



# ميكانيك الإنتاج

## العلوم الصناعية الخاصة والتدريب العملي

الصف الثاني عشر

الفصل الدراسي الثاني

12

فريق التأليف

د. زبيدة حسن أبو شويمة (رئيسًا)

م. «محمد أمين» جبر أبو دوش (منسقًا)

م. محمود فتحي القدح

رائد تيسير العقايلة

م. ثامر سامي الحلايبة

م. سيف الدين محمد الحراسيس

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:

☎ 06-5376262 / 235 📠 06-5376266 ✉ P.O.Box: 2088 Amman 11941

📌 @nccdior 📧 feedback@nccd.gov.jo 🌐 www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدرّس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار مجلس التربية والتعليم رقم (2022/121) تاريخ 6/12/2022م، بدءاً من العام الدراسي 2022/2023م.

ISBN: 978 - 9923 - 41 - 403 - 3

المملكة الأردنية الهاشمية  
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية  
(2022/11/5716)

373,19

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

ميكانيك الإنتاج: العلوم الصناعية الخاصة والتدريب العملي: الصف الثاني عشر (الفصل الدراسي الثاني)

المركز الوطني لتطوير المناهج. - عمان: المركز، 2022

(242) ص.

ر.إ.: 2022/11/5716

الوصفات: / المناهج // التطوير التربوي // العلوم الصناعية / التعليم الثانوي /

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.



# قائمة المحتويات

## الفصل الدراسي الثاني

الإرشادات والتعليمات		
الصفحة	الموضوع	الوحدة
6	التحكّم الرقمي.	أولاً
21	أنظمة الإحداثيات (Coordinate systems).	ثانياً
27	عناصر البرنامج ولغة البرمجة.	ثالثاً
40	إضافة أداة قطع جديدة ونقاط الصفر إلى ماكينة الخراطة المحوسبة (CNC)، في المحورين X، Z. وتركيب البرنامج والتحقّق منه.	رابعاً
54	التمارين العملية.	خامساً
98	ماكينات التفريز المحسوب.	أولاً
102	محاور ماكينات التفريز المحوسبة الأساسية والإضافية	ثانياً
108	برمجة ماكينات التحكّم الرقمي التفريز.	ثالثاً
118	أنظمة التحكّم.	رابعاً
144	التمارين العملية.	خامساً
186	عملية القطع بالبلازما (Plasma Cutting Process)	أولاً
196	التمارين العملية	ثانياً
208	اللحام بالأكسي أستلين (Oxy-Acetylene Welding)	أولاً
226	التمارين العملية	ثانياً
239		مسرد المصطلحات
241		المصادر والمراجع

## ماكينات الخراطة المحوسبة (CNC)



 
- بِمَ يُسْتَفَاد من ماكينات الخراطة ذات التَحكَم الرقْمِي الحاسوبي (CNC)؟
- ما أشكال قِطَع العمل التي يُمكن إنتاجها على ماكينات الخراطة المحوسبة؟
- هل وفّرت هذه التقنيات المبنية على الحاسوب إمكانية تصنيع منتجات على دفعات صغيرة بدقّة عالية وتكلفة منخفضة؟





# 4

كان للحرب العالمية الثانية تأثير كبير في تطوّر تصنيع ماكينات (NC)؛ لأنّ الحاجة أمّ الاختراع. لقد كانت صناعة الطائرات في ذلك الوقت تُعاني من مشكلات كثيرة؛ نتيجة للتطوّر الكبير في تصميم أجزائها ذات التعقيدات الكبيرة في الشكل، والدقّة العالية في المقاسات التي لا يمكن الحصول عليها باستعمال ماكينات القطع التقليدية، إضافة إلى الحاجة إلى تكرار إنتاج هذه الأجزاء بالمواصفات نفسها سواء في الشكل أم الدقّة المطلوبة التي لم يكن ضمانها ممكنًا باستعمال الأساليب التقليدية. ومنذ منتصف القرن العشرين حدثت تطوّرات علمية وتقنية، وكان من أبرزها اختراع الحاسوب الذي يُشكّل العمود الفقري لتطوير تقنيات عدّة صناعية من تحكّم رقمي، وتصنيع مدعّم بالحاسوب (CAM)، ونظم تصنيع مرنة (FMS). وقد وفّرت هذه التقنيات المبنية على الحاسوب إمكانية تصنيع منتجات على دفعات صغيرة بدقّة عالية وتكلفة منخفضة، وقد ساعد الحاسوب العامل البشري على اتّخاذ القرار؛ فصُنعت أوّل ماكينة تشغيل تعمل بالتحكّم الرقمي واستعملت لأوّل مرّة في الصناعة الأمريكية عام 1957م، ثمّ عرضت الشركات الألمانية أوّل ماكينات تعمل بالتحكّم الرقمي من إنتاجها في هانوفر عام 1960م.



## يُتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن:

- يتعرّف ماكينات الخراطة ذات التحكّم الرقمي بالحاسوب.
- يميّز بين أنواع التحكّم الرقمي المستعمل.
- يكتشف أهميّة التحكّم الرقمي بالحاسوب.
- يُقارن بين ماكينات الخراطة التقليدية وماكينات الخراطة بالحاسوب.
- يستعمل آلة (CNC) استعمالاً صحيحاً، ويتعرّف أجزاءها.
- يُحدّد محاور الحركة الرئيسية في ماكينات الخراطة (CNC).
- يميّز بين أنظمة الإحداثيات (Path Systems) المطلقة والنسبية.
- يتعرّف إلى طرائق البرمجة اليدوية والآلية.
- يفهم عناصر البرنامج ولغة البرمجة.
- يتعرّف لغة البرمجة والأوامر المستخدمة.
- يكتب البرنامج بلغة (G-Code).
- يُضيف أداة قطع، ويميّز نقاط الصفر على ماكينة الخراطة (CNC).
- يُثبّت نقاط صفر المشغولة على ماكينة الخراطة المحوسبة (CNC) في المحورين X, Z.
- يُركّب برنامجاً ويفحصه ويتحقّق منه؛ لبدأ العمل على الماكينة.
- يؤدّي التمارين العملية على الماكينة في مشغل ميكانيك الإنتاج.

# أولاً: التحكم الرقمي


الوحدة  
الرابعة

## النتائج

- يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:
- يتعرف ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي بالحاسوب.
- يُميّز بين أنواع التحكم الرقمي المستعمل.
- يكتشف أهمية التحكم الرقمي بالحاسوب.
- يُقارن بين ماكينات الخراطة التقليدية وماكينات الخراطة بالحاسوب.
- يستعمل ماكينة (CNC) استعمالاً صحيحاً، ويتعرف أجزائها.
- يُحدّد محاور الحركة الرئيسية في ماكينات الخراطة (CNC).

انظر وتساءل

كيف أدخلت البرمجة المحوسبة على ماكينات الخراطة التقليدية؟ وما الأثر المترتب في الوقت والجهد ودقة قطع العمل؟

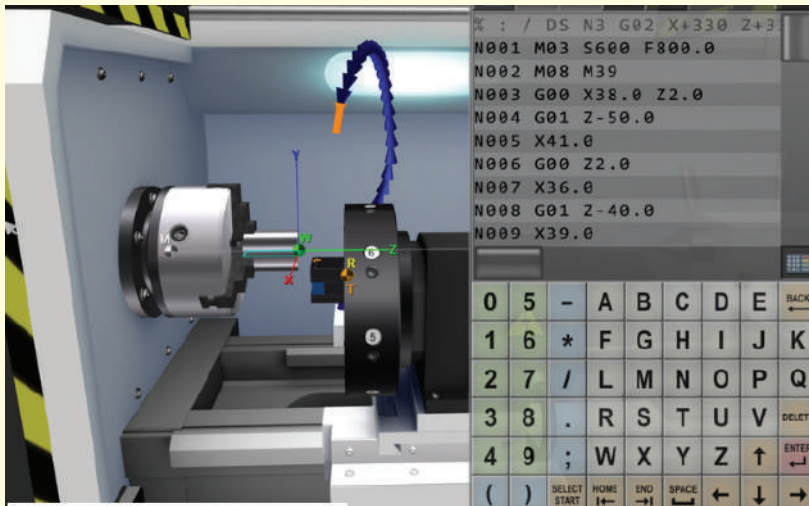

ماكينات الخراطة المحوسبة (CNC)





ناقش زملاءك ومعلمك في آلات الخراطة المحوسبة، وتعرّف أجزائها ومبدأ عملها، ولغة البرمجة الخاصة بها.




## 1- التحكّم الرقمي NC (Numerical Control)

هو طريقة للتشغيل الآلي لماكينات التشغيل بالاعتماد على مجموعة من الإشارات الخاصة؛ وهي مجموعة كاملة من التعليمات المعدة لتنفيذ عملية تشغيل تُسمّى البرنامج (Program). هذا البرنامج يُترجم إلى إشارات كهربائية متوافقة (Corresponding) لتتلقاها المحرّكات التي تُشغّل ماكينات التشغيل. وتكوّن مجموعة من هذه الجمل (التعليمات) ما يُسمّى برنامج التحكّم الرقمي (NC)، وتُنظّم هذه التعليمات بطريقة منطقية؛ إذ توجّه الماكينة لأداء عمل محدد ويكون في الغالب إنتاج مشغولة أو جزء منها.

أهم مزايا التحكّم الرقمي:

- 1- اختصار زمن تهيئة الأجزاء وتصنيعها.
  - 2- الحصول على مشغولات دقيقة.
  - 3- تقليل نسب رفض المنتوجات نتيجة أخطاء العاملين.
  - 4- عدم الحاجة إلى مهارات يدوية أو جهد عالٍ.
  - 5- إنتاج مشغولات معقّدة لا يمكن إنتاجها بالطرائق التقليدية.
- ويتكوّن نظام التحكّم الرقمي من الأجزاء الرئيسية الآتية، كما هو موضّح في الشكل (1):
- 1- برنامج من التعليمات أو البرنامج الجزئي (Program of instructions).
  - 2- وحدة تحكّم الماكينة (Machine Control Unit).
  - 3- معدّات التصنيع (الماكينة) (Processing Equipment).

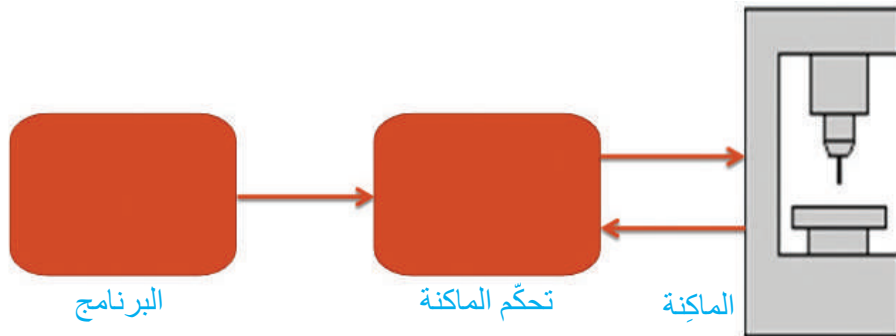

الشكل (1): الأجزاء الرئيسية لنظام التحكّم الرقمي (NC).

## 2- التحكم الرقمي بالحاسوب CNC

يحتفظ التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) بالمبادئ الأساسية نفسها لماكينات التحكم الرقمي (NC) ولكن مع إضافة حاسوب يحتوي على وحدة تحكم (MCU) Machine Control Unit تُعالج برنامج التشغيل وتُقارنه بالحركات العامة التي تستطيع الماكينة إنجازها كما في الشكل (2). تحتوي وحدة التحكم على برمجيات (Soft Ware) التي تُخزّن برامج التشغيل بحيث تبقى في الذاكرة عندما تتوقف الماكينة عن العمل؛ لذا، يمكن إعادة تشغيل البرنامج بشكل متكرر للحصول على آلاف المشغولات المُصنّعة. كما يحتوي الحاسوب على لوحة مفاتيح ذات أحرف وأرقام لإدخال برنامج التشغيل يدويًا، وهو مزوّد بشاشة تعرض برنامج التشغيل ومسار الأداة القاطعة الناتج الذي يمكن عن طريقه معرفة الأخطاء في برنامج التشغيل. إنّ العديد من ماكينات (CNC) المحوسبة ما زالت تحتفظ بكثير من تصميم ماكينات (NC).




الشكل (2): الأجزاء الرئيسية لنظام التحكم الرقمي (CNC)

أنواع التحكم المستعملة في المخارط المحوسبة

### 1- النوع الأول (التحكم الخطّي) (Linear path control):


- يُستعمل التحكم الخطّي في مخارط وفرائز (CNC).
- يكون استعماله في محور واحد فقط؛ إمّا محور (X) وإمّا محور (Z).

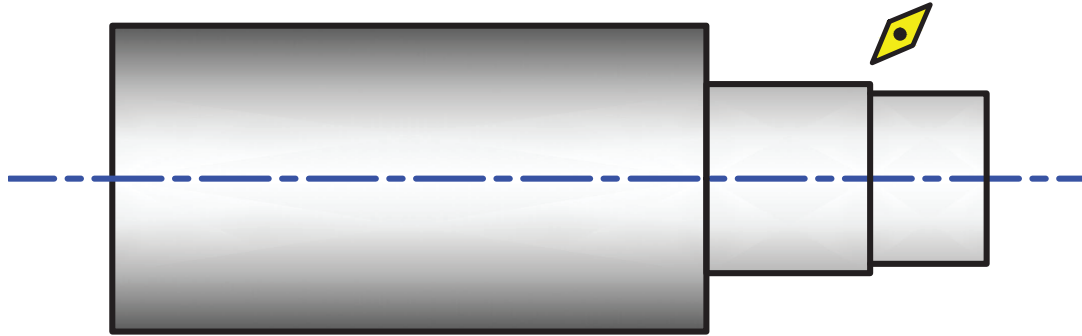

الشكل (3): التحكم الخطّي.

## 2- النوع الثاني (التحكم الكنتوري) Contouring control

- يُستعمل التحكم الكنتوري في مخارط وفرائز (CNC).
- يكون استعماله في محورين في آن واحد (X) و (Z) مع بعضهما.
- يكون التحكم الكنتوري على شكلين؛ خط مائل (سَلْبَة) وقوس.

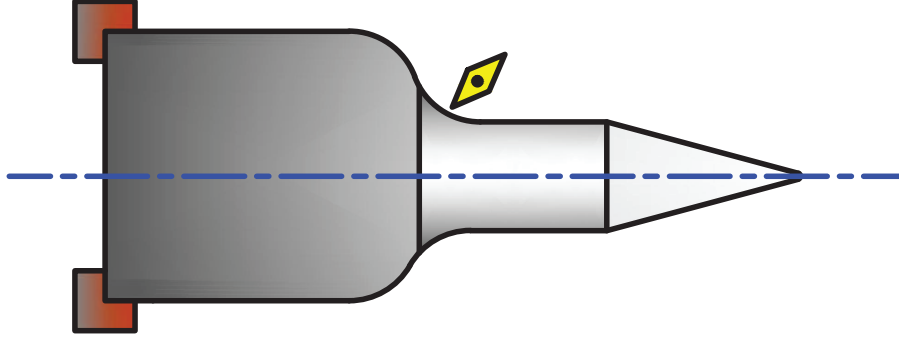

الشكل (4): التحكم الكنتوري.

أهم الخصائص لماكينات الخراطة المحوسبة (CNC):

### 1- البرامج المخزّنة (Stored Programs)

أصبح في الإمكان الاحتفاظ بالبرامج الجزئية داخل ذاكرة الحاسوب؛ إذ يُمكن تشغيل ماكينات (CNC) عن طريقه مرّات عديدة ومتكرّرة لإنتاج الجزء نفسه، مع الاحتفاظ بالبرنامج في ذاكرة الحاسوب حتّى بعد انتهاء العمل.

### 2- خصائص التعديل (Editing Facilities)

أضاف إدخال الحاسوب على أنظمة التحكم إمكانية إجراء تعديلات على برامج القطعة الموجودة في الذاكرة؛ لذا، فإنّ التعديلات والتحسينات وإصلاح الأخطاء، يمكن إجراؤها على الماكينة في ضوء وحدة الحاسوب، وبعد ذلك يُمكن الاحتفاظ بالنسخة المعدّلة من البرامج على الحاسوب.

### 3- البرامج الفرعية (Sub Programs)

من الخصائص التي استُنبت في ماكينات (CNC) خاصية تعريف برامج فرعية يمكن استدعاؤها وتنفيذها في ضوء البرنامج الرئيس عدّة مرّات، وتفيد هذه الخاصية في حالة تجزئة عملية إنتاج معينة مرّات عديدة في أثناء البرنامج، ما يُقلّل من طول البرنامج. ومن أمثلة عمليات الإنتاج التي يمكن تكرارها في أثناء البرنامج مجموعة من الثقوب المتماثلة في أماكن مختلفة من المشغولة.

#### 4- استعمال ظروف القطع المثلى (Optimized Machining Condition)

نتيجة للتطور الهائل في صناعة الحاسوب وقدرته السريعة على عمل الحسابات المعقدة في وقت قصير، أمكن التحكم في استعمال عوامل القطع المناسب في أثناء عملية القطع. مثال ذلك، إمكانية التغيير المستمر لسرعة عمود الدوران في المخرطة لتناسب سرعة القطع المناسبة في حالة تغيير عمق القطع، وذلك في أثناء عمليات القطع الوجهي.

#### 5- خصائص الاتصالات (communications Facilities)

أعطى استعمال الحاسوب في ماكينات (CNC) إمكانية اتّصاله بأنظمة الحاسوب الأخرى المتوافرة في المصنع؛ لذا، أصبح بالإمكان إنزال برنامج القطع إلى وحدة التحكم عن طريق توصيل الماكينة بحاسوب خارجي.

#### 6- اكتشاف الأعطال (Diagnostics)

تأتي ماكينات (CNC) الحديثة مجهزة بحزم برامج ذكية لاكتشاف الأعطال؛ نتيجة لإجراء اختبار شخصي لوظائف الدوائر الإلكترونية الموجود في الماكينة.

#### 7- المعلومات الإدارية (Management Information)

نتيجة تحكم نظام (CNC) في غالبية الوظائف على الماكينة عن طريق الحاسوب، يُمكن توصيله في أيّ نظام حاسوب آخر وإرسال بعض البيانات عن عملية الإنتاج التي تُفيد في اتخاذ بعض القرارات الإدارية. ومن أمثلة هذه البيانات التي يمكن الوصول إليها من حاسوب الماكينة، زمن تشغيل عمود الدوران وزمن تشغيل الجزء، وغيرها...

#### 8- اختبار البرنامج (Program Providing Facilities)


كثير من ماكينات (CNC) تحتوي على حزم برامج تُنفذ المعلومات الموجودة في برنامج واختبار شكل الجزء المنتج قبل عملية الإنتاج الفعلية. ويجري تنفيذ ذلك وإظهاره بالرسم على وحدة إظهار مرئية (الشاشة).

#### مقارنة ماكينات (CNC) المحوسبة والماكينات التقليدية للقطع

تعتمد عمليات قطع المعادن بالطريقة التقليدية بصورة أساسية، على مهارة العامل وقدرته على ضبط الماكينة من أجل الوصول إلى الجزء المطلوب إنتاجه. ويُراجع العامل في كلّ مرّة الرسم ويقاس أبعاد العينة ليحدّد القيم المطلوب قطعها. ومن ثمّ، تزداد عمليات الحسابات اليدوية بوساطة العامل في أثناء القطع. تجري عمليات تغيير العدة وضبطها وكذلك ضبط العينة المراد تشغيلها في أثناء عملية القطع على الماكينة. وبالنظر إلى ذلك، يتّضح أنّ معظم الوقت المخصّص للإنتاج يُستهلك في أعمال ليس لها علاقة بعملية القطع للجزء، ويظهر هذا العيب بصورة واضحة في حالة تكرار إنتاج الجزء نفسه بأعداد كبيرة.



ومن العيوب الموجودة في بعض الماكينات التقليدية صعوبة الحصول على عوامل القطع المناسبة؛ نتيجة التحكم في السرعات والتغذية بوسائل ميكانيكية تعتمد على نسبة النقل للتروس المتوافرة فيها. وخلال السنوات الماضية صُممت ماكينات مختلفة للتغلب على المشكلات السابقة كالمخارط الناسخة والمخارط البرجية والمخارط الأتوماتيكية باستعمال الكامات. ولكن كل هذا التطور نتج عنه عمليات ضبط طويلة بواسطة أشخاص متخصصين ذوي خبرة عالية. وعلى العكس من ذلك فإنّ ماكينات (CNC) تغلبت على معظم هذه المشكلات. يوضّح الشكل (5) ماكينة خراطة تقليدية وماكينة خراطة (CNC).

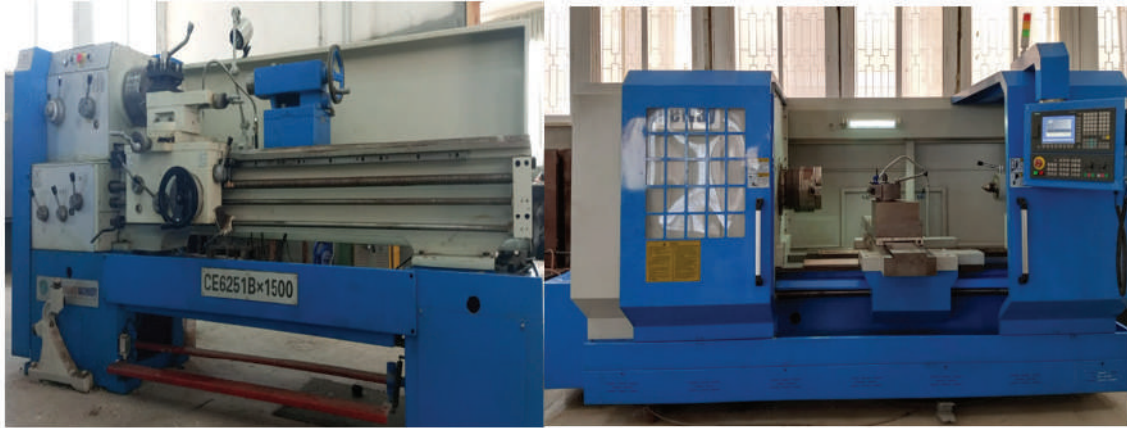

الشكل (5): ماكينة خراطة تقليدية وماكينة خراطة (CNC).

الجدول (1): مقارنة بين الماكينات التقليدية وماكينات (CNC) للقطع

الرقم	الماكينات التقليدية	الماكينات المحوسبة
1	وقت ضبط الماكينة والعينة طويل في أثناء القطع.	وقت ضبط الماكينة والعينة قصير جداً في أثناء القطع.
2	التحكم يدوياً في محور واحد.	التحكم آلياً في كل المحاور مع شروط القطع المناسبة.
3	صعوبة الحصول على دقة عالية في المقاسات، مع عدم القدرة على تكرار الأجزاء بالمواصفات والدقة المطلوبة نفسها.	دقة عالية في المقاسات، وقدرة عالية على تكرار الأجزاء بالمواصفات المطلوبة نفسها، ما يقلل من تكلفة التجميع والتفتيش.
4	الحاجة الكبيرة إلى المثبتات والمرشحات.	تقليل الحاجة إلى المثبتات والمرشحات.
5	مناسبة للإنتاج الفردي، وغير مناسبة للإنتاج الكمي.	مناسبة للإنتاج الكمي.
6	استهلاك وقت الماكينة في تجهيزها لكل منتج؛ ما يؤثر في إنتاجية الماكينة.	الاستفادة الكاملة من وقت تشغيل الماكينة في الإنتاج الفعلي؛ نتيجة تجهيز البرنامج بواسطة متخصصين في مكان بعيد عن الماكينة.

### 3- الماكينات المحوسبة (CNC):

يرمز الاختصار CNC إلى (Controlled Numerically Computer)؛ ويُقصد بها أيّ ماكينة يجري التحكم بها رقمياً عن طريق الحاسوب، ويندرج تحت هذا المفهوم الواسع الكثير من أنواع الماكينات التي تشترك في المبدئ نفسه، ومنها:

- المخارط المحوسبة.
- الفرايز المحوسبة.
- ماكينات الحفر بالشرار (EDM).
- ماكينات القصّ بالبلازما المحوسبة.
- ماكينات القصّ بالليزر المحوسبة.
- ماكينات القصّ بالماء (jet water).
- الطابعات ثلاثية الأبعاد.


#### مراحل العمل على الماكينات المحوسبة:

- تحديد قياسات القطعة المراد إنتاجها ومواصفاتها.
- تحديد مراحل إنتاج القطعة وتجهيز البرنامج للماكينة المحوسبة.
- تجهيز الماكينة المحوسبة، ومعايرة الأدوات ومعايرة قطعة العمل.
- نقل البرنامج إلى الماكينة ومطابقة صفر القطعة للتأكد من صحّة البرنامج، والبدء بتصنيع القطعة مع متابعة الماكينة لتلافي الأخطاء.

تحتوي هذه الماكينات على جهاز حاسوب يتحكم عن طريق البرامج الحاسوبية، بتزويد الماكينة بالتطبيقات اللازمة لتشغيلها وتشغيل ملحقاتها. وتمتاز هذه المخارط بدقة قياسات المشغولات المصنّعة بوساطتها، إضافة إلى خفض الزمن اللازم لعملية الإنتاج، وبخاصّة في حالة الإنتاج الكميّ للمشغولات، ويمكن إنتاج مشغولات ذات أشكال معقّدة لا يمكن إنتاجها على المخارط التقليدية. يُبين الشكل (6) الأجزاء الرئيسية لمخرطة محوسبة، ويُبين الشكل (7) جهاز تنظيم فرق الجهد وقشاط خروج الرانش، وهي:

- 1- قاعدة الماكينة.
- 2- جهاز الحاسوب ولوحة التحكم.
- 3- عمود الدوران الرئيس (Main Spindle).
- 4- برج العدة (Tool Turret) وتُحمّل عليه العدد المستعملة في البرنامج.
- 5- أداة القطع (Cutting Tool).
- 6- الغراب المتحرك (سُنْبِك).
- 7- خرطوم سائل التبريد.
- 8- مكان خروج الرانش.
- 9- جهاز تنظيم فرق الجهد.



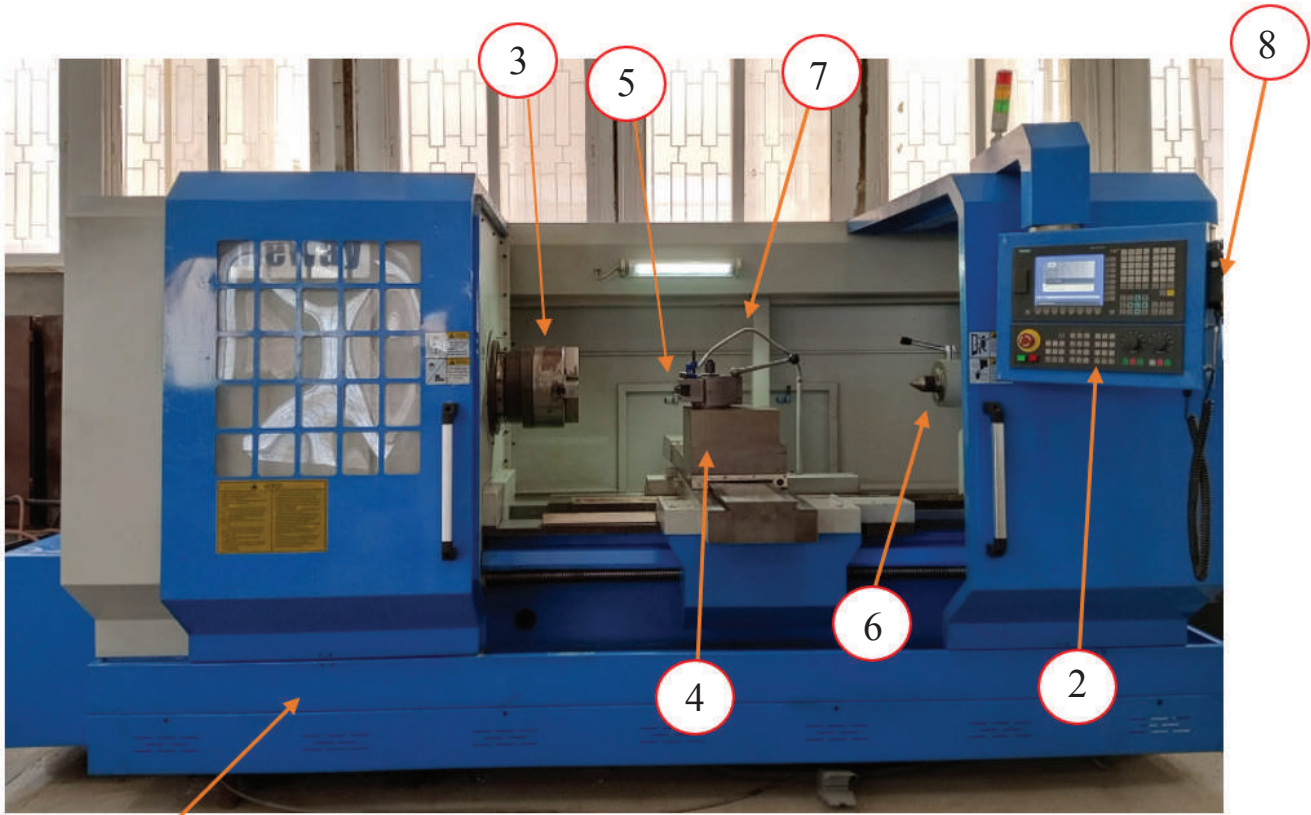

الشكل (6): الأجزاء الرئيسية لمخرطة محوسبة.


1



الشكل (7): جهاز فرق الجهد وقشاط خروج الرائش.

#### 4- لوحة التحكم في ماكينة الخراطة المحوسبة CNC

تُقسم لوحة التحكم في ماكينة الخراطة المحوسبة إلى قسمين: الجزء العلوي من مفاتيح لوحة التحكم الذي يحتوي على الأرقام والحروف ومفاتيح التحكم والتنبيه ومفاتيح منطقة التشغيل وغيرها، وهي موضحة في الشكل (8). ويبيّن الجدول (2) وظائف هذه المفاتيح.

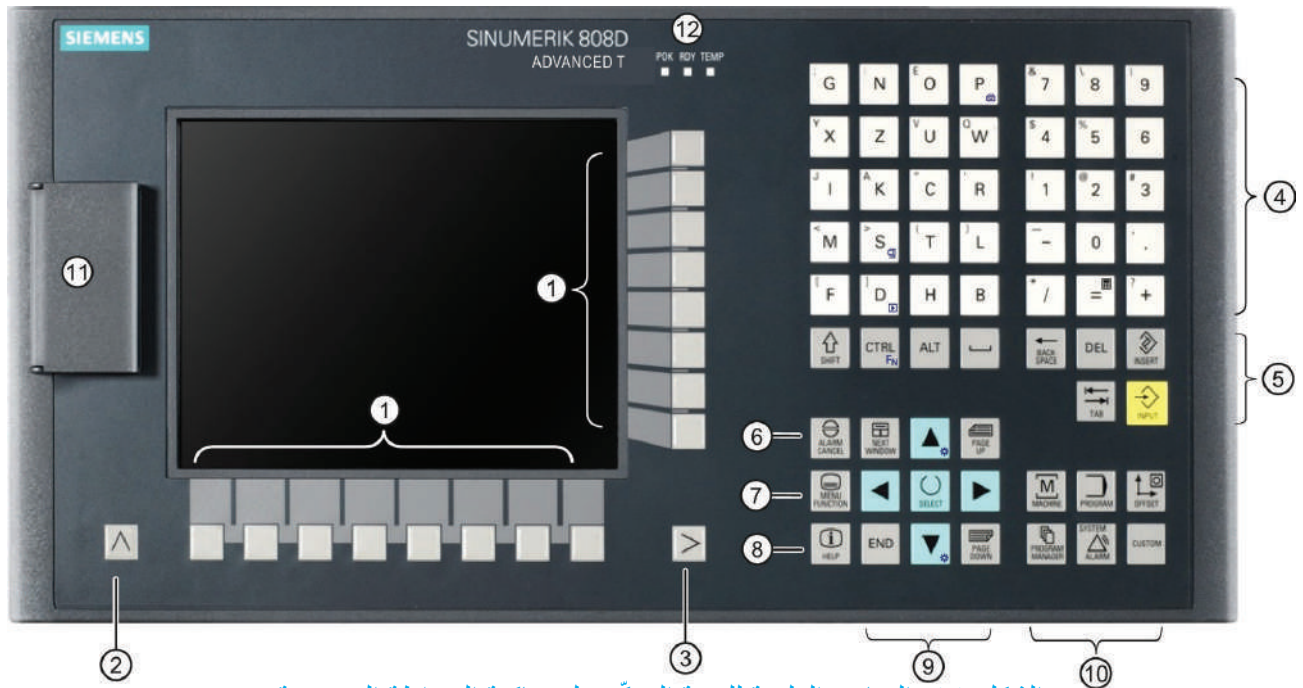

الشكل (8): المفاتيح العلوية للوحة التحكم على ماكينة الخراطة المحوسبة.

الجدول (2): مفاتيح لوحة التحكم العلوية ووظائف هذه المفاتيح.

7 (On-board wizard key): مفتاح يوفر أدلة خطوة بخطوة حول التكليف الأساسي وإجراءات التشغيل.	7	1 (Vertical and horizontal softkeys): المفاتيح اللينة الرأسية والأفقية لاستدعاء وظائف قائمة محدّدة.	1
8 (Help key): مفتاح المساعدة ومعلومات مساعدة الاستدعاء.	8	2 (Return key): مفتاح الإرجاع والعودة إلى قائمة المستوى الأعلى التالية.	2
9 (Cursor keys): مفاتيح المؤشر.	9	3 (Menu extension key): مفتاح ملحق القائمة يفتح قائمة المستوى الأدنى التالية، أو ينتقل بين القوائم من المستوى نفسه.	3
10 (Operating area keys): مفاتيح منطقة التشغيل.	10	4 (Alphabetic and numeric keys): المفاتيح الأبجدية والرقمية.	4
11 (USB interface): مدخل USB.	11	5 (Control keys): مفاتيح التحكم.	5
12 (Status LEDs): أضواء الحالة.	12	6 (Alarm cancellation key): معرفة التنبيه.	6

والجزء السفلي من مفاتيح لوحة التحكم الذي يحتوي على مفتاح التوقف للحالات الطارئة ومفاتيح المعرفة من قبل العامل، مثل الإضاءة والتبريد وفتح الغراب الثابت وإغلاقه وغيرها من المفاتيح، وهي موضحة في الشكل (9). ويبيّن الجدول (3) وظائف هذه المفاتيح.



الشكل (9): المفاتيح السفلية للوحة التحكم على ماكينة الخراطة المحوسبة.


الجدول (3): يبيّن مفاتيح لوحة التحكم السفلية ووظائف هذه المفاتيح.

مفاتيح عبور المحور والتحرك لرأس المقلمة وحامل السكين في الاتجاهات الأربعة (يمين، يسار، أمام، خلف).	7	Reserved hole for emergency)	1
(Spindle override switch): مفتاح تجاوز الغراب الثابت.	8	(Hand wheel key): مفتاح عجلة يد التحكم في حركة المحور باستعمال عجلات يدوية خارجية.	2
(Spindle state keys): مفاتيح حالة عمود الدوران تشغيل وإطفاء.	9	(Tool number display): عرض رقم الأداة الحالي.	3
(Feedrate override switch): مفتاح تجاوز معدّل التغذية المحدد.	10	(Operating mode keys): مفاتيح وضع التشغيل.	4
Keys for program start, stop, and reset): مفاتيح بدء تشغيل البرنامج وإيقافه وإعادة تعيينه.	11	(Program control keys): مفاتيح التحكم في البرنامج.	5
		(User-defined keys): مفاتيح المعرفة من قبل العامل، مثل الإضاءة والتبريد وفتح الغراب الثابت وإغلاقه.	6




## 5- محاور الحركة الرئيسية في ماكينات الخراطة CNC

المحور هو قدرة الماكينة على التحرك باتجاه معين، مع القدرة على التحكم بموضع الحركة وسرعتها. إن الأساس الذي بُنيت عليه عملية تعريف المحاور هو النظام الإحداثي الديكارتي، الذي يُستعمل في عملية الرسم البياني في الرياضيات. وفي حالة استعماله في الماكينات؛ فإن المحاور تكون منظرًا للمستويات الطولية والعرضية والرأسية، وتُعرّف الاتجاهات الثلاثة للحركة بالأحرف الإنجليزية (X، Y، Z). ويجب أن يُحدّد اتجاه الحركة إمّا في الاتجاه الموجب وإمّا في الاتجاه السالب للمحور الذي يجري التحكم فيه. ويُعرّف اتجاه الحركة بوساطة وضع العلامة الموجبة (+) أو العلامة السالبة (-)، ويُحدّد الاتجاه الموجب أو السالب بالنسبة إلى نقطة أصل الماكينة. ويُبين الشكل (10) المحاور الأساسيين لماكينة الخراطة المحوسبة.

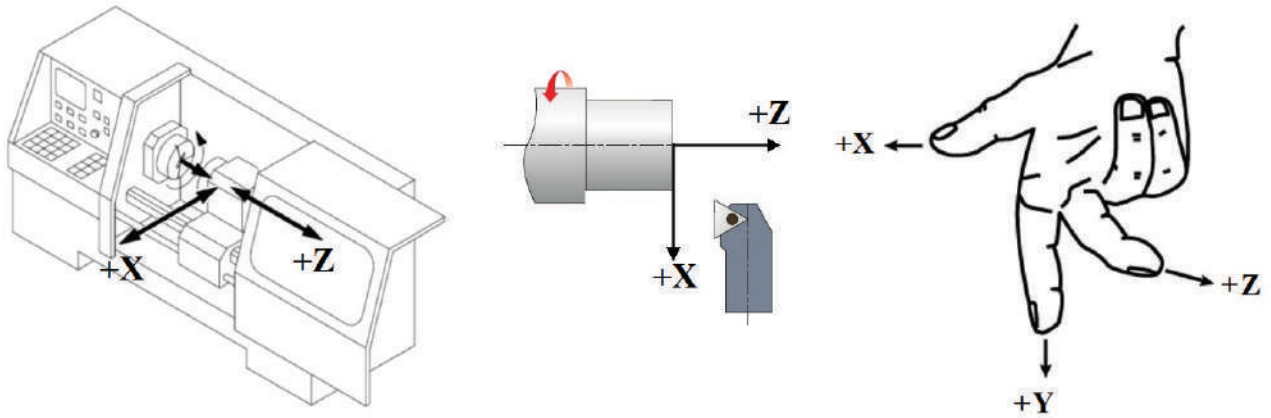

الشكل (10): المحوران الأساسيان لماكينة الخراطة المحوسبة.

ويجري تعريف إحداثيات ومحاور ماكينة الخراطة ذات التحكم الرقمي (X - Z) بحيث يكون المحور (Z) موازيًا لمحور عمود التشغيل أو متطابقًا معه، ويكون الاتجاه الموجب للمحور (Z) من المشغولة إلى العدة. وتكون حركة المحور (X) في اتجاه قطري للمشغولة كلما ابتعدنا عن مركز المشغولة كان موجبًا، كما هو موضّح في الشكل (11).

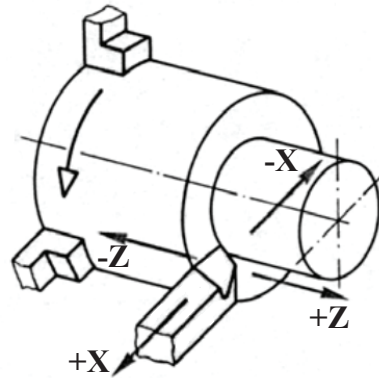

الشكل (11): المحور (Z) والمحور (X) بالنسبة إلى قطعة العمل.

- وتُصنّف الماكينة المحوسبة حسب عدد المحاور الحركية (axis's):
- ماكينات بمحورين حركيين مثل المخرطة المحوسبة (2-axis).
- ماكينات بثلاثة محاور مثل الفريزا المحوسبة (3-axis).
- ماكينات متعدّدة المحاور، وهي ماكينات تجمع بين وظائف الفريزا والمخرطة المحوسبة (multi-axis).

## 6- طرائق البرمجة

هي تحويل العمليات التشغيلية إلى معطيات يمكن للماكينة المحوسبة رقمياً أن تتقبلها، وتكون المعطيات على شكل حروف ورموز وإشارات، وتُكتب داخل البرنامج التشغيلي. ويوجد نوعان من البرمجة:

### أ - البرمجة اليدوية:

هي الإعداد المباشر للبرنامج التشغيلي عن طريق فني البرمجة. وكي يكون فني البرمجة قادراً على إعداد البرنامج التشغيلي يجب أن تتوافر له:

- 1- بيانات المشغولة.
  - 2- بيانات عدد القطع.
  - 3- مهارات فنية.
- ثم يعمل الفني على:
- 1- تحديد المعلومات الفنية (الأبعاد، وأدوات القطع).
  - 2- تحديد أفضل ترتيب لخطوات التشغيل (بما يناسب عمليات التشغيل والعدد المستعملة).
  - 3- المعلومات البرمجية (كيفية كتابة برمجة عمليات التشغيل).
- تتلخّص خصائص البرمجة اليدوية بما يأتي:
- تتطلب البرمجة اليدوية مواصفات خاصّة لفني البرمجة.
  - تُفيد البرمجة اليدوية عند برمجة المشغولات غير المعقّدة.
  - يمكن للبرمجة اليدوية أن تستغرق وقتاً طويلاً.

### ب- البرمجة الآلية باستعمال التصميم والتصنيع بالحاسوب (CAD / CAM):

هي الإعداد غير المباشر للبرنامج التشغيلي؛ عن طريق الاستعانة بنظام التصميم والتصنيع بالحاسوب (CAD / CAM). مع توافر المعطيات الآتية:

- 1- بيانات المشغولة (نوعها، أبعادها، أعماق القطع).
  - 2- بيانات العدد (نوعها، أرقامها، أقطارها، أطوالها).
  - 3- حدود التشغيل ومساره (مسار حركة العدة بالنسبة إلى حدود تشغيل الخامة).
  - 4- مهارات فنية (قدرة الفني على استعمال الدورات وتحديد لغة البرنامج).
- ثم يعمل على إدخال:

- 1- العمليات الحسابية والفنية (سرعة الدوران والتغذية).
- 2- مسار أداة القطع (حسابات هندسية، CAD/CAM).

ثمَّ يحوّل المعالج هذه المعطيات إلى برنامج تشغيلي، استعدادًا لتحويله إلى لغة النظام المحكوم رقمياً بواسطة المعالج المتقدّم (Post Processor)، ثمَّ يُنقل إلى الماكينة بواسطة الوصلة البينية أو الذاكرة (Flash Memory).

### تتلخّص خصائص البرمجة الآلية بما يأتي:

- تُقلّل البرمجة الآلية من وقت إنشاء البرنامج التشغيلي.
- تختبر البرمجة الآلية صحّة البرنامج باستمرار قبل نقله إلى الماكينة.
- تحول البرمجة الآلية البرنامج التشغيلي بأيّ لغة برمجة تناسب أيّ ماكينة تحكّم.

ابحث عن أنواع ماكينات الخراطة المحوسبة (CNC) المصنوعة بموديلات مختلفة،  
وجد الفرق بينها ولغة البرمجة فيها، واكتبه في دفترك واعرّضه على زملائك.





## القياس والتقويم



### التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:


الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أُميِّز بين ماكِنات الخراطة المحوسبة والخراطة التقليدية.			
2	أوضِّح أهميَّة التحكُّم الرقمي بالحاسوب.			
3	أحدِّد المحاور الرئيسيَّة في ماكِنات الخراطة المحوسبة.			

### أسئلة الدرس

- 1- ماذا تعني ماكينة الخراطة (CNC)؟
- 2- اذكر أهم الخصائص الجديدة التي أضيفت إلى ماكينات الخراطة المحوسبة (CNC)، التي تُميِّزها عن بقية ماكينات الخراطة الأخرى.
- 3- قارن بين ماكينات الخراطة المحوسبة (CNC) والماكينات التقليدية للقطع.
- 4- اذكر مراحل العمل على الماكينات المحوسبة.
- 5- اذكر أهم الأجزاء الرئيسيَّة لمخرطة محوسبة.
- 6- وضِّح وظائف الأزرار الموجودة في الشكل الآتي:



- 7- عرّف المحور، ووضِّح المحاور الرئيسيَّة لماكينة الخراطة المحوسبة.
- 8- حدِّد أنواع البرمجة واذكر الفرق بينها.

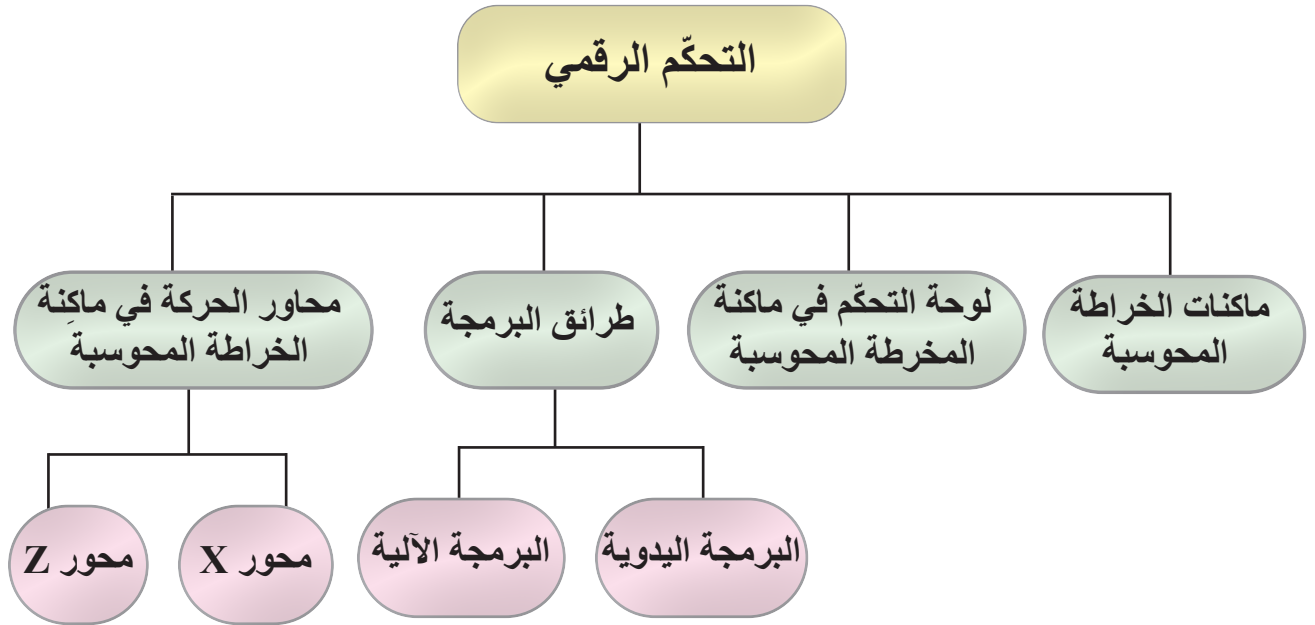



# ثانيًا: أنظمة الإحداثيات (Coordinate Systems)


الوحدة  
الرابعة

## النتائج

- يُتَوَقَّع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:
- يتعرّف أنظمة الإحداثيات المطلقة والنسبية.
  - يُميّز بين أنظمة الإحداثيات (Path Systems) المطلقة والنسبية.
  - يُطبّق أنظمة الإحداثيات المطلقة والنسبية.

انظر...  
وتساءل

هل فكّرت كيف تنتقل سكين القطع على قطعة العمل من نقطة إلى نقطة أخرى؟  
ما نظام الإحداثيات المستعمل في ماكينات الخراطة المحوسبة؟

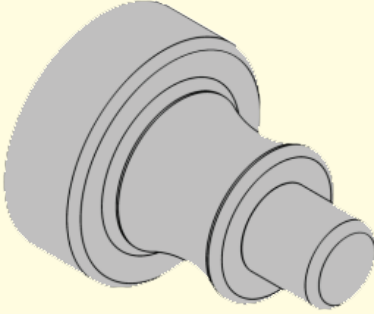

استكشف



قارن بين أنظمة الإحداثيات المستعملة في ماكينات الخراطة المحوسبة؟

ماكينات الخراطة المحوسبة (CNC)

المسار الإحداثي هو الطريق الذي يسلكه الجسم المتحرك للانتقال من نقطة إلى أخرى، وقد يكون المسار مستقيماً (مباشراً) من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، أو متقطعاً (عبر نقاط فرعية) بين نقطة البداية ونقطة النهاية.

تُقسم أنظمة الإحداثيات إلى نوعين، هما:


### 1- نظام الإحداثيات المطلقة (Absolute coordinate system)

أو نظام البرمجة المطلق (G90 Absolute programming). وهذا النظام يجري فيه احتساب كل إحداثيات النقاط المنسوبة لنقطة مرجعية ثابتة ((RP) Reference Point) وهي صفر المشغولة، ويُستعمل الكود (G90) لتفعيل نظام الإحداثيات المطلق.

#### مثال (1)

يوضح الشكل الآتي مثالاً على نظام الإحداثيات المطلق؛ إذ يُمثّل كلّ مربع وحدة واحدة، ويُبيّن الجدول إحداثيات النقاط الخمس للشكل.

النقطة	X	Z
RP	0	0
1	3	0
2	3	-2.5
3	2	-2.5
4	2	-4
5	0	-6

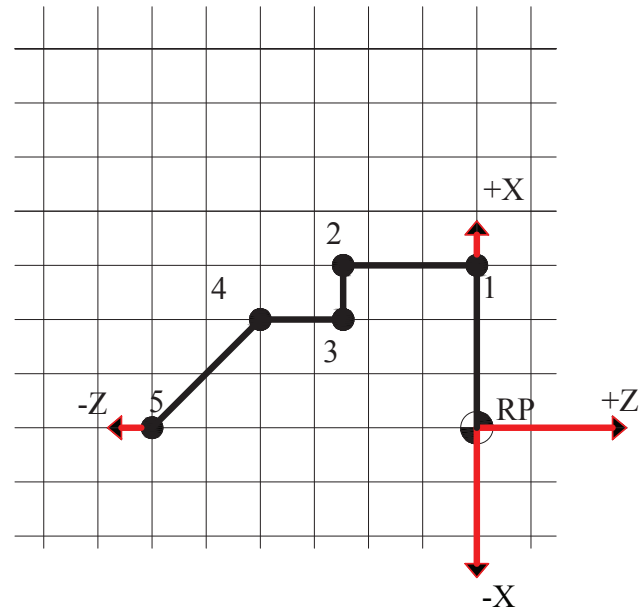


وعند تطبيق نظام الإحداثيات المطلقة على ماكينة الخراطة المحوسبة، يُحسب محور (X) بالقطر كما في المثال الآتي:

## مثال (2)

اذكر الإحداثيات المطلقة للنقاط في الشكل الآتي:

النقطة	X	Z
Rp	0	0
P1	25	-7.5
P2	40	-15
P3	40	-25
P4	60	-35

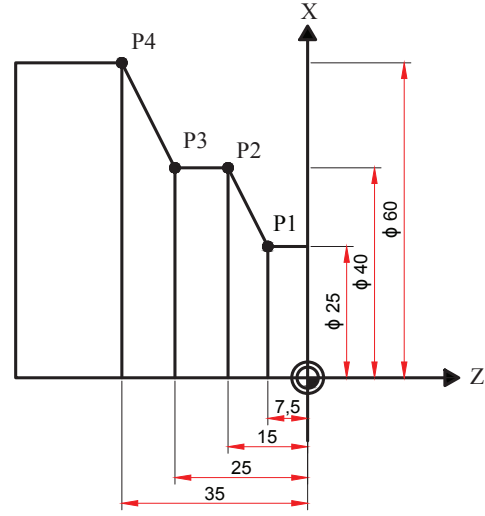


## 2- نظام الإحداثيات النسبي (Relative coordinate System)

أو نظام البرمجة النسبي (G91 Relative coordinate Programming). هذا النظام يُحسب فيه إحداثيات النقاط منسوبة لآخر نقطة قد بُرِمت، وبمعنى آخر فإن نقطة الصفر تُعدّ آخر نقطة بُرِمت ويُستعمل فيها الكود (G91) لتفعيل نظام الإحداثيات النسبي.

## مثال (1)

يُبين الشكل الآتي (5) نقاط في الإحداثيات النسبية.

النقطة	X	Z
Rp	0	0
1	3	0
2	0	-2.5
3	-1	0
4	0	-1.5
5	-2	-2

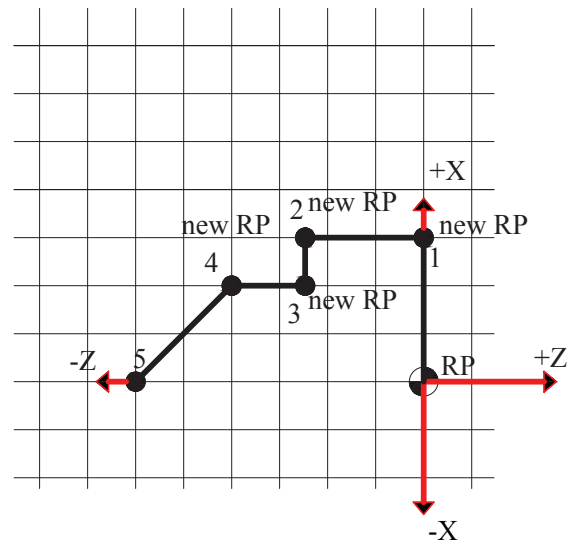


و عند تطبيق نظام الإحداثيات النسبية على ماكينة الخراطة المحوسبة، يُحسب محور (X) بالقطر كما في المثال الآتي:

## مثال (2)

اذكر الإحداثيات النسبية للنقاط في الشكل الآتي:

النقطة	X	Z
Rp	0	0
P1	12.5	-7.5
P2	7.5	-7.5
P3	00	-10
P4	10	-10

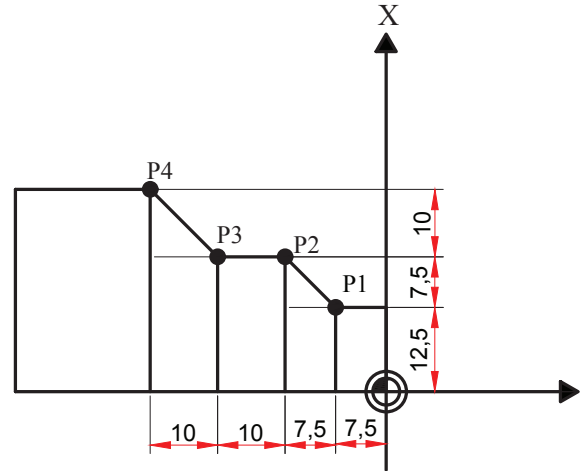

ابحث في مصادر المعرفة المختلفة عن أمثلة لأنظمة المسارات المطلقة والنسبية لقطع بأشكال مختلفة، واكتبها في دفترك واعرضها على معلمك وزملائك.

الإثراء...  
والتوسع





## القياس والتقويم




### التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:


الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أتعرّف أنظمة الإحداثيات المطلقة والنسبية.			
2	أُميّز بين أنظمة الإحداثيات المطلقة والنسبية.			
3	أطبّق أنظمة الإحداثيات المطلقة والنسبية في ماكينات الخراطة المحوسبة.			

### أسئلة الدرس

- 1- عرّف المسار الإحداثي.
- 2- اذكر أنواع أنظمة الإحداثيات موضّحًا الفرق بينها.
- 3- اكتب الإحداثيات الموجودة في الرسم المجاور بنظام المسارات المطلقة.

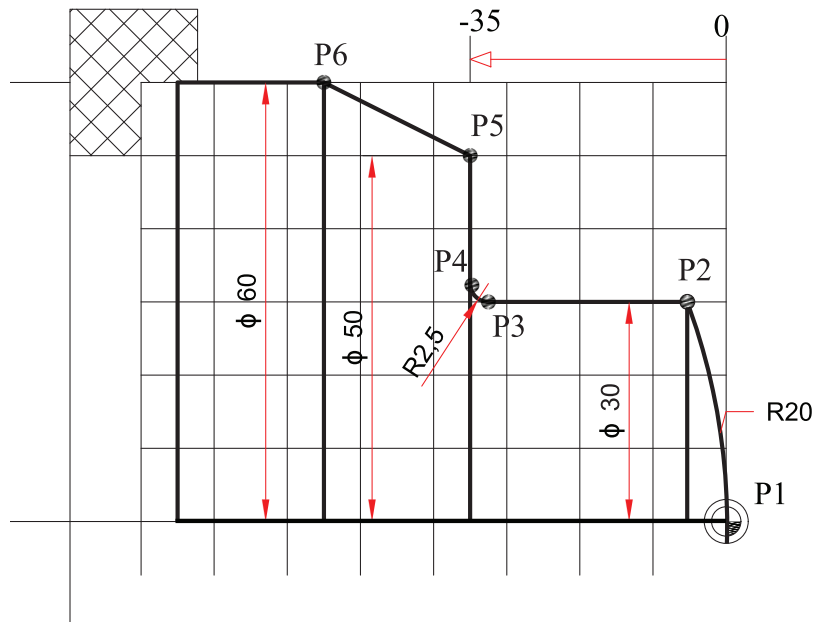


4- املأ الجداول الآتية بإحداثيات النقاط الموجودة على الرسم بطريقة:  
 أ- الأبعاد المطلقة.  
 ب- الأبعاد النسبية.

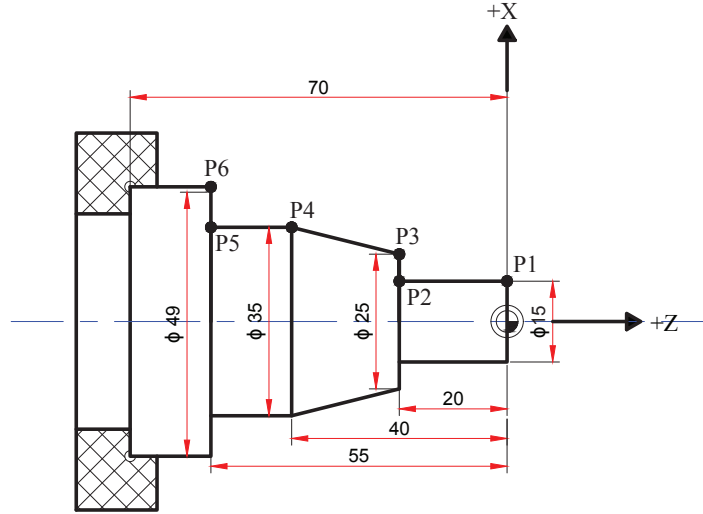

الأبعاد النسبية		مسارات الحركة	
من نقطة إلى نقطة		X	Y
0	P1		
P1	P2		
P2	P3		
P3	P4		
P4	P5		
P5	P6		

الأبعاد المطلقة		
إحداثيات نقاط الكنتور من 0 إلى P6		
النقطة	X	Y
0		
P1		
P2		
P3		
P4		
P5		
P6		

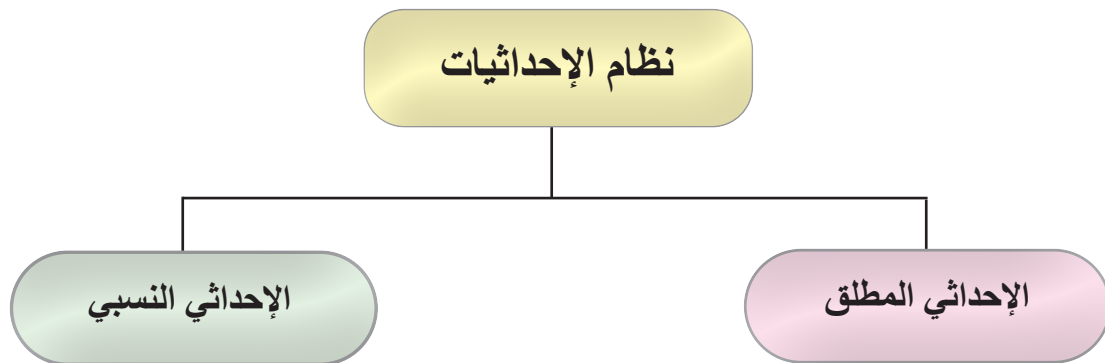

# ثالثاً: عناصر البرنامج ولغة البرمجة

الوحدة  
الرابعة

ماكينات الخراطة المحوسبة (CNC)

## النتائج

- يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:
- يتعرّف لغة البرمجة في الخراطة المحوسبة.
  - يُبيّن الأوامر التقنية في لغة البرمجة للخراطة المحوسبة.
  - يُميّز بين الأوامر التنفيذية والأوامر المساعدة في لغة البرمجة.
  - يُبيّن كيفية كتابة البرنامج لماكينات الخراطة المحوسبة.

انظر...  
وتساءل

ما لغة البرمجة؟ كيف تُعرّف الرموز المستعملة في البرمجة؟ هل ترى في الجدول (4) جزءاً من لغة في برنامج يمكن الاستفادة منها؟

الجدول (4): جزء من لغة في برنامج خراطة محوسبة.

N0010 T1D1
N0020 G54
N0030 G58 X0 Z100
N0040 S2000 F0.10 M04 M08

استكشف



ناقش زملاءك ومعلمك في ماكنة الخراطة المحوسبة، وتعرّف لغة البرمجة (G-Code) المستعملة فيها. حاول تعلّم هذه اللغة واكتب أهم الكودات فيها، وقسّم هذه الكودات إلى مجموعات ليسهل حفظها ومراجعتها والرجوع إليها.

لغة البرمجة أحرف وأرقام ورموز وإشارات تكوّن البرنامج التشغيلي، تختلف هذه المعطيات باختلاف اللغة التي تستعملها ماكينات التحكم الرقمي، علمًا بوجود عدّة شركات من جنسيات مختلفة تُصنّع هذه التقنية. ويجب على العاملين على ماكينات الخراطة (CNC) الاطلاع على خصائص لغتها البرمجية وقوائم تعليمات وبرمجة هذ الماكائن. ومن أمثلة لغات البرمجة: لغة (G-Code)، التي سندرسها في هذا الفصل والمتوافرة على ماكينات الخراطة المحوسبة في مشغل ميكانيك الإنتاج.

تتكوّن لغة (G-Code) في الماكينات المحوسبة من عدّة أسطر، وكلّ سطر يتكوّن من عدّة كلمات، والكلمة تتكوّن من شقين:

• عنوان (حرف).

• معلومة (رقم).

وتستعمل العناصر الرئيسية الآتية:

### 1- رمز (N):

يُستعمل لتحديد عمليات الترقيم ولا يؤثر في البرنامج، ويُستعمل لترقيم الأمر أو السطر. مثل (N8).

### 2- أمر تحديد المحاور (X ، Z):

تُعطى هذه الكلمات محاور موضع أداة القطع، وتُكتب الأرقام الدالة على قيمة كلّ محور بالطريقة العادية (مثلاً X10.5) في استعمال الفاصلة العشرية، وإشارة القيمة الموجبة (+) اختيارية أمّا إشارة القيمة السالبة (-) فهي إجبارية، ونستعمل في حالة المخرطة محورين فقط وهما (X) الذي يُشير إلى تقدّم أداة القطع بالاتّجاه العمودي على محور دوران المشغولة، و(Z) الذي يُشير إلى تقديم أداة القطع في موازاة محور المشغولة.

### 3- الأوامر المساعدة (التجهيزية) (M-CODE)

يُرمز لها بالرمز (M) وتتولّى هذه الأوامر تحريك الأجهزة والملحقات المساعدة في عمليات الخراطة، وهي الأوامر التي تتطلّب من جانب الآلة مثل أوامر تشغيل وإيقاف دوران محور الدوران الرئيس، والتحكّم في تشغيل وإطفاء سائل التبريد وغيرها... ويُبيّن الجدول (5) تفاصيل الأوامر المساعدة لماكنة الخراطة المبرمجة نوع: SINUMERIK 808D ADVANCED (Turning).

الجدول (5): الأوامر المساعدة (التجهيزية) (M-CODE).

إيقاف اجباري للبرنامج في أثناء التنفيذ.	M00	1
إيقاف اختياري للبرنامج في أثناء التنفيذ.	M01	2
نهاية البرنامج.	M02	3




دوران المحور في اتجاه حركة عقارب الساعة.	M03	4
دوران المحور في اتجاه عكس حركة عقارب الساعة.	M04	5
إيقاف الظرف (إيقاف محور الدوران).	M05	6
تشغيل مضخة سائل التبريد.	M08	7
إيقاف مضخة سائل التبريد.	M09	8
نهاية البرنامج والعودة إلى السطر الأول.	M30	9
الجير البطيء.	M41	10
الجير السريع.	M42	11
الجير المحايد؛ لا يوجد تعشيق مسنّات.	M43	12
استدعاء برنامج فرعي.	M98	13
انتهاء البرنامج الفرعي.	M99	14

#### 4- الأوامر التقنية: وتُقسم إلى الأوامر الآتية:

##### أ - أمر التغذية (F):

تُحدّد قيمة تغذية أداة عملية تشغيل معيّنة، التي تأخذ وحدات (mm / rev) (مم / دورة) إذا كان النظام مترياً، وتكون (Inc / rev) (بوصة / دورة) إذا كان النظام بريطانياً، ولا تُكتب هذه الوحدات في البرنامج، مثل (F0.4) الذي يعني أنّ التغذية قيمتها 0.4 (مم / دورة) في النظام المترى كما في الشكل (12).

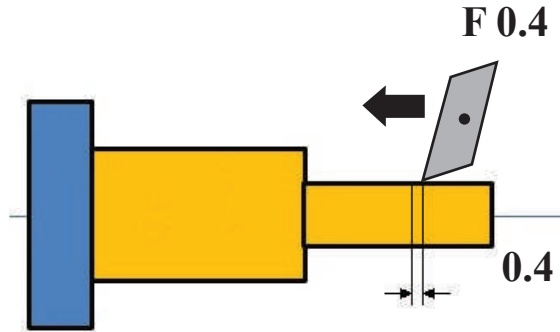

الشكل (12): مقدار التغذية 0.4 (مم/دورة).

##### ب- أمر تحديد السرعة (S):

تُحدّد سرعة القطع الدورانية المستعملة في عملية التشغيل، أو في عبارة أخرى تُحدّد سرعة دوران عمود رأس المخرطة، وتُعطى بوحدات (دورة / الدقيقة) (rpm) ولا تُكتب هذه الوحدات في البرنامج، مثال (S800) تعني دوران عمود رأس المخرطة، بسرعة 800 (دورة / دقيقة)، ويجري اختيار السرعة المطلوبة عادة حسب نوع المعدن وقطره. (راجع درس حساب سرعة القطع في فصل سابق).

### ج- أمر تحديد أداة القطع (T):

تُحدّد أداة القطع المستعملة في عملية التشغيل، مثلاً (T1) يدلّ على أداة القطع من نوع معيّن وبقطر وطول مُعيّنين، ولكن بالنسبة إلى المخارط فإنّ الكلمة (T) تُستعمل بحيث يليها رقم مع حرف D لتحديد الموقع على رأس أداة القطع؛ مثلاً (T1D1) وتُشير إلى المخزن.

### 5- الجملة والأوامر (Block):

تتكوّن من مجموعة من الكلمات المتتابعة مثل (G00 X155 Z100)، وتُستعمل هذه العناصر في كتابة البرنامج بواسطة لوحة المفاتيح إلى الحاسوب؛ إذ يحتوي السطر الواحد على أمر واحد أو أكثر. وتُقسم الأوامر إلى نوعين رئيسيين، هما: الأوامر التنفيذية (G-CODE) والأوامر المساعدة (التجهيزية) (M-CODE). ويبيّن الجدول (6) الرموز المستعملة في البرمجة.

#### الجدول (6): الرموز المستعملة في البرمجة.

تعريف الرموز المستعملة في البرمجة	
N	رقم تسلسل خطوات البرنامج.
Z, X, Y	طول المشوار في اتجاه كل محور.
K, J, I	أبعاد مركز الأقواس بالنسبة إلى نقطة بداية القوس أو بالنسبة إلى نقطة الأصل.
T	رقم العدّة.
S	سرعة دوران العمود الرئيس أو سرعة القطع.
F	قيمة التغذية.
M	أمر الوظائف المساعدة.
G	أمر الوظائف الرئيسة.
()	حجب ما بين القوسين عن نظام التحكم.

### 6- الأوامر التنفيذية (G-Code): ولغة البرمجة على ماكنة الخراطة المحوسبة.

لغة البرمجة هي أحرف وأرقام ورموز وإشارات تكوّن البرنامج التشغيلي في ماكينات (CNC)، ومن الأمثلة على لغات البرمجة: لغة (G-Code)، وسمّيت بذلك نسبة إلى أهميتها. تُستعمل لتحضير نظام التحكم للتعليمات التي ستذكر، مثلاً: الكلمة (G02) تُستعمل لتحضير نظام تحكّم لماكنة (CNC) لإجراء عمليات تشغيل في اتجاه دائري مع عقارب الساعة. ومن دون هذه الكلمات التحضيرية لن يستطيع جهاز التحكم إعطاء التفسير الصحيح للمعلومات الخاصة بحركة أدوات القطع، وسيجري التطرّق إلى هذه الأوامر بالتفصيل. يُبيّن الجدول (7) تفاصيل الأوامر (G-Code) لماكنة الخراطة المحوسبة نوع

SINUMERIK 808D ADVANCED (Turning)

الجدول (7): الأوامر (G-Code) لماكينات الخراطة المحوسبة.

الرقم	الأمر	الحركة / الدلالة
1	G00	تحريك أداة القطع حركة خطية بسرعة عالية.
2	G01	تحريك أداة القطع حركة خطية مع تحديد مقدار التغذية.
3	G02	تحريك أداة القطع حركة قوسية وفي اتجاه حركة عقارب الساعة.
4	G03	تحريك أداة القطع حركة قوسية وفي اتجاه عكس عقارب الساعة.
5	G04	توقف أداة القطع عن التحرك لمدة زمنية (بالثانية).
6	G71	إدخال البيانات بالمليمتر.
7	G70	إدخال البيانات بالإنش.
8	G33	حركة تسنين شوط واحد / حركة مفردة.
9	G40	إلغاء تعويض نصف قطر السكين.
10	G41	تعويض نصف قطر العدة شمال.
11	G42	تعويض نصف قطر العدة يمين.
12	G90	القيمة المطلقة.
13	G91	القيمة النسبية.
14	G96	القطع بسرعة سطحية ثابتة.
15	G97	إلغاء السرعة السطحية (إلغاء G96).
16	G94	التغذية الطولية ملم / دقيقة.
17	G95	التغذية المحيطة ملم / دورة.
18	G54-G59	أماكن تخزين أصفار القطعة.

تختلف دلالات بعض رموز البرمجة حسب اختلاف الشركة الصانعة لنظام التحكم في الماكينة المحوسبة. ومن ثم، فمن الضروري قبل العمل على الماكينة المحوسبة مراجعة كُتيب الإرشادات الخاص بالماكينة؛ للتأكد من معاني رموز وكلمات البرمجة؛ إذ يُتيح نظام التحكم (SIEMENSE) الموجود لدينا في المدارس العمل بنظامين، هما نظام (ISO) المقارب لأغلب الماكينات، ونظام (SIEMENSE) الذي يُتيح بعض الأوامر الخاصة التي تُسهّل العمل أحياناً.

- G290: تفعيل البرمجة بنظام الأيزو (ISO).


- G291: تفعيل البرمجة بنظام (SIEMENS).

• الانتقال السريع **Rapid Traverse G00**:

تتحرك فيه المنزلاقات بالعدة أو المشغولة بأقصى سرعة إلى النقطة أو المكان المطلوب، مثل مكان تغيير العدة، أو مكان استقراب لبداية عملية تشغيل جديدة، أو غير ذلك من الأماكن بحيث تكون الحركة في الهواء من دون قطع.

يُستعمل هذا الكود (G00) لتوفير الوقت في أثناء تنفيذ البرنامج، وتُحدّد أقصى سرعة للماكينة عن طريق المُصنّع للماكينة، وفي بعض الماكينات تكون (3) أمتار / دقيقة، أو (8) أمتار / دقيقة، أو 12 مترًا / دقيقة، وقد تصل إلى أعلى من ذلك بكثير حسب مواصفات وإمكانيات كلّ ماكينة.


يوضّح المثال الآتي في الشكل (13)، أنّ العدّة تتحرّك سريعًا (G00) إلى المكان (X25,Z5) لبداية عملية تشغيل محدّدة وتُكتب كالآتي: G00 X25 Z5

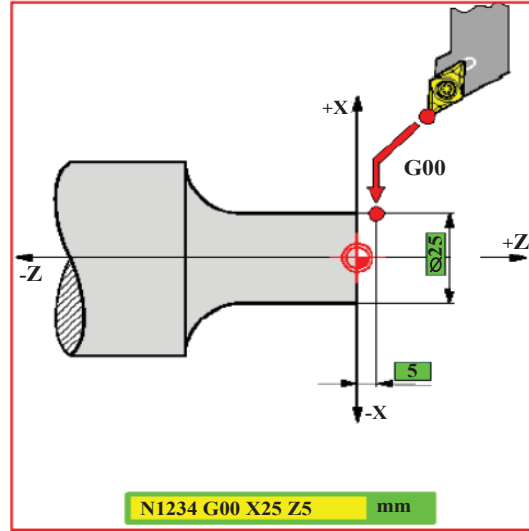

الشكل (13): العدّة تتحرّك سريعًا (G00) إلى المكان (X25,Z5).

#### • حركة القطع الخطية G01 Linear Inter Polation:


باستعمال هذا الكود، تتحرّك العدّة حركة خطية أفقية أو خطية رأسية أو مائلة بتغذية تُبرمج سابقًا؛ بحيث تقطع العدّة الخاصة المشغولة قطعًا خطيًا، ويوضّح الشكل (14) حركة العدّة حركة خطية داخل المشغولة نحو النقطة (X25,Z-30) بتغذية تُبرمج سابقًا.

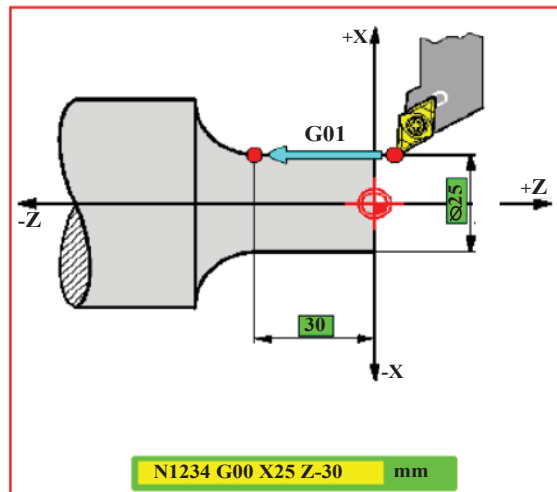

الشكل (14): حركة العدّة حركة خطية داخل المشغولة نحو النقطة (X25,Z-30).

G00 و G01:

N	G	X	Z
N1	G00	X25	Z5
N2	G01		Z-25
N3	G01	X50	
N4	G01		Z-50
N5	G01	X75	
N6	G01	X100	Z-75
N7	G01		Z-100
N8	G01	X101	
N9	G00	X125	Z25

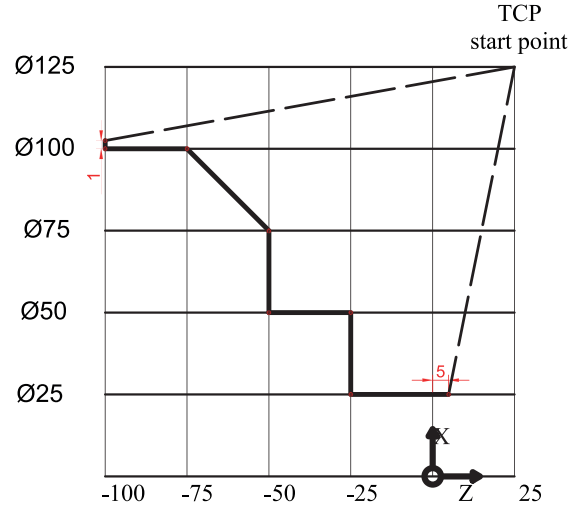



• (G02) حركة القطع الدائرية في اتجاه عقارب الساعة.

Circular Interpolation Clockwise

• (G03) حركة القطع الدائرية في اتجاه عكس عقارب الساعة.

Circular Interpolation counterclockwise

يُستعمل هذا الكود عندما يُراد تشكيل أيّ قوس دائري، والتحرّك داخل المشغولة بتغذية وحركة دائرية في اتجاه عقارب الساعة (G02) كما في الشكل (15)، أو في اتجاه عكس عقارب الساعة باستخدام (G03) كما في الشكل (16).

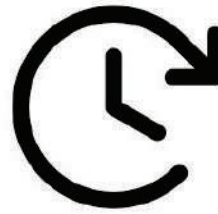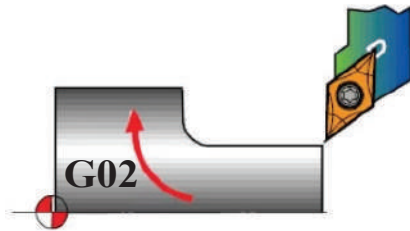


الشكل (15): الكود (G02) تشكيل قوس دائري في اتجاه عقارب الساعة.



الشكل (16): الكود (G03) تشكيل قوس دائري عكس عقارب الساعة.

## كيفية كتابة الكود باستخدام G02, G03:

- يُكتب هذا الكود (G02) أو (G03) يليه إحداثي نقطة نهاية الدوران  $P(Z,X)$  وكذلك نصف قطر الدوران كما يأتي: (G02,or G03 X.... Z... CR=....;).
- تكون قيمة نصف قطر الدوران (CR) موجبة؛ إذا كان الدوران أقل من نصف دائرة (أصغر من 180 درجة).
- تكون قيمة نصف قطر الدوران (CR) سالبة؛ إذا كان الدوران أكبر من نصف دائرة (أكبر من 180 درجة).
- ملحوظة مهمة: يمكن كتابة (I,K) الموجب والسالب عوضاً عن كتابة حرف الـ (CR) حسب القوس المحدب والمقعر كما في الشكل (17).

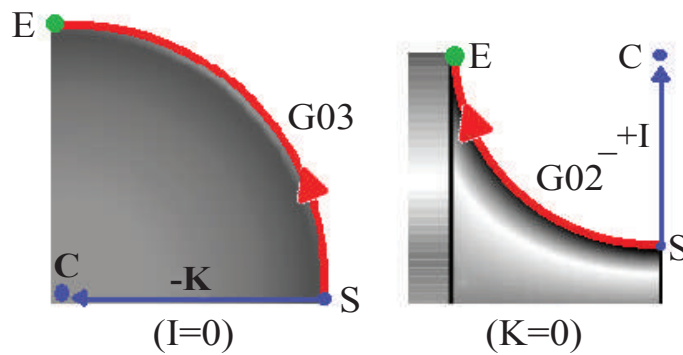


الشكل (17): الكود (I,K) باستخدام G02, G03.

### مثال

يوضح الشكل (18) حركة انتقال سكين القطع الخطي وعمل قوس؛ إذ يوضح السطر (N45) عمل قوس عكس عقارب الساعة باستخدام الكود (G03).

```

N5 G17G90 G500 G71
N10 T1 D1
N15 S5000 M3 G95 F0.3
N20 G00 X 0 Z2
N25 G01 Z0
N30 G42 X 50
N45 G03X75 Z-35 CR=37
N50 G01 Z-130
N60 G40 X 120 Z-140
N35 G00X300 Z500
    
```

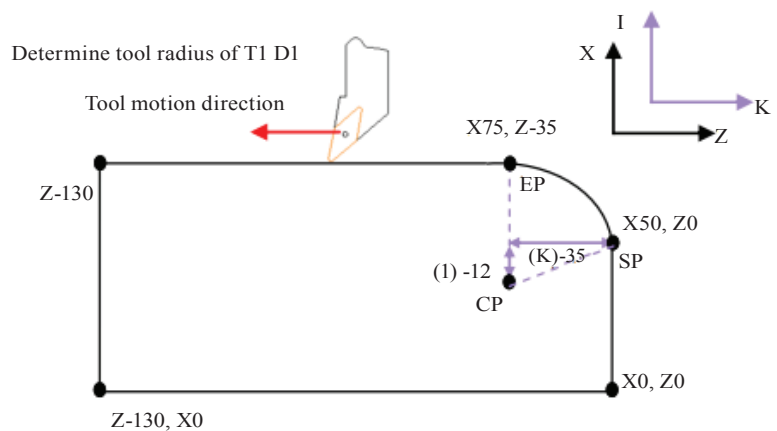


الشكل (18): حركة انتقال سكين القطع وعمل قوس.

• ملحوظة مهمة: يمكن كتابة السطر (N45) كما يأتي بدلاً من الرمز CR=37


N45 G03 X75 Z-35 I-12 K-35

نشاط: كيف يُكتب كود عند عمل قوس مقعر كما في الشكل الآتي؟

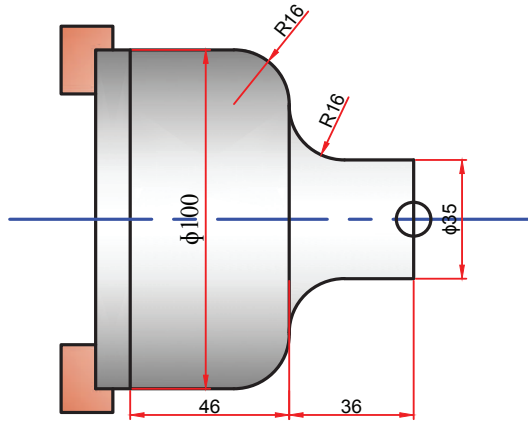

• أمر زمن التوقف G04 Dwell

- تتوقف العدة عن الحركة، مع استمرار دوران الطرف في آخر موضع جرت برمجته، ويجري التوقف بمقدار قيمة الزمن المعطى، كما هو موضح في الشكل (19).
- يُستعمل هذا الكود للتخلص من الحواف الحادة؛ لتنظيف أرضية الثقب إلى غير ذلك.
- يُستعمل أيضاً للتوقف في نهاية المجرى.
- يُكتب الكود يليه قيمة زمن التوقف بالثواني مثل (G04 X2.5) أي زمن التوقف هنا (2.5) ثانية.
- أقصى زمن توقف يكون مسموحاً به (2000) ثانية، وأقل زمن توقف مسموح به هو (0.1) ثانية، ويعتمد ذلك حسب نوع الماكينة.

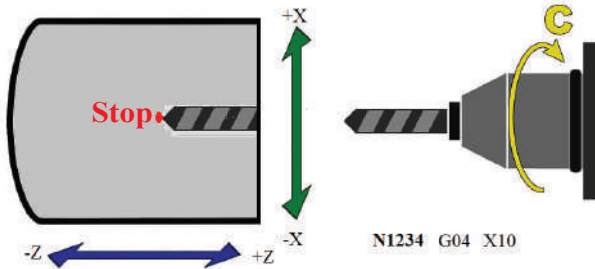


الشكل (19): حركة انتقال سكين القطع وعمل قوس.

• قطع السنّ G33 Thread Cutting

- تُستعمل العدة المناسبة مع هذا الكود لعدة التسنين.
- يُكتب الكود (G33) يليه قطر أول عمق سنّ، ثم قيمة التغذية (قيمة الخطوة) وكذلك تحديد اتجاه دوران الطرف يمين مثلاً (M3) وذلك لعمل سنّ يمين.
- يوضح الشكل (20) تشغيل سنّ يمين؛ إذ تتحرك العدة بالعمق المطلوب بتغذية أو بخطوة قيمتها (1) مم لكلّ دورة، بدوران الطرف باتجاه حركة عقارب الساعة.



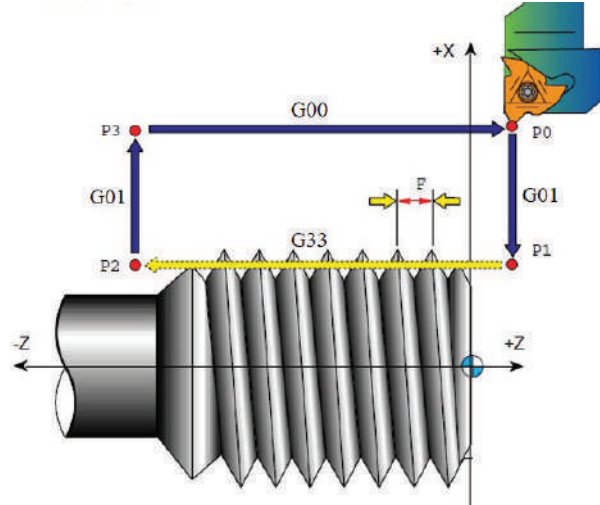

الشكل (20): قطع السن G33.

- وحدة القياس بالمليمتر **G71 Metric Data Input**  
يُستعمل الكود (G71) عندما يُراد تحويل نظام الماكينة بالمليمتر كالنظام المترى.
- وحدة القياس بالإنش **G70 Inch Data Input**  
يُستعمل الكود (G70) عندما يُراد تحويل نظام الماكينة بالإنش كالنظام الإنجليزي. ولكن، بعض الأماكن تضطرّ للعمل بالنظامين فيُختار نوع القياس المطلوب باستعمال الكود المناسب (G71/G70).
- القطع بسرعة ثابتة **G96 Constant Cutting Speed**  
تُكتب سرعة الدوران في أثناء عملية القطع بسرعة ثابتة كالاتي: N--G96 S175  
سرعة القطع
- إذا جرى اختيار الدالة (G96) (سرعة القطع الثابتة) يمكن في الوقت نفسه برمجة قيم التغذية بالمليمتر لكلّ دورة.
- استعمال سرعة دوران ثابتة (G97)  
سرعة دوران الطرف دورة لكلّ دقيقة (spindle Speed in rpm). يُستعمل هذا الكود عند إجراء عملية الثقب بريشة محورية أو بوساطة (القلاووظ)، وكذلك خراطة المسنّات الخارجية أو الداخلية، وتُكتب سرعة دوران الطرف كالاتي: N-- G97 S2000 ومعنى ذلك أنّ سرعة دوران الطرف (2000) دورة لكلّ دقيقة.  
ملحوظة: بالنسبة إلى سرعة الدوران n فهي متغيّرة بسبب تغيّر الأقطار؛ فكلّما صغر القطر زادت سرعة الدوران والعكس صحيح، وتُحسب سرعة الدوران أوتوماتيكياً عن طريق حاسوب الماكينة بالقانون:

n: سرعة الدوران.

Vc: سرعة القطع.

d: قيمة محور X.

$$n = \frac{Vc \times 1000}{\pi \times d}$$



## تحديد عدد الدورات في الدقيقة:

يُراد أحياناً تحديد عدد دورات عمود الدوران في الدقيقة، بحيث لا تصل إلى أعلى سرعة دوران ممكنة للماكينة، وبذلك بوضع الرمز (S) تليه السرعة المطلوبة في سطر قبل الكود (G96).

البرمجة: S500

G96 S500

### • معدل أو سرعة التغذية ملليمتر لكلّ دورة (G95) Feed Rate in Revolution

تُكتب سرعة التغذية كالاتي: G95 F0.15 N--- ومعنى ذلك أنّ سرعة التغذية هي (0.15) ملليمتر لكلّ دورة. ومعدل أو سرعة التغذية تكون قيمتها ملليمتر (أو إنش) لكلّ دورة حسب نظام القياس المستعمل. يجري إيجاد قيمة سرعة التغذية (S) من الجداول الاسترشادية، ويتوقّف اختيارها حسب المعدن المشغّل ونوع المعدن المصنوعة منه العدة المستعملة، ونوع عملية التشغيل، والدرجة المطلوبة للتشطيب النهائي، وعزم الماكينة.

ابحث عن لغة البرمجة (HIDEN HIGHN) المستعملة في ماكينات الخراطة المحوسبة، وحاول معرفة أيّ نوع من الماكينات المحوسبة يجري إدخال هذه اللغة عليها، وقارن بينها وبين لغة البرمجة (G-Code)، وجد الفرق بينهما، واعرضه على معلمك وزملائك.





## التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أُتعرّف لغة البرمجة في ماكنات الخراطة المحوسبة.			
2	أُبيّن الأوامر التقنية في لغة برمجة الخراطة المحوسبة.			
3	أُميّز بين الأوامر التنفيذية والأوامر المساعدة في لغة البرمجة.			
4	أوضّح عناصر البرنامج لماكنات الخراطة المحوسبة.			


## أسئلة الدرس

1- اذكر نوع الأمر الذي يدل عليه كلّ من الأحرف الآتية:

أ - S      ب- F      ج- N      د- X,Z


2- عن طريق الشكل والمعطيات الموجودة في الرسم الآتي، اكتب باستعمال أوامر G00,G01 وبالمسار

المطلق، انتقال سكين القطع على قطعة العمل:

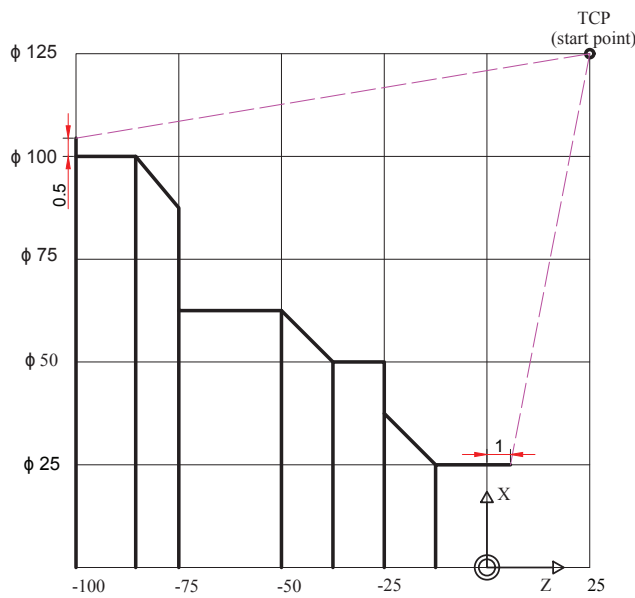

N	G	X	Z
N1			
N2			
N3			
N4			
N5			
N6			
N7			
N8			
N9			
N10			
N11			
N12			


3- عن طريق الشكل والمعطيات الموجودة في الرسم الآتي وبالإحداثي المطلق، اكتب باستعمال أوامر G03,G02,G01,G00 انتقال سكين القطع على قطعة العمل:

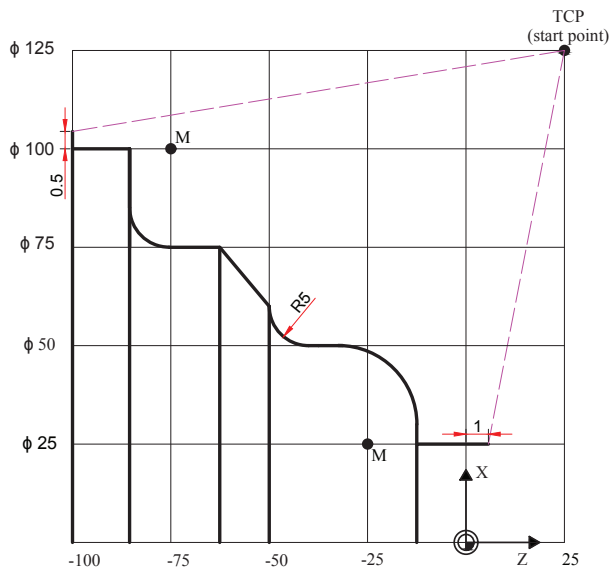

N	G	X	Z	I	K
N1					
N2					
N3					
N4					
N5					
N6					
N7					
N8					
N9					
N10					
N11					



الخريطة المفاهيمية

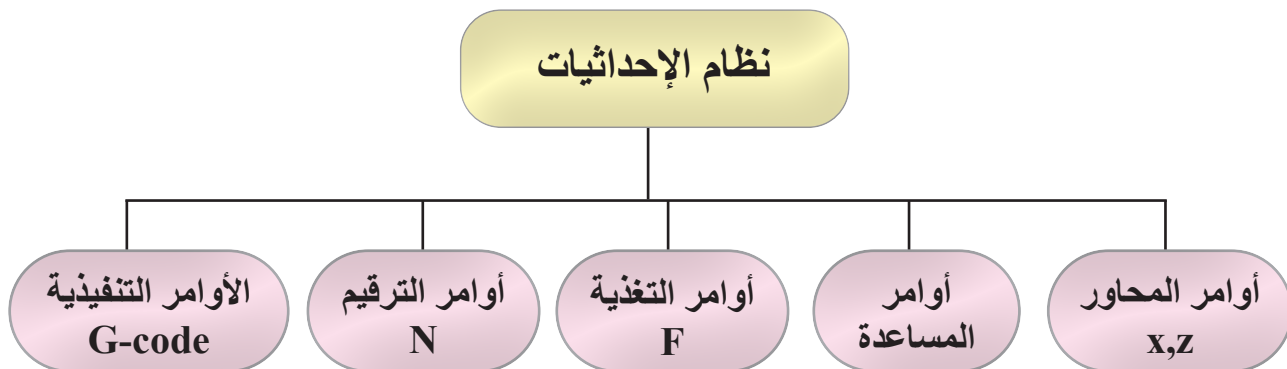

# رابعًا: إضافة أداة قطع جديدة ونقاط الصفر إلى ماكينة الخراطة المحوسبة (CNC) في المحورين X, Z. وتركيب البرنامج والتحقق منه.

## الوحدة الرابعة

### ماكينات الخراطة المحوسبة (CNC)


#### النتائج

يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:

- يتعرّف شاشة المخارط المحوسبة.
- يُحدّد نقاط الصفر على المخارط المحوسبة.
- يكتب برنامج على المخارط المحوسبة.

#### انظر وتساءل

كيف تُضاف أداة قطع تناسب قطعة العمل على ماكينة الخراطة المحوسبة؟ وهل تحتاج إلى حساب مقدمة أداة القطع كي لا تصطدم بقطعة العمل؟

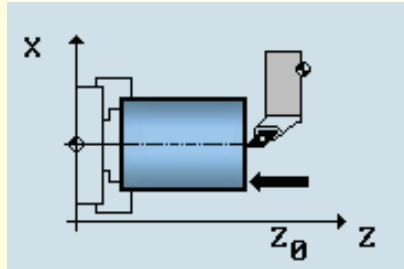

#### استكشف



ناقش معلمك وزملاءك في الأوامر الموجودة على ماكينة الخراطة المحوسبة، التي تقوم بعمل الخراطة الخشنة والناعمة والكنتور والمجرى والثقب وغيرها.

## 1- تعويض موقع رأس أداة القطع Tool Correction Compensation

عند كتابة كود معين مثل (G00) للذهاب بحركة سريعة إلى نقطة ما، من دون كتابة العنوان (T1D1) يجري التعامل مع نقطة أصل تثبيت العدة (N) وليس مع مقدّمة عدة القطع (P)، ما قد يُسبّب مشكلة مثل اصطدام العدة بظرف الماكينة أو المشغولة، الرمز الآتي يوضّح طريقة استدعاء العدة داخل البرنامج: (T1D1)، وتُستعمل الكودات (G41) لتعويض نصف قطر أداة القطع لجهة اليسار و(G42) من اليمين والكود (G40) لإلغاء التعويض.

### • إضافة أداة قطع جديدة:


عند تركيب أداة قطع جديدة على مكان الحامل، لا تكون بيانات الأداة معرّفة على الماكينة، وهنا يجب تعريف بيانات الأداة الجديدة لنظام التحكم. وتُضاف أداة جديدة حسب الخطوات الآتية:



1- اختر صفحة offset.



2- انقر على قائمة الأدوات tool list.

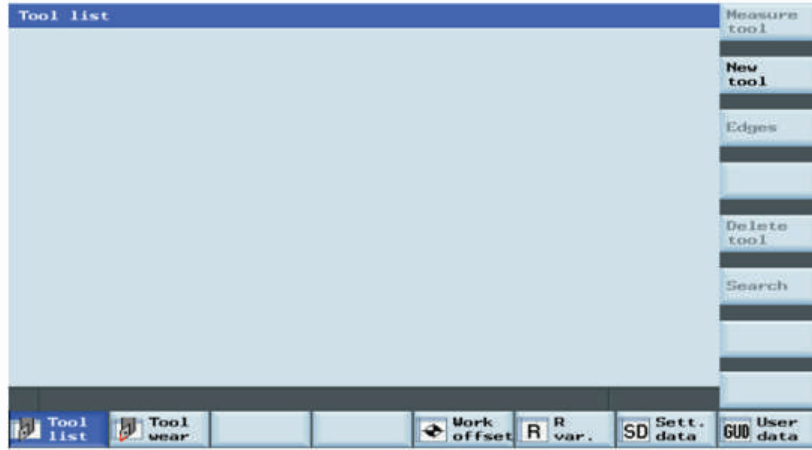

New tool

3- انقر على أداة قطع جديدة new tool.




4- حدّد نوع أداة القطع المطلوب إدخالها.

5- أدخل رقم السكين tool no .




6- حدّد اتّجاه الحدّ القاطع حسب نوع السكين واتّجاهها عن طريق edge position.

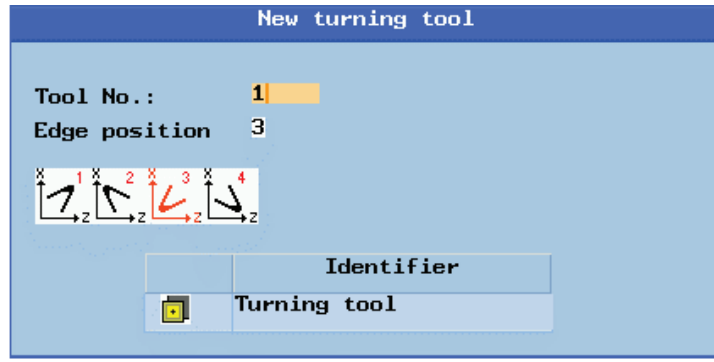

7- انقر على ok.

8- تظهر سكين جديدة في قائمة Tool List كما في النقطة رقم (9).

9- حدّد نصف قطر مقدّمة الأداة وبيانات السكين، ثمّ انقر input.

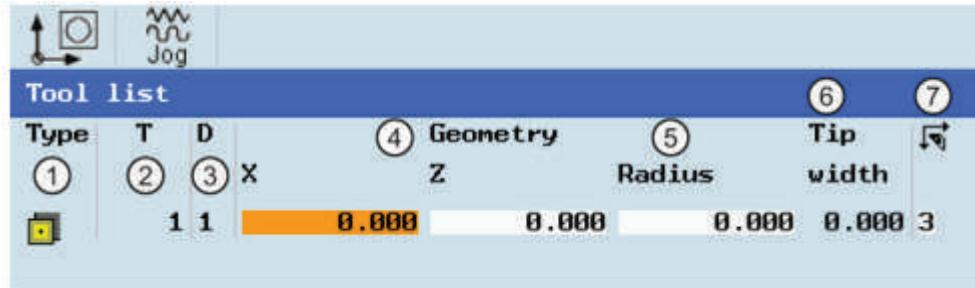

• تنشيط أداة القطع وتنشيط عمود الدوران الرئيس:



1- اختر صفحة الماكينة عن طريق الزرّ Machine.



2- بدّل إلى وضع (JOG) التحكم اليدوي.




3- افتح نافذة (T, S, M).

4- أدخل رقم الأداة المطلوب (على سبيل المثال 1) في نافذة (T, S, M).

5- أدخل القيمة المطلوبة لسرعة الغراب الثابت في نافذة (T, S, M). ولتكن 300 rpm.



6- انقر على هذا المفتاح؛ لتحديد اتّجاه عمود الدوران.

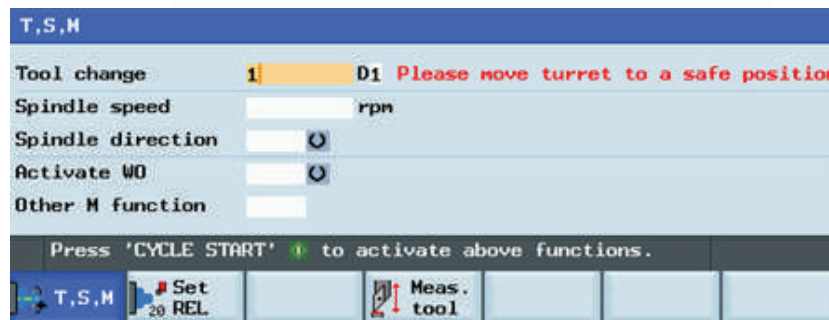





7- استعمل هذا المفتاح، أو حرّك المؤشر لتأكيد إدخالك.



8- انقر على هذا المفتاح على (Cycle start) لتنشيط الأداة.


## 2- نقاط الصفر على ماكينة الخراطة (CNC)

### SINUMERIK 808D ADVANCED (Turning)

تقع نقطة صفر الماكينة (Machine Zero Point) (M) في مخارط (CNC) خلف الظرف مباشرة على محور الدوران، وهذه النقطة من الصعب أن تُنسب إليها إحداثيات النقط في البرنامج المراد تصميمه، والتي تُشكّل المسارات المختلفة للمنتج المراد الحصول عليه؛ لذا، فمن المتاح اختيار نقطة بديلة تقع على محور الدوران أيضًا وتنسب أبعادها إلى نقطة (M)، ولكن في مكان يسهل على المبرمج أن ينسب نقاطه إليها. وهذا يجري بطريقة يختارها المبرمج مثل اختيار نقطة الصفر الجديدة (W) Work piece Zero Point على مرحلة واحدة وهي نقطة تقع على وجه المشغولة؛ وذلك باستعمال أمر إزاحة الصفر (Zero Offset).


#### • أنواع نقطة صفر المشغولة

النوع الأول: نهاية وجه المشغولة (End Face) ويُفضل استعمالها في البرمجة، كما في الشكل (21).

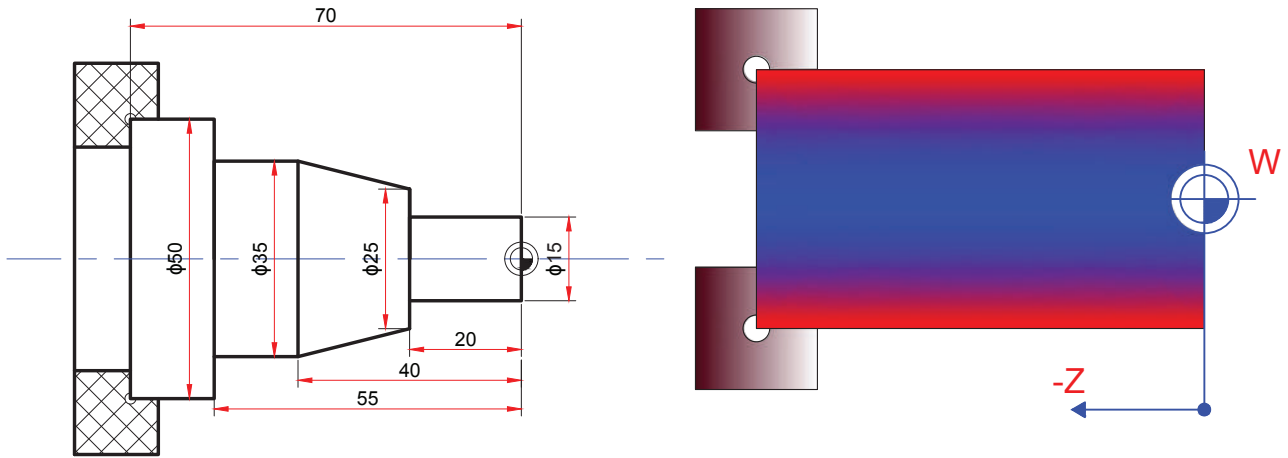

الشكل (21): نهاية وجه المشغولة (End Face).

النوع الثاني: سطح الاتصال (Contact Surface or Locating Face) كما يُبيّن الشكل (22).

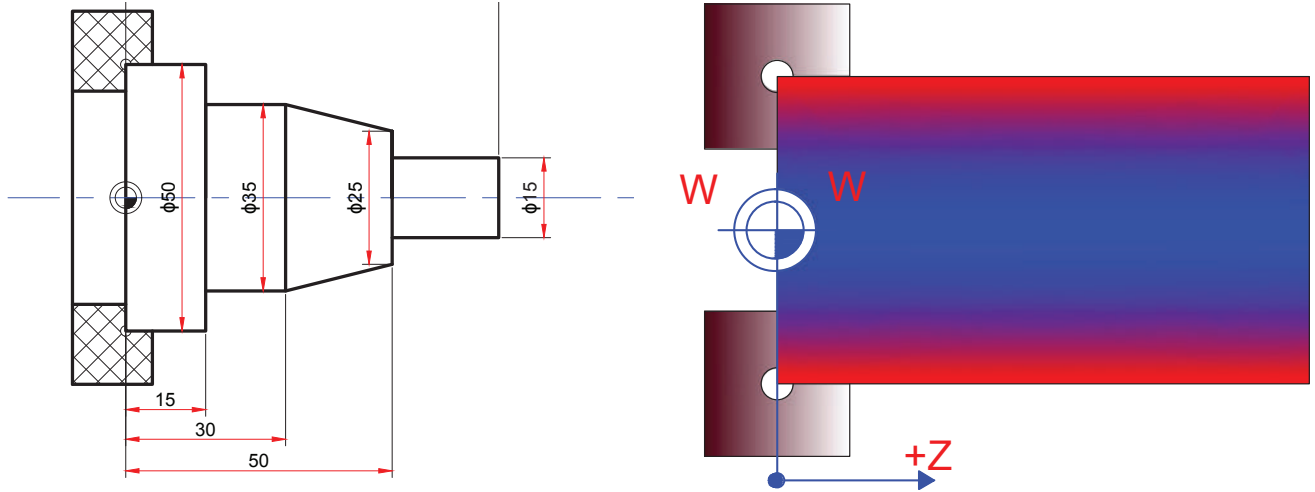


الشكل (22): سطح الإتصال Contact Surface or Locating Face.

وهنا نجد مجموعة كودات تعمل المهمة نفسها، وهي إزاحة الصفر ألاً وهي:

(G54, G55, G56, G57, G58, G59)

فللمبرمج مطلق الحرية في اختيار أيّ من هذه الكودات لإعطاء أمر إزاحة الصفر داخل البرنامج. ولترحيل صفر الماكينة M (Zero Offset) يستعمل أمر إزاحة الصفر (G54) لاختيار صفر جديدة على مرحلة واحدة، وهي نقطة تقع على وجه المشغولة (W) كما في الشكل (23).

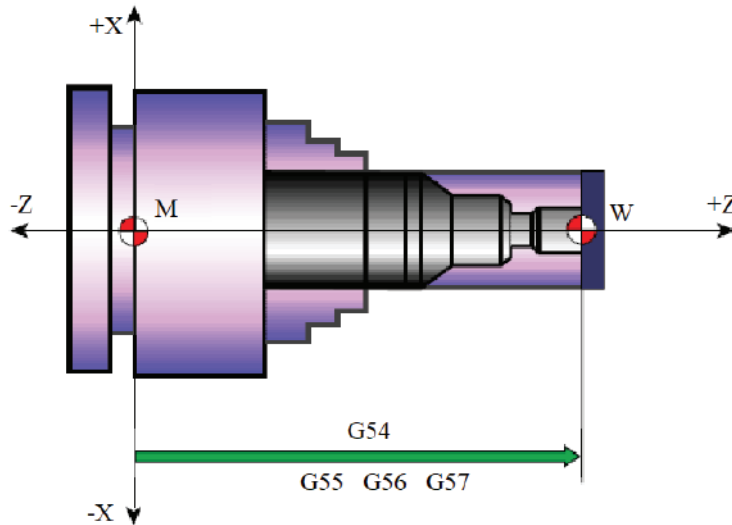

الشكل (23): كود إعطاء أمر إزاحة الصفر داخل البرنامج باستخدام (G54)

### 3- كيفية تثبيت نقاط صفر المشغولة على ماكينة الخراطة المحوسبة (CNC) في المحورين X,Z

#### • قياس الأداة في اتجاه X,Z

1- اختر صفحة الآلة عن طريق الزرّ Machine.



2- بدّل إلى وضع (JOG).



3- افتح نافذة القياس اليدوي للأداة (Meas. tool).



4- انقر على هذا المفتاح البرمجي الرأسي لقياس الأداة في اتجاه (X).



5- حرّك الأداة للاقتراب من قطعة العمل في اتجاه (X) أو (Z).



6- بدّل إلى وضع التحكم في عجلة اليد (HAND WHEEL).

7- حدّد معدّل تغذية تجاوز مناسب، ثم استعمل عجلة اليد لتحريك الأداة لخدش حافة قطعة العمل المطلوبة



(أو حافة كتلة الإعداد إذا استعملت).



8- أدخل قطر قطعة العمل في حقل (Ø) (على سبيل المثال 50).



Set length X

9- احفظ قيمة الطول في المحور (X). يؤخذ قطر الأداة ونصف قطرها وموضع القطع في الحساب.

10- أدخل المسافة بين طرف الأداة وحافة قطعة العمل في الحقل (Z)، على سبيل المثال (0). (هذه القيمة هي سُمك كتلة الإعداد إذا استعملت).



11- احفظ قيمة الطول في المحور (Z). Set length Z.

12- انقر على هذا المفتاح البرمجي، ويمكنك أن ترى أن قيم بيانات التعويض قد أُضيفت تلقائيًا **Tool list** إلى بيانات الأداة.

#### 4- تركيب البرنامج: Program Structure

يعتمد إعداد أي برنامج لماكينات التحكم الرقمي على ثلاث مجموعات مختلفة من التعليمات:

##### 1- مجموعة تعليمات بداية البرنامج:

تشمل عنوان البرنامج ورقمه والتعريف بنقطة الأصل للمثبت ونقطة الأصل للمشغولة، وتختلف حسب نظام التحكم، فمثلاً في حالة الخراطة في نظام:

##### SINUMERIK 808D ADVANCED (Turning)

N0010 M06 T1D1	استدعاء العدة.
N0020 G54	إزاحة المحاور الإحداثية من صفر الماكينة إلى صفر المشغولة.
N0030 G58 X0 Z100	إزاحة المحاور الإحداثية من صفر الماكينة إلى صفر المشغولة، وكتابة الإحداثيات (المطلقة أو النسبية) في البرنامج نفسه.

##### 2- مجموعة تعليمات شروط التشغيل:

تشمل اختيار العدة وقيم التغذية وسرعة الدوران وإدارة العمود الرئيس وسائل التبريد، وتحريك العدة إلى المواضع المطلوبة خلال التشغيل:

N0040 M04 S2000 F0.10 M08	تحديد اتجاه الدوران والسرعة والتغذية وسائل التبريد.
N0050 G00 X50 Z2	حركة سريعة إلى موضع البداية.
N0060 G01 Z-50	حركة تغذية طولية لمسافة (50) مم بالاتجاه السالب.

##### 3- مجموعة تعليمات نهاية البرنامج، وتشمل:

N0080 G00 X60	تحريك العدة بعيداً عن المشغولة.
N0100 Z20 M05	إيقاف عمود الدوران.
N0120 M30	نهاية البرنامج.

بعد إتمام كتابة البرنامج، يجب مراجعته بدقة قبل الشروع في تنفيذه؛ إذ إن بعض الأخطاء قد تؤدي إلى حدوث إتلاف جسم في أجزاء الماكينة، أو العدة القاطعة، أو المشغولة، أو المثبت الخاص بها، ما يستلزم مراجعة البرنامج للتأكد مما يأتي:

- 1- مسار الحركة السريعة: يجب ألا تتصادم العدة مع المشغولة أو المثبتات المستعملة، بل يجب أن تُبعد عنها بمسافات كافية وأمنة.
- 2- صحّة كتابة المعلومات العددية على الشاشة.
- 3- تطابق البرنامج مع رسم المشغولة، وهذا يعني مطابقة المشغولة المصنّعة للرسم.
- 4- الاختيار الصحيح لقيم السرعات والتغذية وعمق القطع، بما يناسب المادة المشغولة والعدة المستعملة وطاقة الماكينة.
- 5- أن تُجرى أيّ تعديلات على البرنامج بواسطة من أعدّ البرنامج دون غيره، أو شخص مطلع عليه بشكل مفصّل.

### تحقيق البرنامج

يجري وفقاً للترتيب الآتي:

- 1- فحص البرنامج الذي أُدخل في ذاكرة الحاسوب كما تقدّم.
- 2- استعمال الحاسوب في محاكاة العملية؛ برسم المشغولة ومسار العدة خلال مراحل التشغيل المختلفة على شاشة الحاسوب.
- 3- تشغيل البرنامج آلياً، ولكن من دون قطع، ومراقبة مسار العدة واحتمالات التصادم بين العدة والمشغولة أو المثبتات، وإجراء أيّ تعديل لازم في المسار بناءً على ذلك.
- 4- تشغيل البرنامج بعد التأكد من سلامته خطوة بخطوة، مع تقليل سرعات التغذية وسرعة الدوران مع إبعاد العدة عن المشغولة.
- 5- تشغيل مشغولة بالكامل وفقاً للبرنامج، ومراجعة أبعادها وجودة تشطيب سطحها، وتعديل شروط القطع إن لزم الأمر.

الجدول (9): مثال لوصف برنامج.

%0001	رقم البرنامج.
N0030 G54	ضبط نقطة الصفر للقطعة.
N0020 T2D1 (Side tool right)	اختيار العدة الثانية (قلم خراطة جانبية يمين).
N0040 G00 X25 Z0	التوجّه إلى موقع (25,0) بسرعة عالية كتقريب.
N0050 G96 F0.07 S175 M03	تحديد التغذية وسرعة قطع ثابتة واتجاه دوران العينة، باتجاه حركة عقارب الساعة.
N0060 M08	فتح سائل التبريد.
N0070 G01 X0	الحركة في اتجاه مركز المشغولة لعمل Facing.

N0080 G00 X22 Z1	حركة سريعة إلى موقع (22,1).
N0090 G01 X18 Z-15	حركة قطع على المستوى المائل.
N0100 X25	حركة قطع بمسافة (25mm) في اتجاه (X).
N0110 Z30	حركة قطع في اتجاه محور (Z) بمسافة (30mm).
N0150 M30	التوقف وإنهاء البرنامج.

### الانتهاء من البرنامج M30 Program End

- 1- سحب أداة القطع إلى مستوى الأمان باستعمال الكود (G00) في اتجاه بعيد عن المشغولة، وغالبًا ما يكون محور (Z).
  - 2- إيقاف سائل التبريد باستعمال الكود (M09).
  - 3- إيقاف عمود الدوران باستعمال الكود (M05).
  - 4- في النهاية، إيقاف البرنامج نفسه باستعمال الكود (M30) أو الكود (M02)، والفرق بينهما هو أن الكود (M02) يُنهي البرنامج ويتوقف عند نهايته، بينما الكود (M30) يُنهي البرنامج ويُعيد إلى بدايته لينتظر التشغيل مرة أخرى إذا لزم الأمر.
- قبل البدء بالعمل على ماكينة الخراطة المحوسبة، لا بد من قائمة مراجعة الصيانة الوقائية:

### النظام الميكانيكي

- 1- تحقق من وصول التزييت إلى رأس الدوران.
- 2- تحقق من أقشطة نقل الحركة.
- 3- افحص وضع السلبة الداخلية لرأس الدوران والغراب المتحرك.
- 4- افحص سلامة حوامل السكاكين.
- 5- افحص صحة دوران الرأس.
- 6- افحص سلامة فرش الماكينة والمنزلاقات.

### نظام التبريد

- 1- افحص خراطيم سائل التبريد، وتأكد من عدم وجود تسريب.
- 2- تحقق من تشغيل مضخة التبريد بالكامل.
- 3- نظف مرشحات سائل التبريد.
- 4- تأكد من لزوجة سائل التبريد وصلاحيته.



## نظام التشحيم والتزييت

- 1- افحص الفلتر.
- 2- تأكد من عدم وجود تسريبات في نظام التزييت.
- 3- تحقق من عمل مضخة الزيت.
- 4- تحقق من مستوى الزيت، وحافظ عليه في المستوى المطلوب.

## النظام الكهربائي

- 1- حافظ على نظافة الكابينة الكهربائية.
- 2- تحقق من فولتية المصدر الداخلة للماكينة.
- 3- افحص سلامة التوصيلات والأسلاك.
- 4- تحقق من عمل مراوح التبريد.
- 5- نظّف أو استبدل فلتر المراوح.

## نظام الهواء والتبريد الهوائي

- 1- تحقق من خطوط الهواء.
- 2- تحقق من عدم وجود تسريب في نظام الهواء.
- 3- تأكد من صلاحية ضاغط الهواء.
- 4- تأكد من وصول ضغط الهواء للحدّ المناسب.

ابحث في برامج الرسم المخصّصة في إنتاج القطعة الميكانيكية مثل (Master Cam) وحاول تعرّف كيفية الرسم والأوامر الخاصّة بالبرنامج، وكيفية تحويل الرّسمة للغة البرمجة (G-Code) وانقلها على ماكينة الخراطة باستعمال (Flash Memory) بعد وضعها في المكان المخصّص لها.



الإثراء...  
والتوسيع



## القياس والتقويم




### التقويم الذاتي


أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أتعرف شاشة البرمجة في ماكينات الخراطة المحوسبة.			
2	أحدد نقاط الصفر على ماكينات الخراطة المحوسبة.			
3	اكتب برنامجًا لماكينات الخراطة المحوسبة.			

### أسئلة الدرس

- 1- كيف تُضاف أداة قطع جديدة إلى ماكينة الخراطة المحوسبة (CNC)؟
- 2- وضّح طريقة تنشيط أداة القطع، وتنشيط عمود الدوران.
- 3- اذكر أنواع نقطة صفر المشغولة على ماكينة الخراطة المحوسبة (CNC).
- 4- ما كود إعطاء أمر إزاحة الصفر داخل البرنامج؟
- 5- كيف تُنبت نقاط صفر المشغولة على ماكينة الخراطة المحوسبة (CNC) في المحورين X,Z؟
- 6- يعتمد إعداد أي برنامج لماكينات التحكم الرقمي على ثلاث مجموعات مختلفة من التعليمات. اذكرها مع الشرح.
- 7- ما الفرق بين الكود (M02) والكود (M30) عند الانتهاء من البرنامج؟
- 8- لا بدّ قبل العمل على ماكينات الخراطة المحوسبة عمل صيانة وقائية دورية للمحافظة عليها والتأكد من عدم استهلاك عمرها التشغيلي. اذكر أهم أعمال الصيانة الوقائية الواجب القيام بها.
- 9- اكتب برنامجًا على ماكينة خراطة محوسبة للقطعة المبيّنة في الشكل الآتي:

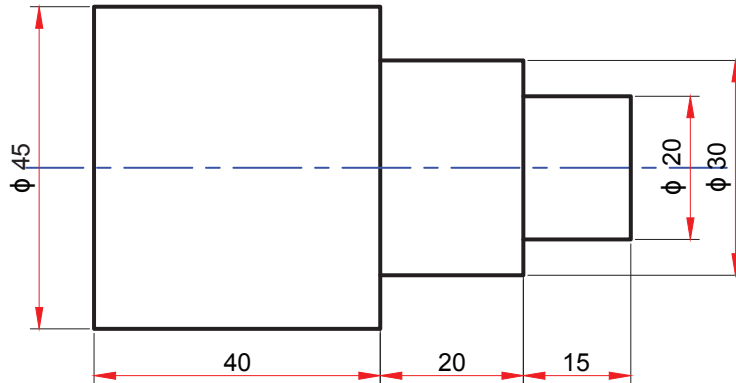


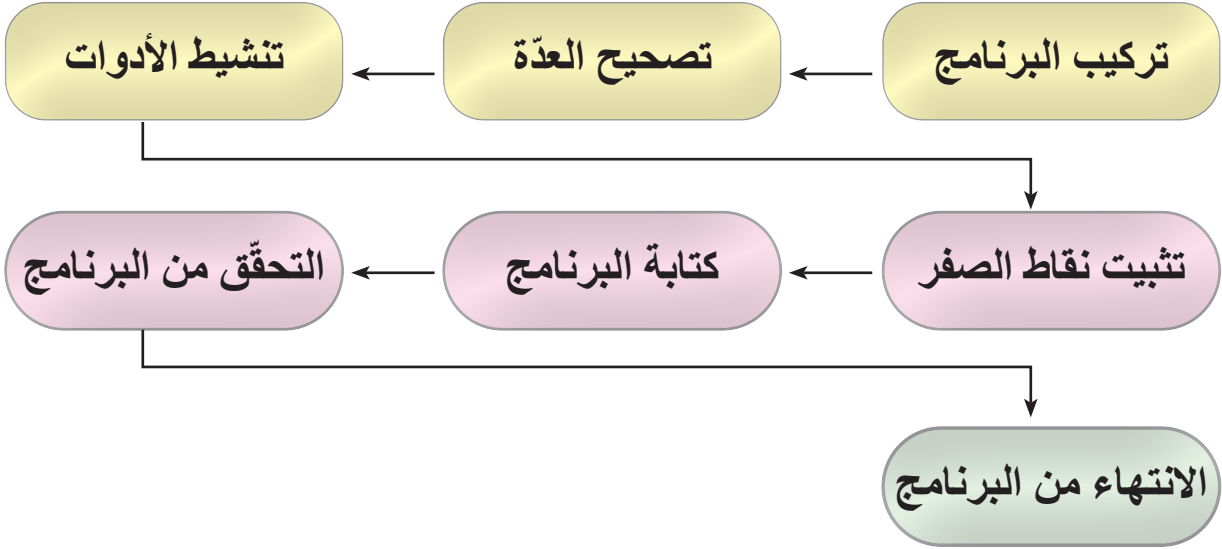




## تمارين الوحدة

- 1- ماذا تعني ماكينة الخراطة (CNC)؟
- 2- قارن بين ماكينات الخراطة المحوسبة (CNC) والماكينات التقليدية للقطع.
- 3- عرّف المحور، ووضّح المحاور الرئيسية لماكينة الخراطة المحوسبة.
- 4- وضّح وظائف الأزرار الموجودة في الشكل:

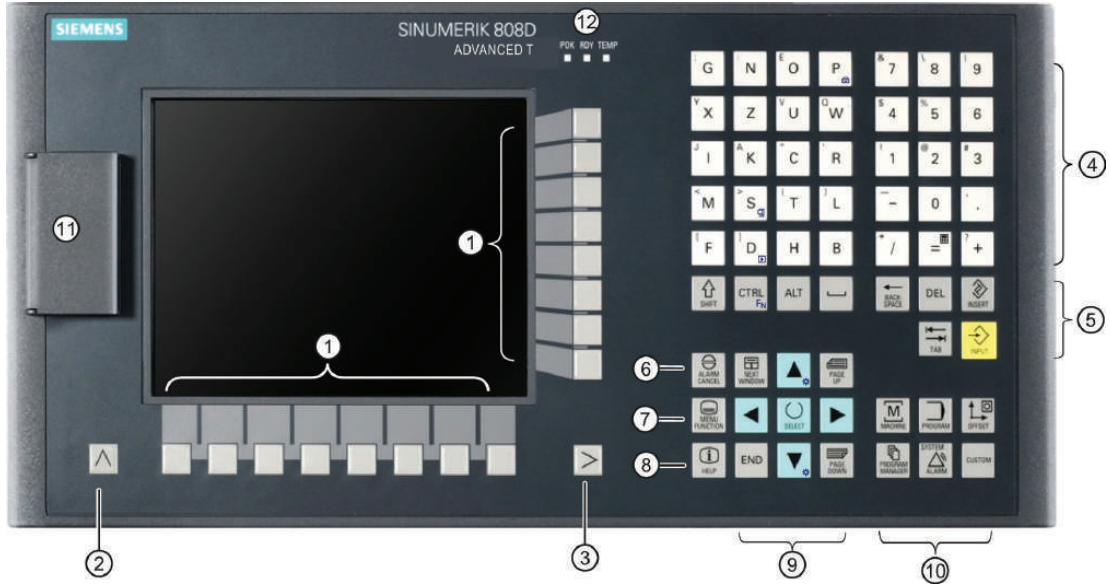

- 5- املا الجداول الآتية بإحداثيات النقاط الموجودة على الرسم بطريقة:
  - أ- الأبعاد المطلقة.
  - ب- الأبعاد النسبية.

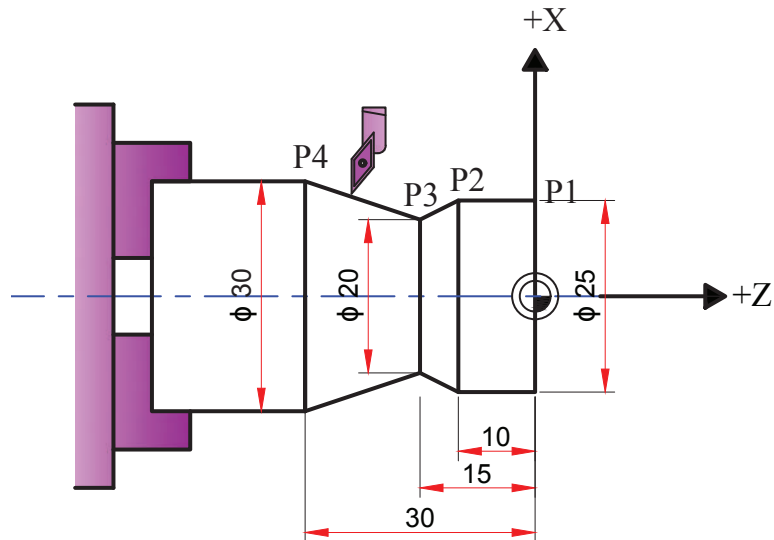


الأبعاد النسبية		مسارات الحركة	
من نقطة إلى نقطة	X	Y	
0	P1		
P1	P2		
P2	P3		
P3	P4		

الأبعاد المطلقة		
إحداثيات نقاط الكنتور من 0 إلى P4		
النقطة	X	Y
0		
P1		
P2		
P3		
P4		

6- ما وظيفة الأوامر الآتية في برنامج ماكينة الخراطة CNC؟

- أ - G00      ب- G01      ج- G54      د- G96  
هـ- T1D1      و - M04      ز- M30


7- عن طريق الشكل والمعطيات الموجودة في الرسم الآتي وبالإحداثي المطلق، اكتب باستخدام أوامر G00, G01, G02, G03 انتقال سكين القطع على قطعة العمل.

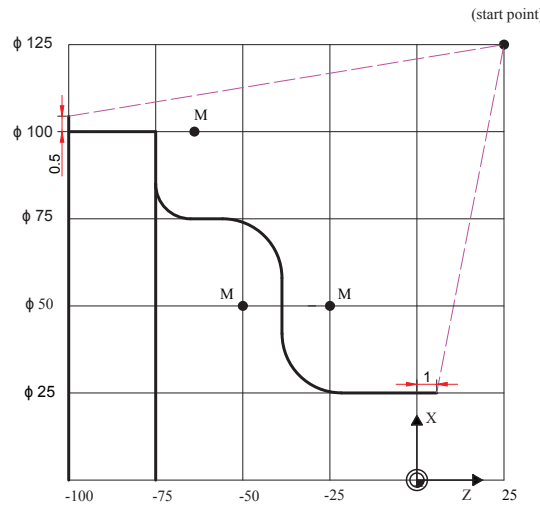

8- كيف تُنَبِّت نقاط صفر المشغولة على آلة الخراطة المحوسبة (CNC) في المحورين X, Z.

9- ما الفرق بين الكود (M02) والكود (M30) عند الانتهاء من البرنامج؟

10- اكتب برنامجًا على ماكينة خراطة محوسبة للقطعة المبينة في الشكل الآتي:

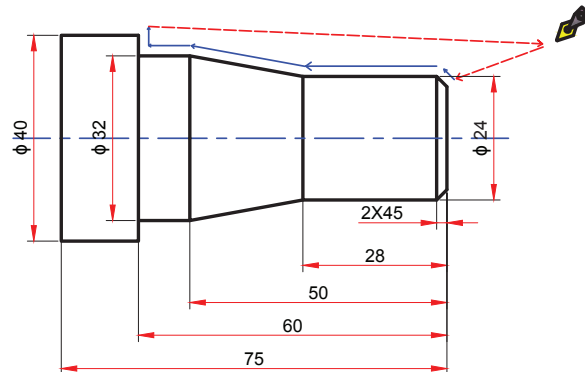

يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:

- يتعرّف تعليمات السلامة الواجب اتّباعها، عند استخدام مآكينة الخراطة المحوسبة.
- يتعرّف أجزاء مآكينة الخراطة المحوسبة، ووظيفة كلّ منها.
- يفكّ السكاكين على مآكينة الخراطة المحوسبة ويُرْكَبها بطريقة صحيحة.
- يفكّ لُقَم الغراب الثابت ويُرْكَبها، بما يتناسب مع قطعة العمل.
- يستعمل مآكينة الخراطة المحوسبة استعمالاً صحيحاً.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العُدَد اليدوية والتجهيزات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قطع عمل أسطوانية قياس mm (45)،</li> <li>قطعة قماش قطنية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• معدّات السلامة والصحة المهنية.</li> <li>• مآكينة خراطة محوسبة.</li> <li>• كليبر، مبيّن قياس، مفاتيح شقّ، مفتاح سداسي.</li> </ul>
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p>الشكل (1)</p>	<p>1 - ارتدِ زيّ العمل، والتزم تعليمات السلامة والصحة المهنية، وتأكد أنّ المكان نظيف، واترك مسافة أمان كافية بينك وبين زملائك قبل البدء بالعمل، ثمّ جهّز مآكينة الخراطة المحوسبة، كما في الشكل (1).</p>
 <p>الشكل (2)</p>	<p>2 - تعرّف القاطع الكهربائي الرئيس لمآكينة الخراطة المحوسبة، كما في الشكل (2).</p>



الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p data-bbox="376 618 492 661">الشكل (3)</p>	<p data-bbox="731 235 1339 340">- تعرّف جهاز تنظيم الجهد وكيفية تشغيله وإطفائه، كما في الشكل (3).</p>
 <p data-bbox="376 956 492 1000">الشكل (4)</p>	<p data-bbox="731 716 1339 891">- تعرّف القاطع الكهربائي لماكينة الخراطة المحوسبة، وكيفية إدارته لوضع التشغيل ON وOFF، كما في الشكل (4).</p>
 <p data-bbox="376 1410 492 1454">الشكل (5)</p>	<p data-bbox="731 1028 1339 1196">- تعرّف جهاز الحاسوب لماكينة الخراطة المحوسبة ومفتاح التشغيل الأخضر ومفتاح إطفاء الماكينة الأحمر وكبسة الطوارئ، كما في الشكل (5).</p>
 <p data-bbox="376 1906 492 1950">الشكل (6)</p>	<p data-bbox="731 1491 1339 1662">- تعرّف طاولة العمل والمحاور الرئيسية X,Z، ومكان العمل على ماكينة الخراطة المحوسبة. كما في الشكل (6).</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="450 722 566 766">الشكل (7)</p>	<p data-bbox="806 231 1417 406">7 - تعرّف حامل السكاكين وكيفية فكّه وتركيبه باستعمال المفتاح المناسب بعد ضبط السكين داخله، كما في الشكل (7).</p>	
 <p data-bbox="450 1137 566 1181">الشكل (8)</p>	<p data-bbox="806 781 1417 891">8 - تعرّف عمود الدوران الرئيس Main Spindle ودعسة فتحها وإغلاقها، كما في الشكل (8).</p>	
 <p data-bbox="450 1480 566 1524">الشكل (9)</p>	<p data-bbox="806 1203 1417 1378">9 - أحضر قطعة عمل، وتعلّم معايرة اللقم بعد فكّها بالمفتاح السداسي بما يتناسب مع قطعة العمل، كما في الشكل (9).</p>	
 <p data-bbox="442 1908 574 1952">الشكل (10)</p>	<p data-bbox="806 1568 1417 1677">10 - تعرّف خرطوم سائل التبريد واستعمل سائل التبريد المناسب، كما في الشكل (10).</p>	

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p data-bbox="376 642 508 685">الشكل (11)</p>	<p data-bbox="733 235 1341 345">- تعرّف مكان تعبئة زيت الهيدروليك ومكان وجود الأفتشة والمسنّات، كما في الشكل (11).</p>
 <p data-bbox="376 1406 508 1450">الشكل (12)</p>	<p data-bbox="733 727 1341 836">- تعرّف قاعدة الماكينة ومكان خروج الرانش، كما في الشكل (12).</p>
<p data-bbox="166 1480 1341 1589">- بعد الانتهاء من الماكينة أطفئها ونظّف مكان العمل، ثمّ اجمع العدد والأدوات واحفظها في المكان المخصّص لها، وافصل القاطع وجهاز الجهد أيضاً.</p>	<p data-bbox="1377 1480 1417 1524">13</p>
<p data-bbox="386 1622 1341 1666">- دوّن في دفترك أجزاء ماكينة الخراطة المحوسبة التي تعرّفتها في هذا التمرين.</p>	<p data-bbox="1377 1622 1417 1666">14</p>



## القياس والتقويم



- 1- اذكر الأجزاء الرئيسية لماكينة الخراطة المحوسبة.
- 2- وضح كيفية فكّ حامل السكاكين وتركيبه، في ماكينات الخراطة المحوسبة.

## التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زي العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهّز مكان العمل قبل البدء بتشغيل الماكينة.			
3	أعرف مفاتيح التشغيل والإطفاء وقواطع الكهرباء الرئيسية.			
4	أفكّ حامل السكاكين وأركّبه بالطريقة الصحيحة.			
5	أفكّ اللقم على الغراب الثابت وأركّبها، بما يتناسب مع قطعة العمل.			
6	أشغّل ماكينة الخراطة المحوسبة من مفاتيح التشغيل الخاصة.			
7	أستعمل سائل التبريد ووسائل الحماية الخاصة.			
8	أنظّف الماكينة بعد الانتهاء من العمل.			






وصف لوحة التحكم لماكينة الخراطة المحوسبة (CNC).

التمرين الثاني:

يُتَوَقَّع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:

- يتعرّف تعليمات السلامة الواجب اتباعها، عند استخدام ماكينة الخراطة المحوسبة.
- يتعرّف لوحة التحكم لماكينة الخراطة المحوسبة.
- يتعرّف وظيفة كلّ مفتاح في لوحة التحكم.

متطلبات تنفيذ التمرين:




المواد الأولية	العُدَد اليدوية والتجهيزات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قطع عمل أسطوانية قياس mm (45)،</li> <li>قطعة قماش قطنية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• معدّات السلامة والصحة المهنية، ماكينة خراطة</li> <li>محوّسة</li> </ul>
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p>الشكل (1)</p>	<p>1 - ارتدي زيّ العمل، والتزم تعليمات السلامة والصحة المهنية، وتأكد أنّ المكان نظيف، واترك مسافة أمان كافية بينك وبين زملائك قبل البدء بالعمل، ثمّ جهّز ماكينة الخراطة المحوسبة، كما في الشكل (1)</p>
	<p>2 - شغّل القاطع الكهربائي الرئيس وجهاز تنظيم الجهد لماكينة الخراطة المحوسبة، ثمّ شغّل القاطع الكهربائي على وضع ON، كما تعلّمت في التمرين السابق.</p>



الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="454 672 569 716">الشكل (2)</p>	<p data-bbox="811 229 1422 338">3 - شغل جهاز الحاسوب لماكينة الخراطة المحوسبة ومفتاح التشغيل الأخضر، كما في الشكل (2).</p>	
 <p data-bbox="454 1233 569 1277">الشكل (3)</p>	<p data-bbox="811 775 1422 1015">4 - تعرّف Reset التي تُعيد تشغيل البرنامج وتزِيل الإنذارات وتُلغي أيّ رسالة تظهر بعد قراءتها وعمل الإجراء الصحيح، وكذلك إعادة تعيين البرنامج، كما في الشكل (3).</p>	
 <p data-bbox="454 1845 569 1889">الشكل (4)</p>	<p data-bbox="811 1321 1422 1430">5 - تعرّف Cycle Start Cycle Stop التي تُشغل البرنامج وتوقفه، كما في الشكل (4).</p>	



الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="379 633 495 687">الشكل (5)</p>	<p data-bbox="735 294 1346 524">6 - تعرّف SPINDLE START / SPINDLE STOP لتدوير أو إيقاف دوران محور عمود الدوران مع أو عكس عقارب الساعة، كما في الشكل (5)</p>	<p data-bbox="1379 294 1412 338">6</p>
 <p data-bbox="379 1288 495 1343">الشكل (6)</p>	<p data-bbox="735 775 1346 1015">7 - تعرّف MANUAL AXIS MOVEMENT لتحريك المحاور يدوياً بالضغط على مفتاح المحور المطلوب، ولا بدّ من اختيار الوضع (JOG) سابقاً، كما في الشكل (6).</p>	<p data-bbox="1379 775 1412 819">7</p>
 <p data-bbox="379 1812 495 1867">الشكل (7)</p>	<p data-bbox="735 1386 1346 1506">8 - تعرّف مفتاح TOOL CHANGE المبدّل الأوتوماتيك للسكاكين، كما في الشكل (7).</p>	<p data-bbox="1379 1386 1412 1430">8</p>


الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="452 701 568 744">الشكل (8)</p>	<p data-bbox="816 297 1476 401">9 - تعرّف مفتاح التبريد COOLANT، كما في الشكل (8).</p>	
 <p data-bbox="452 1266 568 1310">الشكل (9)</p>	<p data-bbox="816 781 1476 886">10 - تعرّف مفتاح الإضاءة LAMP كما في الشكل (9).</p>	
 <p data-bbox="452 1825 568 1869">الشكل (10)</p>	<p data-bbox="816 1334 1476 1439">11 - تعرّف مفتاح فتح لقم SPANDLE وإغلاقها CHUCK، كما في الشكل (10).</p>	

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p>الشكل (11)</p>	<p>12 - تعرّف REFERENCE POINT IN ALL AXES للوصول إلى النقطة المرجعية لكل المحاور، كما في الشكل (11).</p>	
 <p>الشكل (12)</p>	<p>13 - تعرّف مفاتيح JOG و HANDL WHEEL لتحريك يدوي بالأسهم وتحريك يدوي بالريموت، كما في الشكل (12)</p>	
 <p>الشكل (13)</p>	<p>14 - تعرّف مفاتيح AUTO لتشغيل البرنامج، كما في الشكل (13).</p>	

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p>الشكل (14)</p>	<p>15 - تعرّف مفتاح SINGLE BLOCK لتشغيل البرنامج سطرًا سطرًا، كما في الشكل (14).</p>	
 <p>الشكل (15)</p>	<p>16 - تعرّف مفتاح PROGRAM TEST لاختبار البرنامج وتشغيل المحاكاة، كما في الشكل (15).</p>	
 <p>الشكل (16)</p>	<p>17 - تعرّف مفتاح MDA كتابة برنامج مؤقت، كما في الشكل (16).</p>	

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="363 622 503 666">الشكل (17)</p>	<p data-bbox="735 251 1346 360">18 - تعرّف مفتاح MACHINE لصفحة وضع الماكينة، كما في الشكل (17).</p>	
 <p data-bbox="363 1070 503 1113">الشكل (18)</p>	<p data-bbox="735 731 1346 840">19 - تعرّف مفتاح Program Manger لصفحة البرنامج الفعّال، كما في الشكل (18).</p>	
 <p data-bbox="363 1485 503 1528">الشكل (19)</p>	<p data-bbox="735 1168 1346 1277">20 - تعرّف مفتاح OFFSET لتعريف أدوات القطع وخصائصها، كما في الشكل (19).</p>	
 <p data-bbox="363 1900 503 1943">الشكل (20)</p>	<p data-bbox="735 1594 1346 1703">21 - تعرّف مفتاح PROGRAM MANNER لصفحة مدير البرامج، كما في الشكل (20).</p>	



الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="442 711 574 755">الشكل (21)</p>	<p data-bbox="811 235 1422 340">22 - تعرّف مفتاح SYSTEM ALARM لصفحة التحذيرات والأعطال، كما في الشكل (21).</p>	
	<p data-bbox="249 810 1414 915">23 - بعد الانتهاء من الماكينة أطفئها ونظّف مكان العمل، وافصل القاطع وجهاز الجهد أيضاً لوضع .OFF.</p>	
	<p data-bbox="683 984 1414 1028">24 - دوّن في دفترك الأجزاء التي تعرفت إليها في هذا التمرين.</p>	



## القياس والتقويم



1- اذكر المفاتيح الرئيسية لماكينة الخراطة المحوسبة.

2- اكتب وظيفة كل من المفاتيح الآتية في ماكينة الخراطة المحوسبة:

Tool change

Coolant

Spindle chuck





## التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زيّ العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهز مكان العمل قبل البدء بتشغيل الماكينة.			
3	أُميّز بين التحريك اليدوي بالريموت والتحرك اليدوي بالأسهم.			
4	أعرف وظيفة كلّ مفتاح من مفاتيح لوحة التحكم في ماكينة الخراطة المحوسبة.			
5	أعرف مفتاح صفحة وضع الماكينة MACHINE.			
6	أُميّز الفرق بين صفحة البرنامج الفعّال و صفحة مدير البرامج.			
7	أعرف صفحة التحذيرات والأعطال.			
8	أنظف الماكينة بعد الانتهاء من العمل.			





الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="376 650 492 694">الشكل (3)</p>	<p data-bbox="740 253 1346 548">3 - اضغط على مفتاح التشغيل الموجود على اللوحة الرئيسية لجهاز الحاسوب التابع لماكينة الخراطة المحوسبة، وستبدأ الماكينة بالعمل وتظهر الصفحة الرئيسية وتكتب الإنذارات باللون الأحمر لتجنبها، كما في الشكل (3).</p>	<p data-bbox="1379 253 1400 290">3</p>
 <p data-bbox="376 1126 492 1170">الشكل (4)</p>	<p data-bbox="740 733 1346 963">4 - ركب قطعة العمل على الغراب الثابت بعد الضغط على قدم فتح لقم الغراب الثابت الثلاثي، ثم الضغط على القدم مرة أخرى لإغلاق اللقم على قطعة العمل، كما في الشكل (4).</p>	<p data-bbox="1379 733 1400 770">4</p>
 <p data-bbox="376 1884 492 1928">الشكل (5)</p>	<p data-bbox="740 1218 1346 1447">5 - شغل رأس الدوران Main Spindle ودوران رأس الدوران لليمين أو اليسار، بعد تحديد السكين المناسبة ولتكن السرعة (300) من خيار T,S,M، كما في الشكل (5).</p>	<p data-bbox="1379 1218 1400 1255">5</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="447 705 566 749">الشكل (6)</p>	<p data-bbox="811 242 1422 657">6 - من صفحة OFFSET اضغط على قائمة الأدوات TOOL LIST، ثم اضغط على أداة قطع جديدة NEW TOOL، وبعدها حدّد نوع أداة القطع المطلوبة، ثم أدخل رقم السكين TOOL NO ثم OK، ثم حدّد نصف قطر مقدّمة الأداة وبيانات السكين، ثم اضغط على INPUT، كما في الشكل (6).</p>	6
 <p data-bbox="447 1262 566 1306">الشكل (7)</p>	<p data-bbox="811 788 1422 1083">7 - ابدأ بتحديد إحداثيات القطعة على الماكينة؛ وذلك بدءًا بتقريب حامل السكين إلى قطعة العمل، واستعمل الوضع Handle لسهولة معاينة السكين وملامسة قطعة العمل عند إضافة أداة قطع جديدة، كما في الشكل (7).</p>	7
 <p data-bbox="447 1797 566 1841">الشكل (8)</p>	<p data-bbox="811 1399 1422 1694">8 - من الـ MEASURE TOOL وبعد ملامسة السكين لقطعة العمل، امسح الوجه الأمامي للقطعة، ثم ثبت إحداثيات المحور (Z) على set length Z، كما تعلّمت في الجزء النظري، كما في الشكل (8).</p>	8

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p style="text-align: center;">الشكل (9)</p>	<p>9 - قس قطعة العمل باستعمال الكليب، وثبت إحداثيات القياس على محور (X) في خانة (X) set length، كما تعلمت في الجزء النظري، كما في الشكل (9).</p>	9
<p>10 - بعد الانتهاء من الماكينة أطفئها ونظف مكان العمل، ثم اجمع العدد والأدوات واحفظها في المكان المخصّص لها، وافصل القاطع وجهاز الجهد أيضاً.</p>		10
<p>11 - دوّن في دفترك الخطوات التي اتبعتها في تنفيذ هذا التمرين.</p>		11



### القياس والتقييم



1- كيف تُحدّد الإحداثيات على كلّ من المحور X, Z؟

2- كيف تُضاف أداة قطع جديدة من صفحة OFFSET؟





## التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زيّ العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهّز مكان العمل قبل البدء بتشغيل الماكينة.			
3	أعرف صفحة تحديد الإحداثيات على الماكينة.			
4	أعرف كيفية تحديد الإحداثيات على المحور X, Z.			
5	أضيف أداة قطع جديدة من صفحة OFFSET.			
6	أحدّد نصف قطر مقدّمة الأداة وبيانات السكين.			
7	أحدّد نوع أداة القطع المطلوبة، وأدخل رقم السكين.			
8	أنظّف الآلة بعد الانتهاء من العمل.			




كتابة برنامج (G-Code) على ماكينة الخراطة المحوسبة،  
بعد معرفة قياسات القطعة المطلوب الشغل عليها.

التمرين الرابع:

يُتَوَقَّع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:



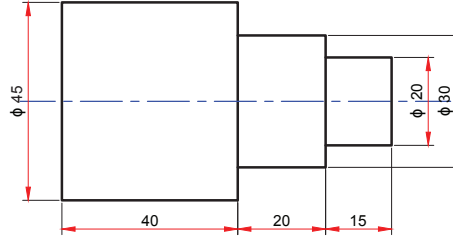


- يتعرّف تعليمات السلامة الواجب اتّباعها، عند استعمال ماكينة الخراطة المحوسبة.
- يستعمل ماكينة الخراطة المحوسبة استعمالاً صحيحاً.
- يكتب برنامجاً بلغة (G-Code) من دون أخطاء، مع فهم الأوامر الخاصّة بها.
- يُطبّق البرنامج على قطعة عمل تطبيقاً صحيحاً.






### متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العُدَد اليدوية والتجهيزات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قطع عمل أسطوانية قياس mm (45)، قطعة قماش قطنية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• معدّات السلامة والصحة المهنية، ماكينة خراطة محوسبة، كليبر، مبيّن قياس، مفاتيح شقّ، مفتاح سداسي.</li> </ul>
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
<p>الشكل (1)</p>	<p>1 - ارتدي زيّ العمل، والتزم تعليمات السلامة والصحة المهنية، وتأكد أنّ المكان نظيف، واترك مسافة أمان كافية بينك وبين زملائك قبل البدء بالعمل، ثمّ جهّز ماكينة الخراطة المحوسبة، كما في الشكل (1).</p>
<p>الشكل (2)</p>	<p>2 - شغّل القاطع الكهربائي الرئيس وجهاز تنظيم الجهد لماكينة الخراطة المحوسبة، ثمّ شغّل القاطع الكهربائي على وضع ON، كما تعلّمت في التمارين السابقة، كما في الشكل (2).</p>

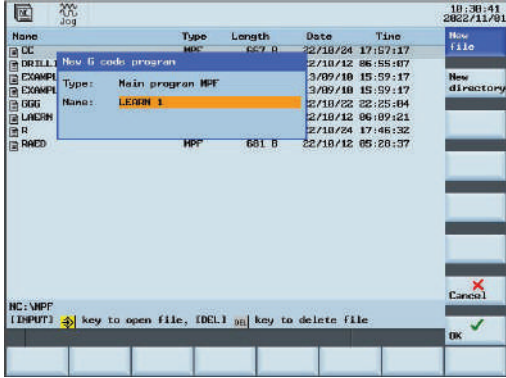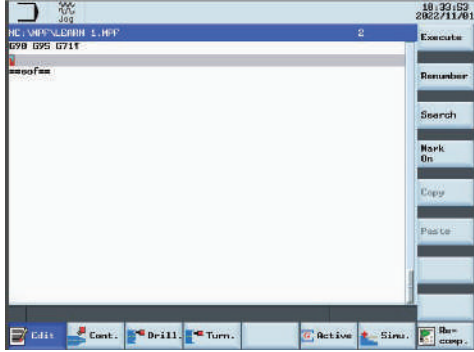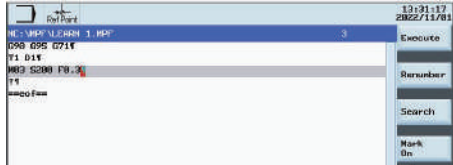الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="450 672 566 716">الشكل (3)</p>	<p data-bbox="819 253 1471 541">3 اضغط على مفتاح التشغيل الموجود على اللوحة الرئيسية لجهاز الحاسوب التابع لماكينة الخراطة المحوسبة، وستبدأ الماكينة بالعمل وتظهر الصفحة الرئيسية وتُكتب الإنذارات باللون الأحمر لتجنبها، كما في الشكل (3).</p>	<p data-bbox="1450 253 1471 290">3</p>
 <p data-bbox="450 1312 566 1356">الشكل (4)</p>	<p data-bbox="819 773 1471 875">4 - ركب قطعة العمل على الغراب الثابت، كما في الشكل (4).</p>	<p data-bbox="1450 773 1471 810">4</p>
 <p data-bbox="450 1891 566 1935">الشكل (5)</p>	<p data-bbox="819 1439 1471 1611">5 - حدّد النقطة المرجعية وهي الإحداثيات على المشغولة، وحدّد نوع السكين المطلوبة كما تعلّمت سابقاً، كما في الشكل (5).</p>	<p data-bbox="1450 1439 1471 1476">5</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p style="text-align: center;">الشكل (6)</p>	<p>6 - من أمر Program Manger أنشئ برنامجًا جديدًا وأطلق عليه اسم Learn1 على سبيل المثال، ثم ابدأ بكتابة البرنامج والأوامر الخاصة به، كما في الشكل (6).</p>	<p>6</p>
 <p style="text-align: center;">الشكل (7)</p>	<p>7 - اكتب G-codes مبتدأ G71, G95, G90, والتي تعني قيمة مطلقة، (مم / دورة)، والقياس بالمليمتر، كما في الشكل (7).</p>	<p>7</p>
 <p style="text-align: center;">الشكل (8)</p>	<p>8 - حدّد نوع السكين T1D1، ثم اتجه دوران الرأس M03 وسرعة القطع S200 وقيمة التغذية F 0.3 ، كما في الشكل (8).</p>	<p>8</p>
 <p style="text-align: center;">الشكل (9)</p>	<p>9 - ابدأ بتقريب السكين على قطعة العمل بكتابة الكود G00 X50 Z1، كما في الشكل (9).</p>	<p>9</p>
 <p style="text-align: center;">الشكل (10)</p>	<p>10 - ابدأ بعملية الخراطة، وضع مقدار التغذية، وشغل سائل التبريد باستخدام الكود، كما في الشكل (10):</p> <p>M08 G01 X45 Z-35.0 F0.3 G00 X45 Z1.0,</p>	<p>10</p>

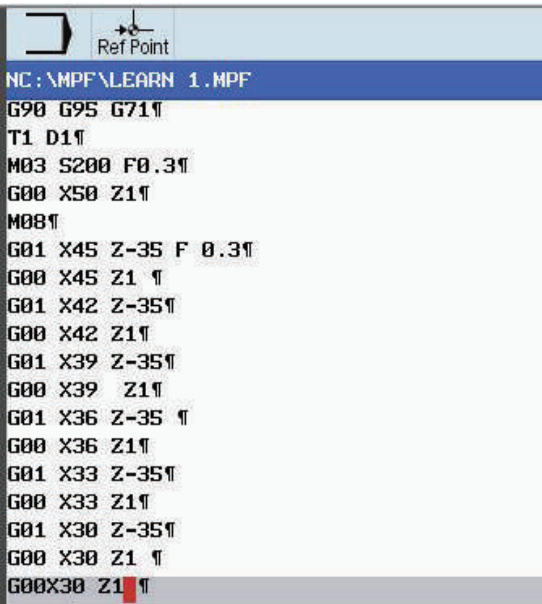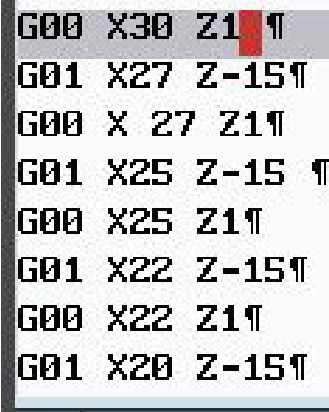الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p style="text-align: center;">الشكل (11)</p>	<p>11 - أكمل كتابة البرنامج باستخدام الكود، كما في الشكل (11):</p> <p>G01 X42 Z-35.0, G00 X42.0 Z1.0, G01 X39.0 Z-35, G00 X39.0 Z1.0, G01 X36 Z-35.0, G00 X36 Z1.0, G01 X33 Z-35; G00 X33 Z1.0, G01 X30 Z-35; G00 X30 Z1.0</p>	
 <p style="text-align: center;">الشكل (12)</p>	<p>12 - أكمل الجزء الأسفل بالطريقة نفسها، وبما يتناسب مع الرسم، كما في الشكل (12):</p> <p>G00 X30 Z1.0, G01 X27 Z-15; G00 X27 Z1.0, G01 X25 Z-15; G00 X25 Z1.0; G01 X22 Z-15; G00 X22 Z1.0; G01 X20 Z-15;</p>	
 <p style="text-align: center;">الشكل (13)</p>	<p>13 - بعد الانتهاء من الخراطة كما في الشكل المطلوب، نعود بالسكين بعيداً عن راس الدوران بكتابة الكود، كما في الشكل (13).</p> <p>G00 X100 Z100</p>	



الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="365 530 502 570">الشكل (14)</p>	<p data-bbox="740 248 1346 358">14 أوقف سائل التبريد باستخدام الكود M09، كما في الشكل (14).</p> <p data-bbox="806 373 1346 482">- أوقف رأس الدوران باستخدام الكود M05. - أنهى البرنامج باستخدام الكود M30.</p>	
 <p data-bbox="365 1257 502 1297">الشكل (15)</p>	<p data-bbox="740 620 1346 1028">15 - بعد الانتهاء من كتابة البرنامج اعمل Execute، ثم اضغط على program test لفحص البرنامج والتأكد بأنه سليم من دون أخطاء، قبل البدء في العمل على قطعة العمل، كما في الشكل (15). وعند التأكد من أن البرنامج خالٍ من الأخطاء، شغل البرنامج على الماكينة بالضغط على cycle start بعد إلغاء أمر program test.</p> 	
<p data-bbox="178 1356 1346 1465">16 - بعد الانتهاء من الماكينة أطفئها ونظّف مكان العمل، ثم اجمع العدد والأدوات واحفظها في المكان المخصّص لها، وافصل القاطع وجهاز الجهد أيضًا.</p>		
<p data-bbox="601 1530 1346 1574">17 - دوّن في دفترك الخطوات التي اتّبعتها في تنفيذ هذا التمرين.</p>		



## القياس والتقويم



- 1- كيف يُعمل ملفّ جديد على ماكينة الخراطة المحوسبة؟
- 2- اكتب برنامجًا مختصرًا تُحدّد فيه أهم الأوامر الرئيسية بلغة (G-Code) على ماكينة الخراطة المحوسبة.

### التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:


الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زيّ العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهّز مكان العمل قبل البدء بتشغيل الماكينة.			
3	أعدّ البرنامج، وأحدّد النقطة المرجعية.			
4	أكتب برنامج بلغة (G-Code).			
5	أعمل Execute للبرنامج، وابدأ بعملية فحص البرنامج قبل تطبيقه.			
6	أحدّد الأخطاء الموجودة في البرنامج، وأذهب الى السطر الخطأ وأعدّله.			
7	أنظّف الماكينة بعد الانتهاء من العمل.			





الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="452 526 568 563">الشكل (2)</p>	<p data-bbox="816 253 1422 482">2 - شغل القاطع الكهربائي الرئيس وجهاز تنظيم الجهد لماكينة الخراطة المحوسبة، ثم شغل القاطع الكهربائي على وضع ON كما تعلّمت في التمرين السابق، كما في الشكل (2).</p>	
 <p data-bbox="452 904 568 941">الشكل (3)</p>	<p data-bbox="816 642 1422 930">3 - اضغط على مفتاح التشغيل الموجود على اللوحة الرئيسة لجهاز الحاسوب التابع لماكينة الخراطة المحوسبة، وستبدأ الماكينة بالعمل وتظهر الصفحة الرئيسة وتُكتب الإنذارات باللون الأحمر لتجنبها، كما في الشكل (3).</p>	
 <p data-bbox="452 1297 568 1334">الشكل (4)</p>	<p data-bbox="816 1028 1422 1137">4 - ركب قطعة العمل على الغراب الثابت، كما في الشكل (4).</p>	
 <p data-bbox="452 1720 568 1758">الشكل (5)</p> <p data-bbox="452 1917 568 1954">الشكل (6)</p>	<p data-bbox="816 1399 1422 1629">5 - حدّد قيمة (Z) ثم اضغط على Set Length Z، ثم حدّد قيمة (X) ثم اضغط على Set Length X (لتصفير قطعة العمل)، كما في الشكل (5) والشكل (6).</p>	

## الرسم التوضيحي

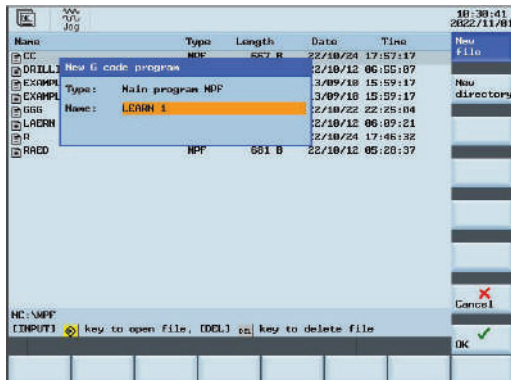

الشكل (7)

## خطوات الأداء


6 - من أمر Program Manger أنشئ برنامجًا جديدًا وأطلق عليه اسم Learn1 على سبيل المثال ثم اضغط عليه، كما في الشكل (7).

7 - اكتب G-codes؛ G90, G95, G71، والتي تعني قيمة مطلقة، (مم/دورة)، والقياس بالمليمتر، ثم حدّد نوع السكين T1D1 ثم سرعة القطع S200.

- شغّل الرأس باستخدام الكود M03 ثم ابدأ بتقريب السكين على قطعة العمل بكتابة الكود G00 X45 Z1.  
- ضع مقدار التغذية وشغّل سائل التبريد باستعمال الكود:

G01 X45 Z-35 F0.3  
M08  
G00 X45 Z1.0,

كما في الشكل (8).

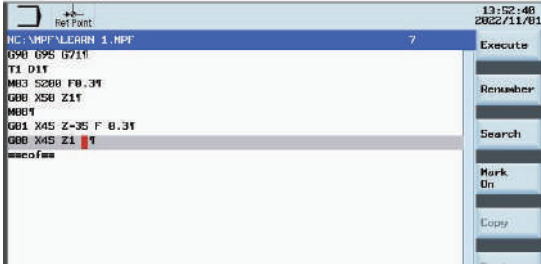


الشكل (8)

8 - ستظهر لائحة بنوع الأمر المراد: كتنور، خراطة، ثقب.




اختر أمر الخراطة: Turn.

اختر بعد ذلك: Stock removal

لتظهر النافذة كما في الشكل (9).

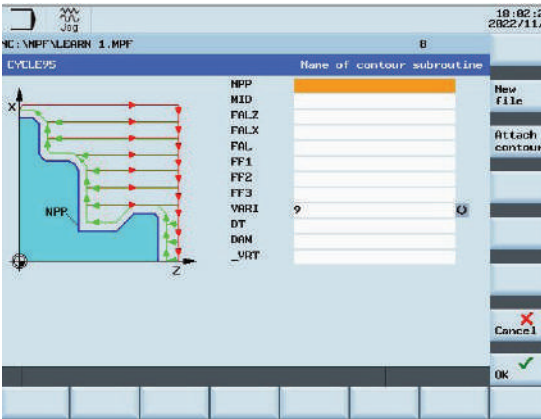


الشكل (9)

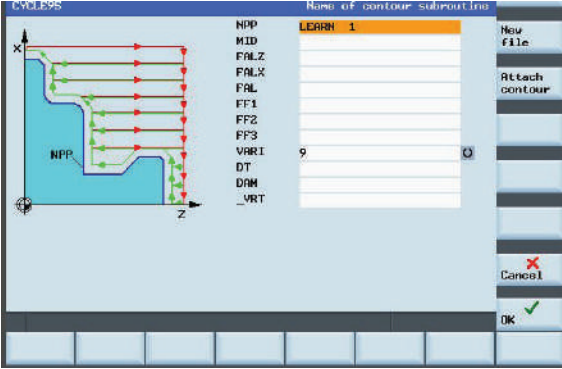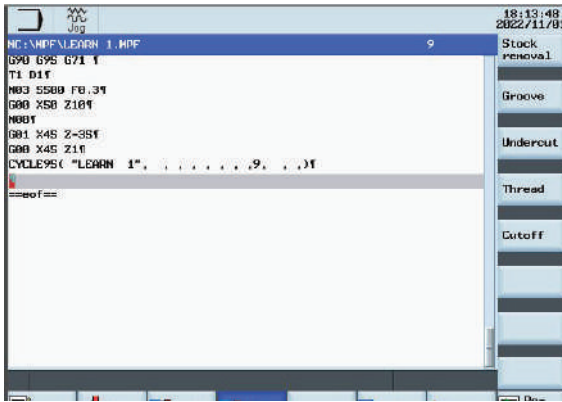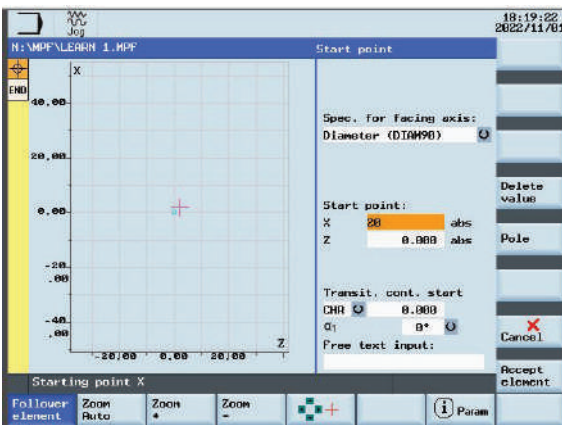الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p style="text-align: center;">الشكل (10)</p>	<p>9 - اكتب اسم الكنتور في الجدول، واختر أمر:</p> <p style="text-align: center;"><b>Attach contour</b> Attach contour</p> <p>بعد ذلك ok، كما في الشكل (10).</p>	
 <p style="text-align: center;">الشكل (11)</p>	<p>10 - تأكد أنّ المؤشر في موضع التحرير (كما هو موضح في الشكل على اليسار). اضغط على Cont على PPU لفتح نافذة إعداد البيانات الكنتورية، كما في الشكل (11).</p>	
 <p style="text-align: center;">الشكل (12)</p>	<p>11 - ابدأ بإدخال القيم المراد رسمها واختيار القيم المطلقة، وحدد قيم X20,Z0، ثم اضغط على Accept element، كما في الشكل (12).</p>	




## الرسم التوضيحي

## خطوات الأداء

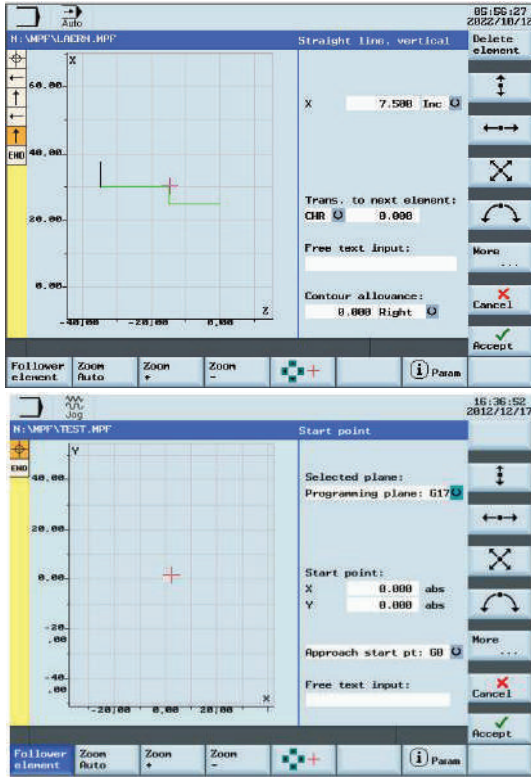


الشكل (13)

- 12 - استعمل العناصر الموجودة على PPU لاختيار الاتجاه وشكل الكنتور، وأدخل معلومات الإحداثيات، وابدأ برسم الكنتور إلى أعلى وأسفل ويمين ويسار أو بشكل زاوي أو دائري، وإدخال القيم المراد رسمها، ثم اضغط على Accept للحصول على الرسم كما يُراد تطبيقه على قطعة العمل، كما في الشكل (13).

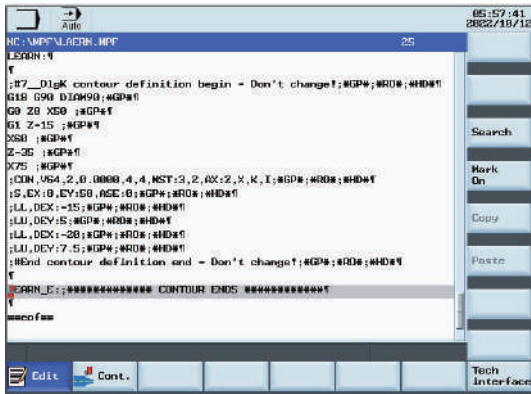


الشكل (14)

- 13 - عند ظهور نافذة الشاشة كما في الشكل (14) اضغط على خيار Tech interface لحفظ شكل الكنتور وأبعاده، والدخول الى نافذة الشاشة الشكل (15) وكتابة المعلومات الخاصة في الكنتور. - احفظ القيم التي وضعتها.

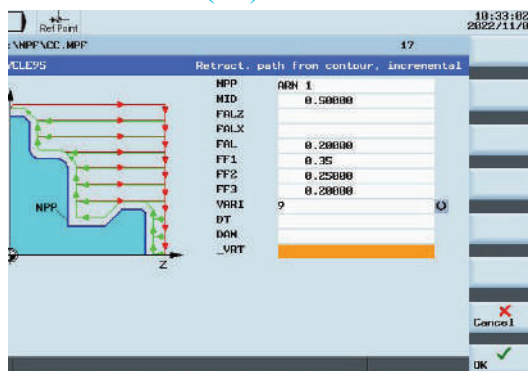

الشكل (15)

- أنهى البرنامج؛ لأن الكنتور يبقى عاملاً باستعمال M30.

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="442 672 578 716">الشكل (16)</p>	<p data-bbox="812 279 1422 628">14 - اعمل Progerm Test للبرنامج للتأكد من سلامته وصحة المدخلات قبل المباشرة بالخراطة على قطعة العمل، وفي حالة وجود أخطاء اذهب إلى السطر الخطأ وعدّله، وبعد الانتهاء أزل الفحص وابدأ بالخراطة بالضغط على زرّ Cycle start، كما في الشكل (16).</p>	14
	<p data-bbox="315 766 1405 875">15 - بعد الانتهاء من الماكينة أطفئها ونظّف مكان العمل، ثمّ اجمع العدد والأدوات واحفظها في المكان المخصّص لها، وافصل القاطع وجهاز الجهد أيضاً.</p>	15
	<p data-bbox="662 952 1405 995">16 - دوّن في دفترك الخطوات التي أتبعتها في تنفيذ هذا التمرين.</p>	16





## القياس والتقويم



- 1- كيف يُعمل كنتور في برنامج على ماكينة الخراطة المحوسبة؟
- 2- ما أهمّية الكنتور عند إضافته إلى برنامج بدلاً من استعمال التعديل اليدوي؟

## التقويم الذاتي


أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زيّ العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهّز مكان العمل قبل البدء بتشغيل الماكينة.			
3	أشغّل الماكينة تشغيلاً صحيحاً.			
4	أختار أداة القطع، وأثبتتها على البرنامج.			
5	أعمل الكنتور.			
6	أثبتت قيم $X$ , $Z$ على قطعة العمل.			
7	أرسم الكنتور باستعمال القيم المطلقة.			
8	أتوخّى الدقّة والنظافة في الرسم.			
9	أميز بين المحور $(X)$ والمحور $(Z)$ .			
10	أنظّف الماكينة بعد الانتهاء من العمل.			

رسم تمرين باستعمال برنامج (MASTER CAM)،  
وتطبيقه على ماكينة الخراطة المحوسبة.


التمرين السادس:

- يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:
- يتعرف تعليمات السلامة الواجب اتباعها، عند استعمال ماكينة الخراطة المحوسبة.
- يستعمل ماكينة الخراطة المحوسبة استعمالاً صحيحاً.
- يتعلم على برنامج (MASTER CAM).
- يتعلم استعمال البرنامج وأوامر الرسم والتعديل.
- يرسم الشكل المطلوب باستعمال برنامج (MASTER CAM).

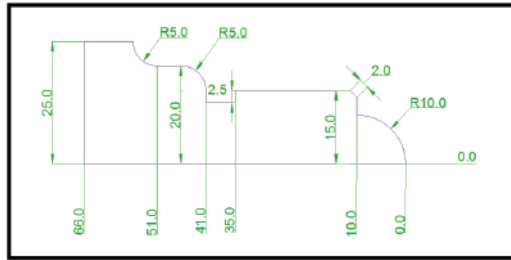

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العُد اليدوية والتجهيزات
• ورق وأقلام لتسجيل الملاحظات اللازمة.	• جهاز حاسوب يحتوي على برنامج ماستر كام (MASTER CAM)، ذاكرة تخزين لنقل البرنامج بعد الانتهاء من رسمه إلى جهاز الحاسوب للمخرطة المحوسبة.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p>الشكل (1)</p>	<p>1 - شغل برنامج ماستر كام (MASTER CAM)، إما بالضغط المزدوج على أيقونة البرنامج الموجودة على سطح المكتب، وإما عن طريق قائمة البرامج الموجودة في Windows، كما في الشكل (1).</p>

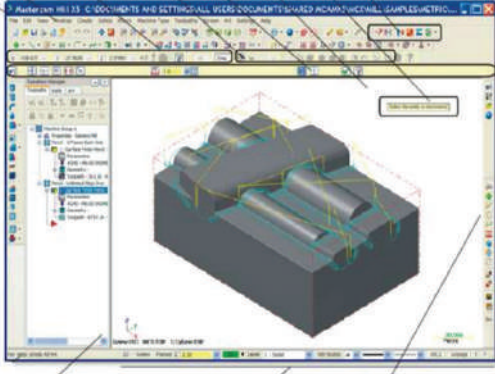الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p style="text-align: center;">الشكل (2)</p>	<p>2 - ستظهر لك واجهة البرنامج التي تحتوي على الأيقونات، كما في الشكل (2).</p>	<p>2</p>
 <p style="text-align: center;">أدوات الرسم</p>	<p>3 - توجد مجموعة من القوائم التي يجب تعرفها، مثل:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- قائمة ملف.</li> <li>2- قائمة التحرير.</li> <li>3- قائمة العرض.</li> <li>4- قائمة إنشاء الرسومات.</li> <li>5- قائمة التعديل.</li> <li>6- قائمة الإعدادات.</li> </ul> <p>كما في الشكل (3).</p>	<p>3</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
  <p style="text-align: center;">الشكل (3)</p>		
 	<p>4 - تعرّف أوامر أدوات الرسم في برنامج الماستر كام (MASTER CAM)، كما في الشكل (4).</p> <p>1- أمر الخطّ LIN.</p> <p>2- أمر تحديد الإحداثيات X, Y, Z.</p>	

## الرسم التوضيحي

## خطوات الأداء

3- أمر رسم قوس ARC.






4- أمر رسم دائرة CIRCLE.









5- أمر رسم مستطيل RECTANGLE.

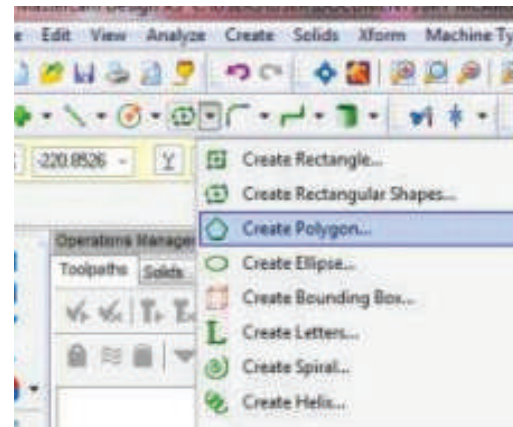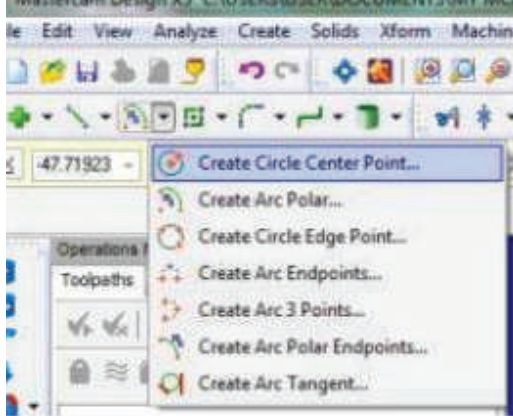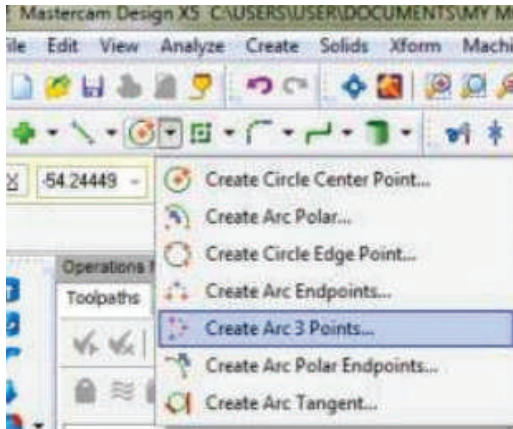

6- أمر رسم مضلع POLYGON.



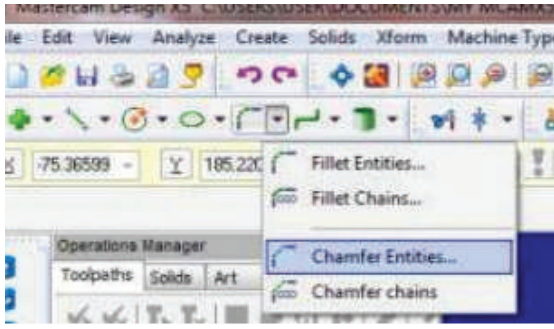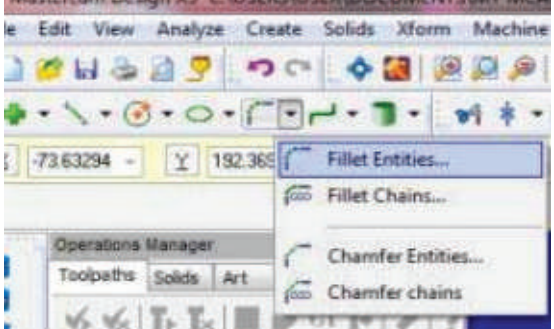

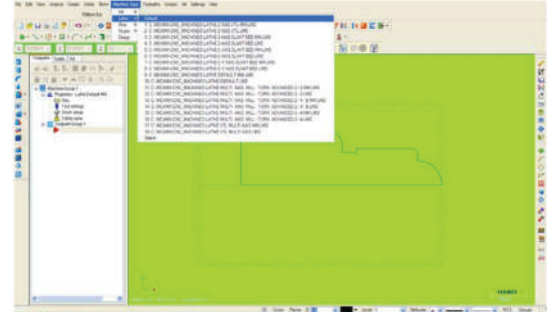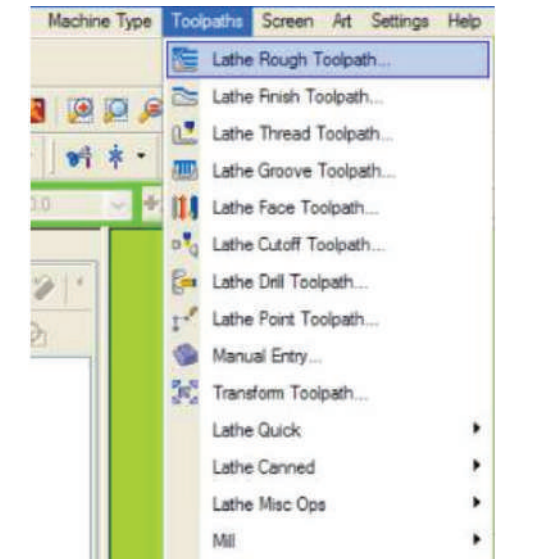
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
  <p data-bbox="442 904 558 943">الشكل (4)</p>	<p data-bbox="987 248 1417 288">7- أمر الشطفة الدائرية FILLET.</p>  <p data-bbox="938 679 1417 718">8- أمر الشطفة الزاوية CHAMFER.</p> 	
 <p data-bbox="442 1297 558 1336">الشكل (5)</p>	<p data-bbox="799 1050 1476 1155">5 - اختر نوع ماكينة التشغيل، واختر منها Latue، ومن ثم Defoult، كما في الشكل (5).</p>	5
 <p data-bbox="442 1919 558 1959">الشكل (6)</p>	<p data-bbox="877 1415 1476 1454">6 - اختر مسار أداة القطع، كما في الشكل (6).</p>	6



الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="376 519 492 559">الشكل (7)</p>	<p data-bbox="740 314 1344 417">7 - ستظهر لك شاشة لكتابة اسم مسار القطع، كما في الشكل (7).</p>	<p data-bbox="1377 314 1410 353">7</p>
 <p data-bbox="376 904 492 943">الشكل (8)</p>	<p data-bbox="740 620 1344 722">8 - حدّد مسار أداة القطع وذلك من نقطة البداية حتى نقطة النهاية، كما في الشكل (8).</p>	<p data-bbox="1377 620 1410 659">8</p>
 <p data-bbox="376 1421 492 1461">الشكل (9)</p>	<p data-bbox="740 984 1344 1035">9 - اختر خصائص أداة القطع، كما في الشكل (9).</p>	<p data-bbox="1377 984 1410 1024">9</p>
 <p data-bbox="376 1915 492 1954">الشكل (10)</p>	<p data-bbox="740 1509 1344 1677">10 - حدّد عمق القطع في كلّ شوط، وأصغر عمق قطع ممكن، والمسافات المتروكة للتنعيم في محوري X, Z، كما في الشكل (10).</p>	<p data-bbox="1377 1509 1410 1548">10</p>


## الرسم التوضيحي

## خطوات الأداء

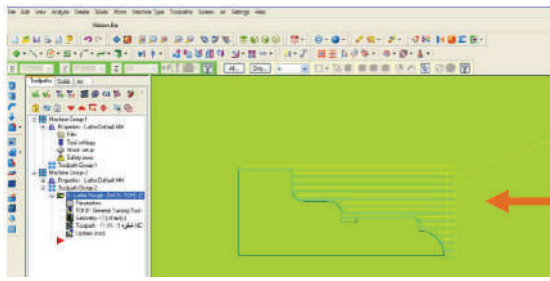


الشكل (11)

11 - يُظهر البرنامج مسارات القطع من قِبَل البرنامج، كما في الشكل (11).

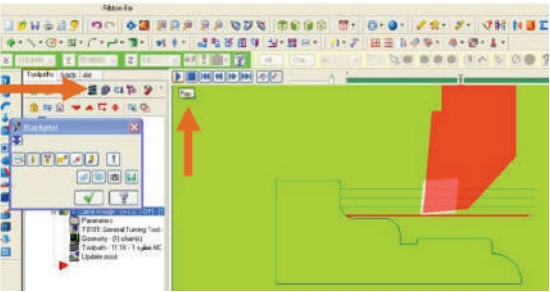

الشكل (12)

12 - شغّل عملية محاكاة مسارات القطع، كما في الشكل (12).

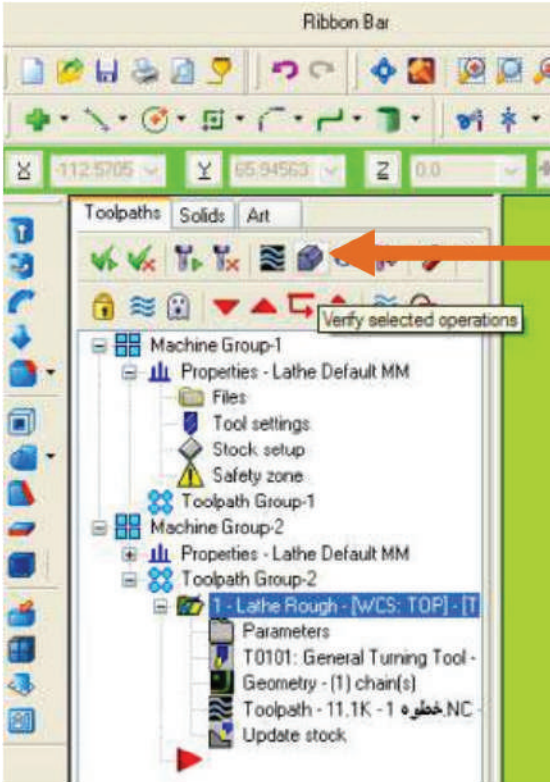

الشكل (13)

13 - يمكن أيضًا تشغيل عملية المحاكاة لعمليات التشغيل المختارة، كما في الشكل (13).

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="363 705 502 749">الشكل (14)</p>	<p data-bbox="740 246 1346 421">14 - ابدأ عملية المحاكاة، كما في الشكل (14). ويُمكن أيضاً تحديد سرعة تشغيل المحاكاة، كما هو مخطّط في المربّع.</p>	<p data-bbox="1371 246 1415 290">14</p>
 <p data-bbox="363 1218 502 1262">الشكل (15)</p>	<p data-bbox="740 799 1346 908">15 - استمرّ في عملية المحاكاة إلى انتهاء التمرين، كما في الشكل (15).</p>	<p data-bbox="1371 799 1415 843">15</p>
<p data-bbox="219 1301 1328 1410">16 - بعد الانتهاء من العمل، احفظ الرسم ليجري تحويله إلى كود يُنقل إلى جهاز الحاسوب على المخرطة.</p>		<p data-bbox="1371 1301 1415 1345">16</p>
<p data-bbox="583 1487 1328 1530">17 - دوّن في دفترك الخطوات التي اتّبعتها في تنفيذ هذا التمرين.</p>		<p data-bbox="1371 1487 1415 1530">17</p>



- 1- ما أهم الأوامر المستعملة في برنامج ماستر كام (MASTER CAM)؟
- 2- ما مراحل تصميم قطعة عمل على برنامج ماستر كام (MASTER CAM)؟

## التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زيّ العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهّز مكان العمل قبل البدء بتشغيل جهاز الحاسوب.			
3	أشغّل برنامج ماستر كام (MASTER CAM)، تشغيلاً صحيحاً.			
4	أختار نوع الماكينة التي أريد العمل عليها عن طريق برنامج ماستر كام (MASTER CAM).			
5	أتعرف قوائم برنامج ماستر كام (MASTER CAM).			
6	أتعرف أوامر أدوات الرسم في برنامج ماستر كام (MASTER CAM).			
7	أحدّد مسار أداة القطع من بداية التمرين إلى نهايته.			
8	أشغّل عملية محاكاة مسارات القطع.			
9	أنهي العمل وأحافظ على جهاز الحاسوب.			



# التفريز الآلي المحوسب



- ما مآكنة الفرزة المحوسبة؟
- كيف تُبرمج مآكنة الفرزة المحوسبة؟





# 5

 
بعد التطور الذي حدث في التصميمات للحصول على الوظائف المطلوبة ومتطلبات الإنتاج، طُورت ماكينة الفريزة التقليدية إلى ماكينة التحكم الرقمي باستعمال الحاسوب (CNC).

تحتفظ ماكينة التحكم الرقمي باستعمال الحاسوب بكلّ الأساسيات والمبادئ الأساسية لماكينة الفريزة التقليدية، ولكن أُضيف الحاسوب إلى وحدة التحكم فيها، وقد أضاف الحاسوب أمورًا كثيرة في التحكم بالماكينة، منها كتابة البرنامج وتخزينه في ذاكرة الحاسوب. وأصبحت عملية التحديث والتطوير أكثر بساطة باستعمال هذا النظام، وأصبح من السهل على المبرمج أن يعدّل في البرنامج بكل سهولة وذلك للإمكانات التي أضافها الحاسوب.

إنّ كلمة (CNC) لا تعني ماكينة، ولكنها تعني نظام التحكم في الماكينة لأنّ تطوير أيّ ماكينة لزيادة السرعة والدقة لا بدّ أن يعتمد اعتمادًا كليًا وأوليًا على تطور النظام المتحكم بها، وبعد ذلك يتبعه التطور في الشكل والهيكل وطريقة العمل.



القياس والتقييم



## يُتوقّع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن:

- يتعرّف طريقة تشغيل الفريزة المحوسبة وصيانتها.
- يبيّن أنواع ماكينات التفريز المختلفة وأجزاءها.
- يتعرّف طريقة فكّ الأجزاء الرئيسية لماكينات التفريز المحوسبة وتركيبها.
- يُميّز طرائق تركيب قطع العمل لماكينات التفريز المحوسبة.
- يوضّح طرائق تفسير قطع العمل على ماكينة التفريز المحوسبة.
- يتعرّف لغتي البرمجة (M-CODE) (G-CODE).
- يبيّن طرائق إعداد برامج التفريز التشغيلية والتحضيرية المحوسبة.
- يعرف طريقة عمل الصيانة لماكينة التفريز المحوسبة والمحافظة عليها.
- يتعرّف طرائق تحديد إحداثيات البرمجة.
- يُجري عمليات التفريز التشكيلية.
- يبيّن المحاور الأساسية والإضافية لماكينة التفريز المحوسبة ويُميّز بينها.
- يتعرّف مكونات البرنامج.
- يتعرّف مواصفات أدوات القطع.
- يتعرّف برمجة الفريزة المحوسبة لعمل دوائر التشغيل (Cycles).

# أولاً: ماكينات التفريز المحوسب

## الوحدة الخامسة


### التفريز الآلي المحوسب

#### النتائج

- يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:
- يتعرّف مزايا الفريزة المحوسبة وعيوبها.
- يتعرّف استعمالات الفريزة المحوسبة.
- يُبين الفرق بين الفريزة المحوسبة والفريزة التقليدية.
- يوضّح آلية عمل الفريزة المحوسبة.

انظر...  
وتساءل

كيف تُنتج القوالب باستعمال الفريزة المحوسبة؟ انظر إلى الشكل (1).

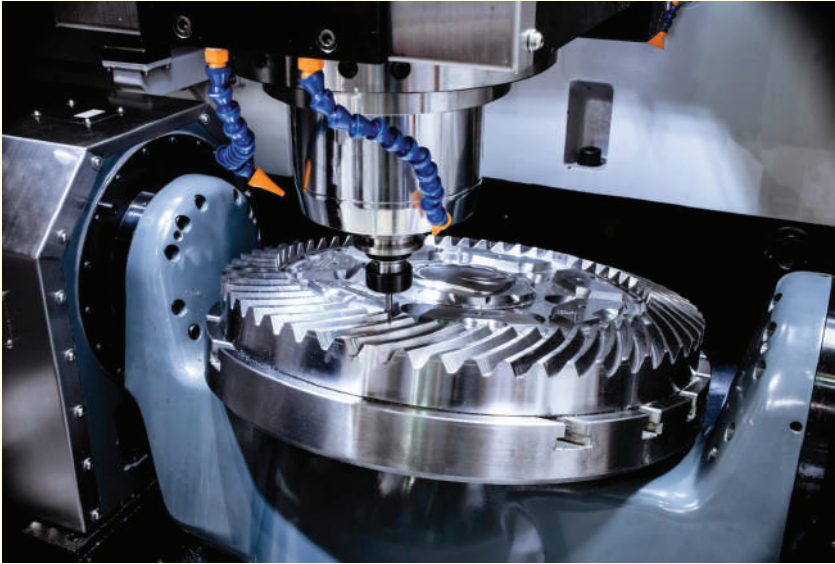

الشكل (1)



كيف يُبرمج الحاسوب لإنتاج القطع بسرعة ودقة عالية في التفريز الآلي المحوسب؟ ناقش زملاءك ومعلمك.



تعرفنا في ما سبق معنى الخراطة المحوسبة، وفي هذه الوحدة سنتعرف ملخص الفريزة المحوسبة ومزايا استعمالها وعيوبها.

تعتمد عمليات قطع المعادن في الفريزة التقليدية على مهارة الفنّي الذي يعمل عليها، وعلى مدى قدرته على ضبط الماكينة والتحكّم في البكرات من حيث عمق القطع والتغذية، بالإضافة إلى مراجعة الرسم وقياس أبعاد القطع بشكل مستمرّ، لضمان الوصول إلى القياس المطلوب، وتبديل أدوات القطع حسب العملية المطلوبة، ومع التطوّر الصناعي أصبح لدينا ماكينات التفريز المبرمجة بالحاسوب.

تُعدّ ماكينات التفريز المبرمجة المزودة بحاسوب إحدى أهمّ وسائل الإنتاج التي تتطلبها عمليات التصنيع الحديثة، وتُستعمل في الورش الإنتاجية، وتُعدّ الفريزة المحوسبة تطويراً للفريزة التي تعمل بشكل يدوي من دون وجود الحاسوب، وتُستعمل في إنتاج الأجزاء التي تتطلب تسوية سطحية وتنقيب وتوسيع وفتح مجرى، وغيرها من العمليات التي تتطلبها مراحل تصنيع الأجزاء الميكانيكية، وتعمل هذه الماكينات عن طريق التحكّم بحركة المحاور والعمليات الأخرى، مثل تبديل أداة القطع وفتح سائل التبريد وإغلاقه، ودوران أداة القطع باتجاه أو بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة، وعمليات أخرى لا مجال لحصرها. ويكون التحكّم بهذه الفعاليات عن طريق برنامج يحتوي على رموز وأرقام مثل (T) المتعلّق برقم أداة القطع المطلوب تبديلها ويشمل الجمل التحضيرية (G-CODE)، والجمل المساعدة (M-CODE)، والرمز (S) المتعلّق بالسرعة الدورانية لعدّة القطع، وعناوين أخرى يجري التطرّق إليها عند كتابة البرامج. والجدير بالذكر، أنّ الفريزة المحوسبة تتميز بالإمكانات نفسها المتاحة في المخرطة المحوسبة.

### مزايا ماكينات التفريز المحوسبة وعيوبها

من أهمّ مزايا ماكينات التفريز المحوسبة ما يأتي:

- 1- توفير الوقت المستهلك في عملية ضبط وتجهيز العمل، مقارنة مع الماكينات التقليدية في الإنتاج الكمي.
- 2- الدقة العالية في إنتاج القطع.
- 3- القدرة على تكرار الأجزاء المنتجة بالدقة نفسها للأجزاء جميعها.
- 4- القدرة على التحكّم في ظروف القطع المناسبة.
- 5- سهولة إنتاج الأشكال المعقّدة وغير المنتظمة التي يصعب إنتاجها في ماكينات التفريز التقليدية.
- 6- تقليل الوقت في عملية تغيير أداة القطع المطلوبة في عملية التشغيل في أثناء عملية القطع.

7- القدرة على إنتاج أكثر من منتج أو مشغولة على فرش واحد في وقت واحد، ويمكن أن تكون العمليات مختلفة من قطعة إلى قطعة أخرى أو قطعة متماثلة.

من عيوب ماكينات التفريز المحوسبة ما يأتي:

- 1- التكلفة الكبيرة للماكينة.
- 2- يجب توفير عمالة على أعلى مستوى من التدريب للتعامل مع هذه النوعية من الماكينات.
- 3- قلة المتخصصين في صيانة هذه النوعية من الماكينات، وتكاليف الخدمات عالية جداً.
- 4- أكثر حساسية من الماكينات التقليدية.
- 5- زمن التجهيز طويل؛ وذلك بسبب تجهيز البرنامج في البداية وتجهيز العدد، ولكن هذا العيب يتلاشى مع تشغيل منتجات كثيرة على الماكينة.

### استعمالات ماكينات التفريز المحوسبة

يشهد استعمال ماكينات التفريز المحوسبة انتشاراً واسعاً في المجال الصناعي؛ وذلك بسبب الحاجة إلى منتجات ذات مواصفات عالية، لا تستطيع الفريزة التقليدية إنجازها بالدقة والجودة نفسها، ويمكن استعمال ماكينات التفريز المحوسبة في الحالات الآتية:

- 1- صعوبة الأجزاء المطلوب إنتاجها على الآلات التقليدية، وبخاصة عندما تكون الأجزاء ثلاثية الأبعاد.
- 2- الدقة العالية المطلوبة في الأجزاء المراد إنتاجها.
- 3- إنتاج تصاميم يُعدّل عليها وتُطوّر باستمرار.
- 4- تعدد عمليات التفريز والقطع المختلفة في الجزء الواحد.

ابحث في مصادر المعلومات المتاحة عن ماكينات التفريز المحوسبة، وقارنها مع ماكينة الفريزة المتوافرة في مدرستك، وشارك زملاءك ما توصلت إليه.





## القياس والتقويم



### التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:


الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أُتعرّف مزايا الفريزة المحوسبة وعيوبها.			
2	أُبيّن استعمالات الفريزة المحوسبة.			
3	أُميّز الفرق بين الفريزة المحوسبة والفريزة التقليدية.			

### أسئلة الدرس

- 1- قارن بين الفريزة المحوسبة والفريزة التقليدية، من حيث طبيعة المشغولات التي يُمكن إنتاجها؟
- 2- اذكر ثلاثة عيوب لماكينات التفريز المحوسبة؟
- 3- من مزايا الفريزة المحوسبة توفير الوقت المستهلك في عملية ضبط وتجهيز المشغولات عند الإنتاج الكمي. وضح ذلك.



### الخريطة المفاهيمية

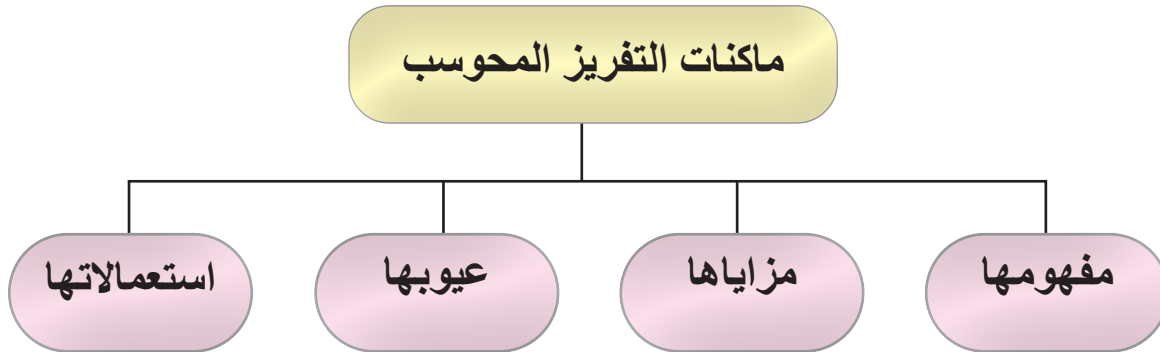

# ثانيًا: محاور ماكينات التفريز المحوسبة الأساسية والإضافية

الوحدة  
الخامسة


التفريز الآلي المحوسب

## النتائج

- يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:
- يتعرّف المحاور الأساسية والإضافية لماكينات التفريز المحوسبة.
  - يُميّز بين محاور المخرطة المحوسبة والفريزة المحوسبة.
  - يُوضّح أهميّة توافر المحاور الإضافية لماكينات التفريز المحوسبة.
  - يُميّز بين أنظمة الإحداثيات النسبية والمطلقة.

انظر وتساءل

ما الغاية من وجود المحاور الإضافية في الفريزة المحوسبة؟ انظر إلى الشكل (2).

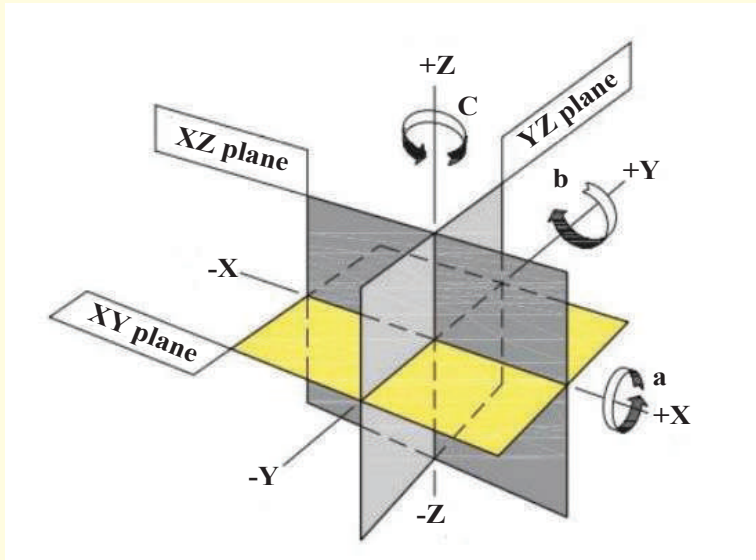

الشكل (2): نظام المحاور.





ناقش زملاءك في الاختلاف بين المحاور الأساسية والإضافية في المخرطة المحوسبة، وقارنها مع المحاور الأساسية والإضافية في الفريزة المحوسبة.

اقرأ وتعلم


المحاور الأساسية لماكينات التفريز المحوسبة في اتجاه (X, Y, Z) هي حركات خطية في الفريزة المبرمجة بالحاسوب (CNC)، وتكون غالبًا موازية في الاتجاه للمحاور الأساسية (X, Y, Z)، ومن المعتاد وجود محاور إضافية هي (Movement of Axis Additional) تُساعد على تنفيذ حركات دورانية بالنسبة إلى الماكينات التي تتمتع بطاولة دوّارة حول محور من المحاور الأساسية، وتُحدّد هذه المحاور بالحروف:

A إذا كان دوران الطاولة حول المحور (X).


B إذا كان دوران الطاولة حول المحور (Y).

C إذا كان دوران الطاولة حول المحور (Z).

يعتمد اتجاه نظام المحاور في ما يتعلّق بالماكينة على أنواع الماكينة المعنيّة؛ إذ يُمكن تدويره في أوضاع مختلفة. وتتبع اتجاهات المحاور قاعدة الأصابع الثلاثة لليد اليمنى؛ عند رؤيته من مقدّمة الماكينة يُشير الإصبع الأوسط إلى اليد اليمنى في الاتجاه المعاكس لتغذية رأس الدوران، انظر إلى الشكلين (3) و(4).

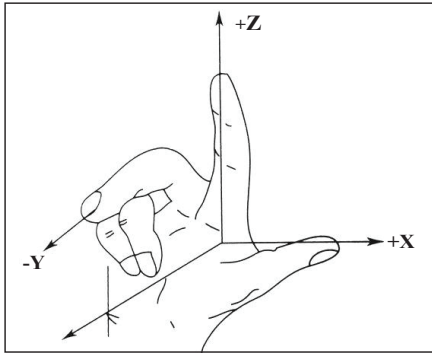

الشكل (4)

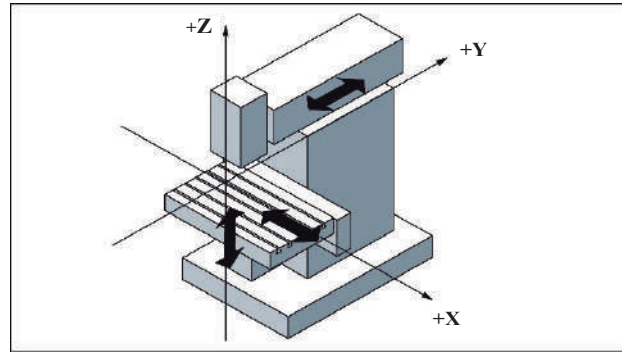

الشكل (3)

نظام المحاور في الفريزة المحوسبة.


أصل نظام الإحداثيات هذا هو صفر الماكينة، وهذه النقطة ليست سوى نقطة مرجعية تُحدّدها الشركة المصنّعة للماكينة ويجب ألا تكون ملزمة؛ إذ يُمكن أن يكون مجال اجتياز محاور الماكينة في النطاق السلبي.

### نظم الإحداثيات

يوجد نظامان لتعريف الإحداثيات في البرمجة لماكينات التفريز كما في المخرطة، إلا أنه في الفريزة المحوسبة يكون عمق القطع (Z) هو المحور الثالث.

## 1 - نظام الإحداثيات في البرمجة بالقيم المطلقة (Absolute value programming)


تقع نقطة الصفر لنظام الإحداثيات في البرمجة بالقيم المطلقة في نقطة صفر الماكينة (M) أو نقطة صفر المشغولة (W)، ويقع محور الإحداثيات (X) موازيًا للحافة العلوية من الواجهة الأمامية لفرش الآلة، ويقع محور الإحداثيات (Y) موازيًا للحافة الجانبية لفرش الآلة، ويقع محور الإحداثيات (Z) متعامدًا على فرش الآلة. تُوصف أي نقطة داخل مساحة التشغيل بمقدار مسافة التباعد عن نقطة الصفر لنظام الإحداثيات في اتجاه كلٍّ من المحاور الثلاثة X, Y, Z، ونظام البرمجة باستعمال الإحداثيات المطلقة هو النظام الافتراضي للماكينة، ويُستعمل لذلك الكود (G90)، كما في الشكل (5).

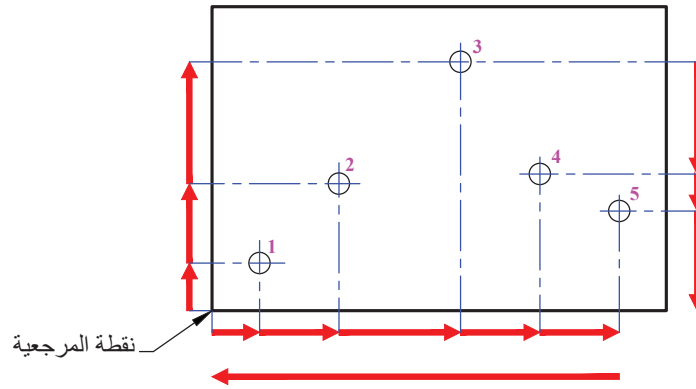

الشكل (5): نظام الإحداثيات المطلق.

## 2- نظام الإحداثيات في البرمجة بالقيم النسبية (Incremental value programming)

تقع نقطة الصفر لنظام الإحداثيات في البرمجة بالقيم النسبية في النقطة المرجعية لمثبت أداة القطع (N)، أو في مركز وجه أداة القطع بعد إدخال التعويض في طول أداة القطع، ويكون الاتجاهان الموجب والسالب لنظام الإحداثيات مماثلين لنظام الإحداثيات في البرمجة بالقيم المطلقة. تُدخل إحداثيات كل نقطة في مسار أداة القطع منسوبة للنقطة السابقة لها في المسار، ويُستعمل لذلك الكود (G91)، ويكون مؤثرًا في الجمل جميعها التي تليه (modal)، انظر إلى الشكل (6).

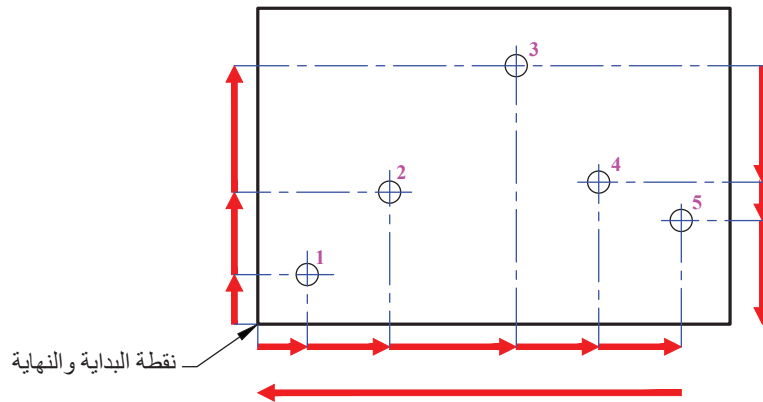

الشكل (6): نظام الإحداثيات النسبي.

ويُبيّن الجدول (1) مقارنة بين أنظمة الإحداثيات المطلقة والنسبية.

الإحداثيات النسبية (Incremental)	الإحداثيات المطلقة (Absolute)
• طريقة يجري فيها وصف مكان النقاط بحيث تُقاس الأبعاد جميعها بشكل تتابعي من النقطة السابقة.	• طريقة يجري فيها وصف مكان النقاط بحيث تُقاس الأبعاد جميعها من نقطة الأصل (Origin) للمشغولة.
• نقطة الأصل متغيرة، تُعدّ في النقطة السابقة.	• نقطة الأصل ثابتة.


الجدول (1): مقارنة بين الإحداثيات المطلقة والنسبية.

### مثال (1)

يُبيّن الشكل (7) تنسيق النقاط جميعها في نظام البرمجة، جد الإحداثيات بالنسبة إلى:

1- نظام البرمجة المطلق.

2- نظام البرمجة النسبي.

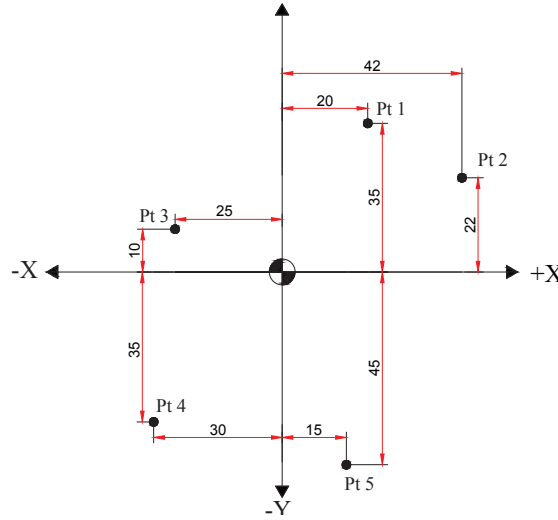

الشكل (7): نظام الإحداثيات.

الحل:

1- نظام البرمجة المطلق:

Point	X axis	Y axis
1	20	35
2	42	22
3	-25	10
4	-30	-35
5	15	-45

## 2- نظام البرمجة النسبي:

تُعدّ كل نقطة نقف عليها كأنها نقطة الصفر بوصفها بداية جديدة للحسابات.

Point	X axis	Y axis
1	20	35
2	22	-13
3	-67	-12
4	-5	-45
5	45	-10

ابحث في الإنترنت عن البرمجة بالإحداثيات المطلقة والنسبية، واكتب تقريراً واعرضه على معلمك وزملائك.



## القياس والتقييم




## التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أتعرّف المحاور الأساسية والإضافية وأميّز بينها.			
2	أوضح أهمّية المحاور الإضافية ولماذا تُستعمل.			
3	أميّز بين أنظمة الإحداثيات النسبية والمطلقة.			
4	أحدّد نقاطاً على الرسم باستعمال نظام الإحداثيات المطلقة والنسبية.			

## أسئلة الدرس

1- جد نقاط الإحداثيات في الشكل (8)، حسب أنظمة البرمجة:  
أ- النسبية.  
ب- المطلقة.

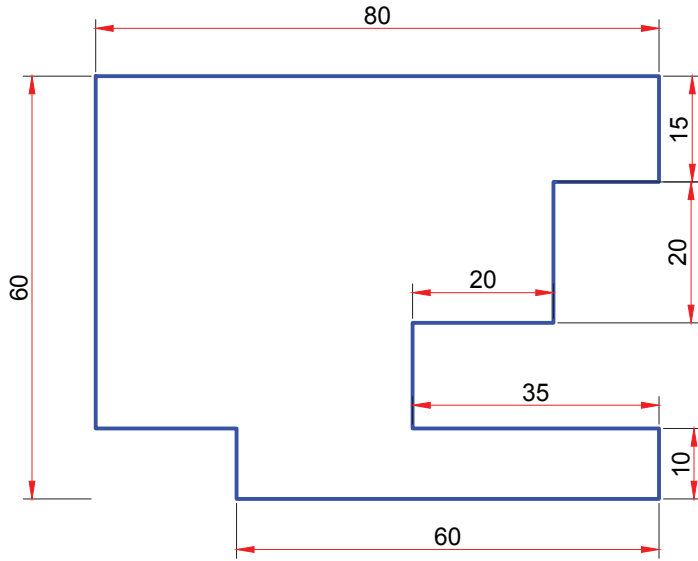

الشكل (8): الرسم التنفيذي.



## الخريطة المفاهيمية

### مآكنات التفريز المحوسبة

الإحداثيات المطلقة

المحاور الأساسية  
X,Y,Z

المحاور الإضافية  
A,B,C

الإحداثيات المطلقة

المحاور الأساسية  
X,Y,Z

المحاور الإضافية  
A,B,C

# ثالثاً: برمجة ماكينات التحكم الرقمي التفريز

الوحدة  
الخامسة

## النتائج

- يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:
- يتعرّف طرائق إعداد برامج التفريز المحوسبة التشغيلية والتحضيرية.
  - يتعرّف مكونات برنامج التحكم الرقمي.
  - يتعرّف لغتي البرمجة (G-CODE) و (M-CODE).
  - يتعرّف مواصفات أدوات القطع.

انظر...  
وتساءل

ماذا تعني الأحرف والأرقام؟ انظر إلى الشكل الآتي.

G54 G17 G71 G91  
M06 T1 D1  
M03 S500 F200

رموز لغة البرمجة.

استكشف



تتعدد أنظمة التحكم في ماكينات التفريز المحوسبة، وتختلف من ماكينة إلى أخرى حسب الشركات المصنّعة لهذه الماكينات. ما أوجه الشبه والاختلاف في أنظمة التحكم؟ ناقش زملاءك ومعلمك.




يُعدّ برنامج تصنيع أيّ قطعة على ماكينة (CNC) وثيقة مختصة بتخطيط العمليات المطلوب إجراؤها بواسطة ماكينة (CNC) وترتيبها للحصول على القطعة المعيّنة، والفنيّ الذي يقوم بهذه العملية يُسمّى مبرمج القطع، وتكون له معرفة بالرموز الدالة على كلّ عملية، بالإضافة إلى معرفته بتقنية عمليات التشغيل المختلفة في حال قيامه بالمهمة كلّها من دون مساعدة مهندس مختصّ بتخطيط عمليات التشغيل وترتيبها. إنّ برمجة ماكينات التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) لإنجاز عمليات تشغيل القطع المختلفة تحتاج إلى معرفة عناصر القطع في عمليات التشغيل في ماكينات العدد التقليدية؛ من تحديد سرعة القطع ومقدار التغذية ونوعية أدوات القطع المطلوبة وأبعاد قطعة المشغولة نفسها.

يترجم المبرمج الرسم الفنيّ للقطعة وخطة تشغيلها إلى برنامج مكتوب، ثمّ يُدخل ذلك البرنامج إلى حاسوب الماكينة ليُنفَّذ بعد ذلك البرنامج للحصول على القطعة المصنّعة.

**مكوّنات برنامج التحكم الرقمي**

يُركّب البرنامج لتصنيع قطعة مشغولة معيّنة من مجموعة أوامر متتابعة بترتيب محدّد؛ إذ يُشكّل كلّ أمر سطرًا منفصلًا (جملة) يمتدّ أفقيًا، ويتكوّن الأمر من مجموعة كلمات، وترتيب الكلمات في داخل كل أمر، يتّخذ طابع صيغة معيّنة حسب نوع النظام المستعمل في البرمجة، انظر إلى الشكل (9).

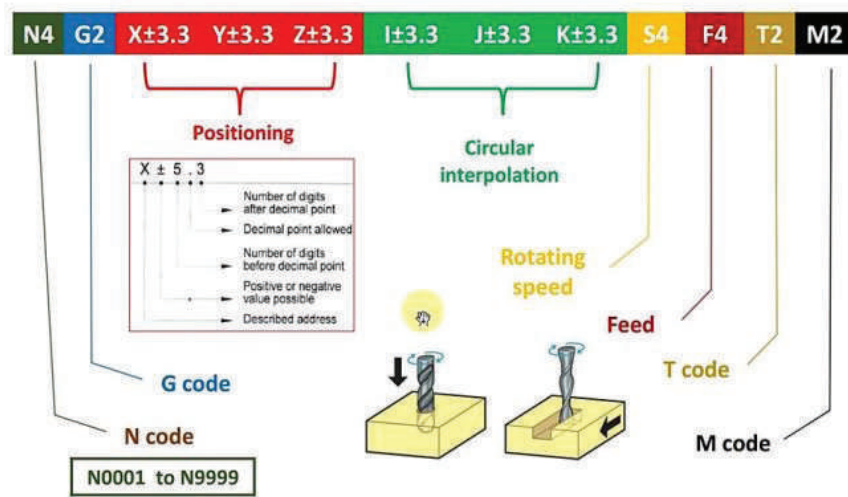

الشكل (9): مكوّنات نظام التحكم الرقمي.

أشكال رئيسة لهذه الصيغة:

- 1- صيغة عنوان الكلمة (Word Address Format).
- 2- الصيغة التتابعية (Tab Sequential Format).
- 3- الصيغة الثابتة للأمر (Fixed Block Format).

في نظام الصيغة التتابعية لا نحتاج إلى كتابة عنوان للكلمات؛ لأنها ذات ترتيب معين سلفاً ويُفصل بينها بضغط المفتاح (TAB) أو ما يقابله. أما نظام الصيغة الثابتة للأمر فهو في الحقيقة أقل الأنظمة الثلاثة شيوعاً؛ وذلك لعدم مرونته الناتجة من الشروط المحددة لشكل تركيب الكلمة، والحاجة إلى إعادة الكلمات التي لا يطرأ عليها تغيير في الأوامر التالية للأمر الذي ذكرت فيه. وسنكتفي هنا بتفصيل النوع الأول؛ لأن كل ماكينات (CNC) الحديثة تتبع صيغة عنوان الكلمة.

### صيغة عنوان الكلمة (Word Address Format)

في هذا النظام، لا بد أن تبدأ كل كلمة بحرف معين يُحدّد نوع الكلمة، ويوجّه كل المعلومات التي تتلو هذا الحرف إلى موقع معين في وحدة تحكّم الآلة، فالحرف (X) مثلاً يرمز أو يدلّ على محور الإحداثيات في اتجاه (X)، والحرف (S) يدلّ على سرعة دوران عمود الماكينة وهكذا، والحروف المستعملة للكلمات المختلفة التي تكون الأوامر في ماكينات (CNC) المذكورة أدناه بالترتيب الذي تأخذه اصطلاحاً في الأوامر المختلفة، ولكن ليس بالضرورة أن كل ماكينات (CNC) تستعمل هذه الكلمات أو تتقيّد بحرفية هذا الترتيب المذكور، انظر إلى الجدول (2).

#### الجدول (2): مكونات الجمل للماكينة.

N	G	X,Y,Z	I,J,K	F	S	T	M
رقم السطر	أوامر تحضيرية	الإحداثيات والمحاور	إحداثيات مركز الدائرة أو القوس	التغذية	سرعة دوران المحور (سرعة القطع)	رقم أداة القطع	وظائف إضافية

يُكتب البرنامج في صورة مشفرة (Word Address Format) وتُستعمل العناصر الآتية:

#### 1- العنوان (Characters or Address):

يُرمز له بحرف مثل X, Y, Z, G, M, T، تتبعه المعلومات الرقمية لهذا العنوان.

#### 2- الكلمة (Word):

تتكوّن من العنوان متبوعاً بالمعلومات الرقمية الخاصة به، مثل (X155) وتعني إزاحة أداة القطع القاطعة بالنسبة إلى صفر قطعة العمل مسافة مقدارها (155mm)، في الاتجاه الموجب لمحور (X).

#### 3- الجملة (Block):

تتكوّن من مجموعة من الكلمات المتتابعة مثل: (G00) (X155) (Y100).

تُستعمل هذه العناصر في كتابة البرنامج، ويُستخرج البرنامج ويوصل أوتوماتيكياً من برامج التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب (CAD-CAM)، أو يُدخل مباشرة بطريقة يدوية (MDI) أو (MDA) عن طريق لوحة مفاتيح الماكينة إلى الحاسوب.

#### الأوامر (العمليات) التحضيرية (G-Groups) بالنسبة إلى الفرايز المحوسبة.

تُستعمل لتحضير نظام التحكّم للتعليمات التي تليها، مثل الكلمة (G02) تُستعمل لتحضير نظام تحكّم ماكينة (CNC) لإجراء عمليات تشغيل في اتجاه دائري مع عقارب الساعة. ومن دون هذه الكلمات التحضيرية لن

يستطيع جهاز التحكم إعطاء التفسير الصحيح للمعلومات الخاصة بحركة أدوات القطع المتتالية، وتوجد في الجدول أدناه قائمة لبعض أكواد (G-code)، انظر إلى الجدولين (3) و(4).

### الجدول (3): بعض الأوامر التحضيرية.

الكود G-Code	الوصف Description	
G00	Rapid traverse	الانتقال السريع من موقع إلى آخر (من دون قطع - من دون تلامس مع الشغل - من دون تغذية).
G01	Linear interpolation	الانتقال في خط مستقيم لقطع بسرعة تغذية (أفقي أو رأسي أو مائل).

### الجدول (4): G00-Code.

الكود G-Code	الوصف Description	
G02	Helical interpolation clockwise	القطع الدائري أو اللولبي في اتجاه عقارب الساعة.
G03	Helical interpolation counterclockwise	القطع الدائري أو اللولبي في اتجاه عكس عقارب الساعة.
G04	Dwell time	وقت سکون أداة القطع (دوران من دون تشغيل).
G09	Exact stop	أمر التوقف الدقيق من جملة إلى جملة في البرنامج.
G17	Selection of XY work planning	اختيار عملية القطع في المستوى XY.
G18	Selection of XZ work planning	اختيار العمل في المستوى XZ.
G19	Selection of YZ work planning	اختيار العمل في المستوى YZ.
G40	Disconnect radius compensation	إلغاء تعويض نصف قطر أداة القطع.
G41	Tool radius compensation left	تعويض نصف قطر أداة القطع من جهة اليسار.
G42	Tool radius compensation right	تعويض نصف قطر أداة القطع من جهة اليمين.
G53	Machine coordinate system	صفر الماكينة.
G54 to G59	Workpiece coordinate system	إحداثيات نقطة صفر القطعة.
G70	English system (Inch)	النظام الإنجليزي (بوصة).
G71	Metric system (mm)	النظام المتري (مليمتري).
G73	High-speed peck drilling cycle	دورة التنقيب على مراحل وبسرعات عالية؛ التنقيب العميق.
G90	Absolute coordinates system	البرمجة بالإحداثيات المطلقة.
G91	Incremental coordinates system	البرمجة بالإحداثيات النسبية.
G94	feed programming (mm/min) or (Inch/min)	التغذية بالدقيقة (مم / د) أو (بوصة / د).
G95	feed programming (Inch/rev) or (mm/rev)	التغذية لكل دورة من دورات محور الماكينة.

## الانتقال الخطي السريع (الكود G00)

يُستعمل الأمر (G00) لتحريك أداة القطع في الهواء بانتقال سريع آلي، بهدف الإعداد لعملية التشغيل، مثل الذهاب إلى موضع تغيير أداة القطع، أو الذهاب بأداة القطع إلى موضع الاقتراب من قطعة العمل قبل القطع، ويجري ذلك بنظام الإحداثيات المطلقة أو النظام النسبي، إذا كان النظام مطلقاً فإننا نُبرمج إحداثيات نقطة النهاية التي تنتقل إليها أداة القطع، أمّا في النظام النسبي فإننا نُبرمج المسافة التي تتحركها أداة القطع.

### مثال

(G00) (X20) (Y20) (Z20)

عن طريق متغيرات النظام، يُمكن التحكّم في سلوك مسار أداة القطع باستعمال الكود (G00)؛ إذ يُمكن أن تنتقل أداة القطع في مسار مستقيم بانتقال سريع، أي الشرط هو الالتزام بسرعة الانتقال السريع لكلّ محور، للوصول إلى الموضع المطلوب وهو ما يُسمّى الانتقال غير الخطي السريع.

## القطع الخطي الكود (G01)

تتحرك أداة القطع إلى الموضع المحدد بمعدل تغذية محدد بالكود (F) ويبقى الكود (G01) فعّالاً بمعدل التغذية نفسه وحتى تحديد قيمة جديدة من دون الحاجة إلى تكرار الكود (F) لكلّ جملة.


G01 X....., Y....., Z....., F 20

### ملحوظة مهمة:

عند تنفيذ الكود (G54)؛ فإنّ الماكينة تنتقل إلى صفر القطعة بأقصى سرعة للوصول إلى الإحداثيات (Z) (X Y) إذ نحتاج هنا إلى إضافة أمر حركة G00 / G01

## التغذية (F) (Feed Function)

هي السرعة التي تجري بها تغذية مادّة المشغولة في سكين القطع، وتتراوح القيم القياسية من (20 - 5000 mm/min)، وتُحدّد قيمة تغذية أداة القطع لأداء عملية تشغيل معيّنة التي تأخذ وحدات (مم/الدقيقة) إذا كان النظام مترياً، وتكون (Inch/min) (بوصة/الدقيقة) إذا كان النظام بريطانياً، ولا تُكتب هذه الوحدات في البرنامج، فنكتب (F100) مثلاً والذي يعني أنّ التغذية قيمتها (100) (مم/الدقيقة) في النظام المتري، انظر إلى الشكل (10).

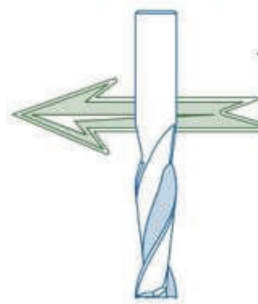

الشكل (10): اتّجاه التغذية.

$$F = f \times N \times Z$$

### سرعة عمود الدوران (S) (SPINDLE)

تُحدّد سرعة القطع الدورانية المستعملة في عملية التشغيل المعيّنة، أو بعبارة أخرى تُحدّد سرعة دوران عمود الماكينة، وتُعطى بوحدات (rev/min) (دورة / الدقيقة)، ولا تُكتب هذه الوحدات في البرنامج، فمثلاً (S800) تعني دوران عمود الماكينة بسرعة (800) دورة / الدقيقة. ويختار المهندس الذي يُخطّط عملية التشغيل عادة السرعة المطلوبة بـ (المتر / الدقيقة) (m/min)، فيجب تحويلها إلى وحدات (دورة / الدقيقة) (rev/min)، انظر إلى الشكل (11).



الشكل (11): سرعة الدوران.

وكما ورد معنا سابقاً في الخراطة الآلية، يُحسب مقدار سرعه الدوران بالقانون الآتي:

$$N = \frac{100 \times V}{\pi \times D} \quad \text{الدوران (S)}$$

$$\frac{\pi \times D \times N}{1000} \quad \text{حيث سرعة القطع (V) تساوي}$$

### أداة القطع (T) (Tool Function)

تُحدّد رقم أداة القطع المستعملة في عملية التشغيل. (T2) مثلاً يدلّ على رقم أداة القطع وموقعها، حسب ما جرى برمجته وحسب مكان التخزين.

### مخزن أدوات القطع (D1):

تُحمّل العدد اللازمة لعمليات التشغيل المختلفة في برج أداة القطع، انظر إلى الشكل (12) الموجود في ماكينة الفريزة المحوسبة؛ لذا، يجب تركيب كلّ العدد في حامل أداة القطع الخاص بها وتحميلها في برج أداة القطع بتسلسل معين.





الشكل (12): مخزن أدوات القطع (برج أداة القطع).

هذا الرمز يأتي دائماً بعد رقم السكين (T)، مثل: (T1D1) ويعني أنّ أداة القطع رقم (1) موجودة في مخزن أدوات القطع (D1).

### مواصفات أدوات القطع في آلات التفريز (CNC)

عدّة القطع المستعملة في الماكينات المبرمجة (CNC) لها أشكال متعدّدة، وتوجد مجموعة من عدد القطع تُستعمل للقطع الخارجي وأخرى للقطع الداخلي.

قديمًا استُعمل الصلب الكربوني لصنع أدوات القطع، ولكنّه يفقد صلابته عند  $(200^\circ)$ . ومن ثمّ، لا يمكن استعماله في القطع بسرعة أو بتغذية عالية، عندما يتطلّب الحصول على أسطح ناعمة وعلى إنتاجية كبيرة. في بداية القرن العشرين، صنّعت أدوات القطع من سبيكة تعتمد على الكروم والنيكل الذي يفقد صلابته عند  $(600^\circ)$ ، ما أتاح عند استعماله إمكانية القطع بسرعات عالية؛ لذا، أُطلق عليه اسم صلب السرعات العالية (High-Speed Steel HSS).

وفي ثلاثينيات القرن العشرين، طوّرت الكريبيدات (carbide) واستُعملت تكنولوجيا المساحيق في صنع اللقم الكريبيدية (carbide inserts) من مساحيق الكريبيدات. والكريبيدات تتكوّن في الأساس من كربيد التنجستون (Tungsten) والتيتانيوم (Titanium) والكوبالت (Cobalt)، وتُركّب اللقم في حامل أداة القطع عن طريق اللحام أو الربط بمسامير على سطح حامل أداة القطع المصنوع من الصلب كربوني. كما أصبح تصميم شكل حامل اللقم قويًا، أصبح أكثر متانة وأكثر سهولة وسرعة في طريقة الفكّ والتركيب، كما يُبيّن الشكل (13).





الشكل (13): أدوات القطع.

ثم تطوّرت تكنولوجيا المساحيق، وتطوّر السيراميك الذي يتكوّن في الأساس من أكسيد الألمنيوم في الستينيات من القرن الماضي والذي يفقد صلادته عند (1200°)، كذلك حدثت تطوّرات عديدة في تصميم شكل حامل أداة القطع؛ فأصبح أكثر متانة وأكثر سهولة وسرعة في آلية الفكّ والتركيب، كما يُبيّن الشكل (14).



الشكل (14): حامل أداة القطع.

### الجمل المساعدة الإضافية عند البرمجة (M) Functions Miscellaneous

تدلّ على عملية تنتمي إلى نوع المهمّات المساعدة الموجودة في ماكينة التشغيل. وتُستعمل هذه الأوامر لختام أمر ما. ويوضّح الجدول (5) أهمّ الأوامر وفقاً لاستعمالها في ماكينة التقريز المحوسبة؛ إذ تقوم بوظيفة تشغيل أو إيقاف مكوّن من مكوّنات الماكينة سواء أكانت المادية (Hardware) أم البرمجية (Software)، مثل: تشغيل مضخة سائل التبريد، إيقاف البرنامج.

يُرمز للأوامر التشغيلية بالرمز (M)، وتعمل الأوامر التشغيلية عادة منفردة وليست بحاجة إلى محدّدات أخرى لإتمام عملها، ويُفضّل عدم كتابة أمرين تشغيليين في السطر نفسه.

1- إذا برمج أمران M فاعلان داخلياً ومتعارضان أمام بعضهما بعضاً؛ فإنّ الذي يعمل في هذه الجملة هو الأمر (M) المُبرمج أخيراً.

2- الجمل (M0), (M1), (M2), (M17), (M30), يجب أن تُكتب منفصلة في جملة.

الجدول (5): الأوامر المساعدة.

الوظيفة	الأمر Command
إيقاف إجباري للبرنامج	M00
إيقاف اختياري	M01
نهاية البرنامج الرئيس	M30
دوران محور الدوران الرئيس مع عقارب الساعة	M03
دوران محور الدوران الرئيس عكس عقارب الساعة	M04
تشغيل التبريد	M08
إيقاف التبريد	M09
تغيير أداة القطع	M06

ابحث في مصادر المعرفة المتاحة عن أكواد البرمجة المختلفة، واكتب تقريرًا عنها وناقش معلمك وزملاءك فيه.



## القياس والتقييم



## التقييم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أُتعرّف مكوّنات برنامج التحكم الرقمي للفريزة.			
2	أُبيّن طرائق إعداد برامج التفريز المحوسبة التشغيلية والتحضيرية.			
3	أُوضّح مواصفات أدوات القطع الخاصة بالتفريز المحوسب.			
4	أُحسب مقدار سرعة الدوران ومقدار التغذية.			
5	أُتعرّف (G-CODE) و (M-CODE)، ووظائف كل منهما.			

## أسئلة الدرس

- اكتب مخرجات الجمل الآتية:

N1 G54 G17 G71 G90

N2 M06 T4 D1

N3 M03 S1000 F250

N4 G00 X50 Y50 Z5

N 30 M30



## الخريطة المفاهيمية

### برمجة ماكينات التفريز المحوسب

#### الأوامر التحضيرية

التغذية

أدوات القطع

سرعة الدوران

#### مكونات البرنامج

العنوان

الكلمة

الجملة

# رابعًا: أنظمة التحكم

## الوحدة الخامسة

### التفريز الآلي المحوسب

#### النتائج

- يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:
- يتعرّف الواجهة لنظام التحكم (SINUMERIK 808D).
  - يتعرّف الفرق بين نظامي التحكم في المخرطة والفريزة المحوسبة.
  - يتعرّف الواجهة الخاصة بتصفير الماكينة

#### انظر وتساءل

مع التطور الصناعي المستمر والمتسارع، وتعدّد الدول والشركات المصنّعة لأنظمة التحكم بشكل عام، ما الرابط المشترك بين أنظمة التحكم المختلفة؟ انظر إلى الشكل (15).



الشكل (15): نظام التحكم (SINUMERIK) و(Fanuc).

#### استكشف



تختلف صيغة الامتداد في بعض أنظمة التحكم، فلكلّ نظام تحكّم امتداد معيّن. في نظام التحكم (SINUMERIK 808D) مثلاً، يكون الامتداد (mpf). ناقش معك في امتداد أنظمة التحكم الأخرى.

من المعروف أنّ أيّ ماكينة مزوّدة بنظام تحكّم عددي بوساطة الحاسوب، تُسمّى ماكينة تشغيل ذات تحكّم عددي (CNC Machine)، وتشبه وحدة التحكّم المزوّدة بهذه الماكينات العقل في جسم الإنسان، الذي يبعث الإشارات المختلفة إلى أعضاء الجسم لتنجز الفعل المناسب لهذه الإشارات. وعندما تُطبّق هذا على ماكينة الفريزة (CNC) نجد أنّها غير مزوّدة بأذرع التحكّم في الحركة الموجودة في الماكينات التقليدية مثل أذرع تغيير سرعات الدوران والتغذية وبكرات تحريك الطاولة في الاتجاهات المختلفة، وإنّما تتحرّك بوساطة محرّكات خاصّة تتلقّى إشارات كهربائية عن طريق وحدات تحكّم منطقية يتعامل معها المبرمج عن طريق المفاتيح أو الكود التي يكتبها بوساطة البرنامج المنشأ على الحاسوب المزودة به الماكينة، هذا البرنامج يُسمّى (control system) أي نظام التحكّم.

### أنظمة التحكّم شائعة الاستعمال

أنظمة التحكّم مرتّبة حسب نسبة الاستعمال:


1- Fanuc.

2- Sinumerik

3- Heidenhain.

4- Fagor.


وسنتناول في هذه الوحدة الشرح المفصّل لنظام (SINUMERIK 808D) من شركة (SIEMENS) كما يُبيّن الشكل (16).

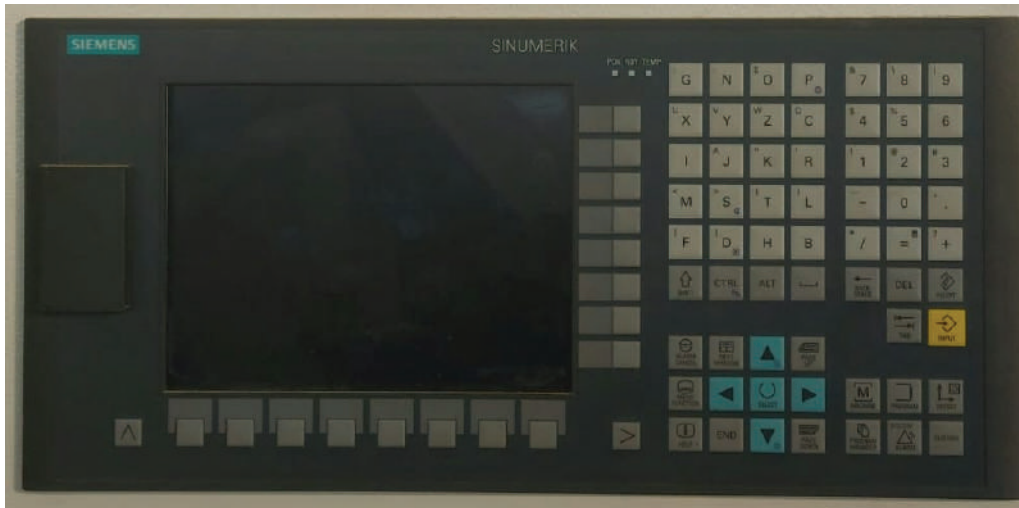

الشكل (16): لوحة تحكّم رئيسية.



تنقسم لوحة التحكم إلى قسمين أفقي وعمودي؛ إذ إنّ مكونات لوحة التحكم العمودية بين المخرطة المحوسبة والفريزة المحوسبة متشابهة، ويُوضّح الشكل (17) المكونات الأساسية ووظائف الأزرار المشتركة بين المخرطة المحوسبة والفريزة المحوسبة.

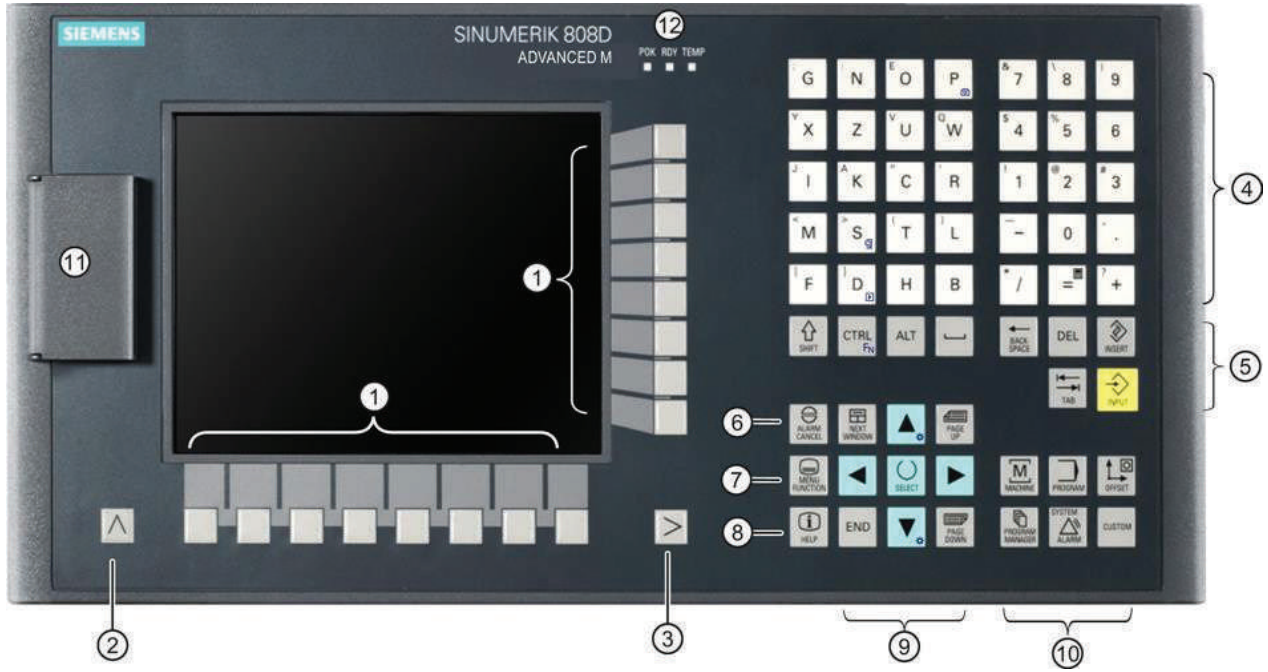

الشكل (17): مكونات لوحة التحكم الرئيسية.

وفي الشكل (18) عناصر التحكم المتاحة على اللوحة الأفقية، وهي مختلفة عن المخرطة المحوسبة. ويُبيّن الجدول (6) مكونات الشاشة الأفقية.



الشكل (18): مكونات لوحة التحكم - الجزء الأفقي.



الجدول (6): مكوّنات الشاشة الأفقية.

1	مفتاح الطوارئ (التوقّف الاضطراري).	7	مفاتيح التنقل بين المحاور.
2	Hand wheel key يتحكّم في حركة المحور بعجلة يدوية خارجية.	8	عجلة التحكّم في نسبة السرعة.
3	شاشة عرض رقم أداة القطع.	9	مفتاح حالة رأس الدوران.
4	مفاتيح وضع التشغيل. (Auto-Manual)	10	عجلة التحكّم في نسبة التغذية.
5	مفاتيح التحكّم في البرنامج.	11	مفاتيح لبدء البرنامج وإيقافه وإعادة تعيينه.
6	مفاتيح معرفة من قبل العامل والمتعلقة ببعض وظائف الماكينة.		

الإعدادات المسبقة للماكينة


عند العمل على ماكينات (CNC)، تحتاج إلى إعداد الماكينة والأدوات وما إلى ذلك على النحو الآتي:


1- إنشاء الأدوات وتجهيز حواف القطع.

2- إدخال / تعديل خصائص أداة القطع وتعويضات التآكل في العمل.

3- إعداد وإدخال البيانات.

4- وظائف Soft key.

يُتيح لك الضغط على هذا المفتاح  فتح الشاشة كما في الشكل (19). والجدول (7) يوضّح مكوّنات منطقة التشغيل.

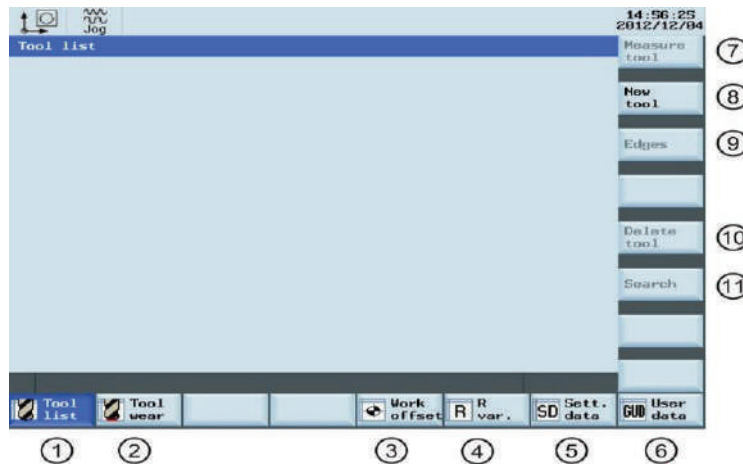

الشكل (19): شاشة البرنامج.

الجدول (7): مكونات منطقة التشغيل.

1	يعرض تعويض أداة القطع ويعدّلها.	7	يقيس الأداة يدويًا أو تلقائيًا.
2	يعرض بيانات تآكل الأداة ويعدّلها.	8	يُنشئ أداة جديدة.
3	يعرض تعويضات قطع العمل ويعدّلها.	9	يُحدد شكل وعدد حواف أداة القطع.
4	يعرض المتغيّرات (R) ويعدّلها.	10	يُزيل الأداة المحدّدة حاليًا من قائمة الأدوات.
5	يكونّ قوائم بيانات الإعداد ويعرضها.	11	يبحث عن الأداة التي تريدها برقم الأداة.
6	يعرض بيانات العامل المحدّدة.		

إعداد أدوات القطع وتجهيزها، وتعريفها إلى الكونترول

إضافة أداة قطع جديدة حسب التسلسل الآتي:



1- حدّد منطقة التشغيل المطلوبة.




2- افتح نافذة قائمة الأدوات.



3- افتح القائمة لتحديد نوع الأداة.

4- حدّد نوع الأداة المطلوب باستعمال المفتاح الوظيفي المقابل (Milling tool) وتعني الفريزة.


5- أدخل رقم الأداة الجديدة كما في الشكل (20)، بعد تحديد نوعها.

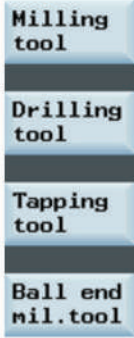

الشكل (20): الشاشة بعد تحديد نوع الأداة.

6- استعمل هذا المفتاح الوظيفي لتأكيد الإعدادات الخاصّة بك.

توضّح النافذة في الشكل (21)، معلومات الأداة الجديدة التي أنشئت.

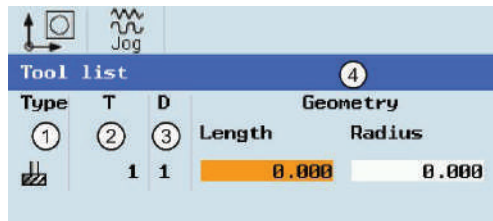

الشكل (21): الشاشة بعد إدخال المعلومات.

- 1- نوع الأداة.
- 2- رقم الأداة.
- 3- مخزن الأداة.
- 4- طول الأداة ونصف القطر.


**ملحوظة:** تُفَعّل الأداة (Activating the tool) للفريزة، كما في المخرطة بالطريقة نفسها.

## قياس الأداة (manually) Measuring the tool

 
يمكنك تحديد طول الأداة ونصف قطرها وقطرها، إمّا عن طريق قياس الأداة وإمّا إدخال القِيم في قائمة الأدوات، وفي ما يأتي خطوات تصفير أداة القطع (نقطة صفر أداة القطع).


1- حدّد منطقة التشغيل المطلوبة. 


2- بدّل إلى وضع JOG 

3- افتح قائمة المستوى الأدنى لقياس الأداة. 

4- افتح نافذة قياس الأداة اليدوية. 


5- استعمل مفاتيح تحديد المحور لتحريك الأداة للاقتراب من قطعة العمل في الاتجاه (Z). 

6- فعّل عجلة التدوير. 

7- حدّد معدّل تغذية تجاوز مناسب، ثم استعمل العجلة اليدوية لتحريك الأداة لملامسة سطح قطعة العمل المطلوبة أو حافتها؛ إذ يُمثّل السهم معدّل التغذية. 

8- اضغط على هذا المفتاح؛ لتعيين النقطة المرجعية كما هو مطلوب (على سبيل المثال، قطعة العمل). 

9- أدخل المسافة بين رأس الأداة والنقطة المرجعية في خانة (Z0)، على سبيل المثال، (0). (هذه القيمة هي سماكة القطعة المرجعية إذا استُعملت)، انظر إلى الشكل (22).

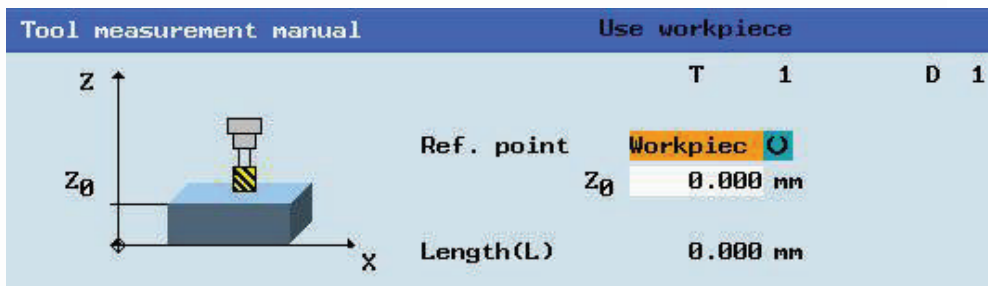

الشكل (22): إدخال قيمة السماكة.

10- احفظ قيمة طول الأداة في المحور (Z). يؤخذ كلٌّ من قطر الأداة ونصف القطر وموضع حافة القطع

في الحساب. 

## تحديد صفر قطعة العمل

يُحدّد صفر قطعة العمل على ماكنات التفريز المحوسبة حسب شكل قطعة العمل في حالتين:

- 1- عند العمل على القطع المستطيلة.
- 2- عند العمل على القطع الأسطوانية.

## تحديد صفر قطعة العمل المستطيلة



1- حدّد منطقة التشغيل المطلوبة.



2- بدّل إلى وضع التحكم (JOG).




3- افتح القائمة السفلية لقياس قطعة العمل.



4- اضغط على هذا المفتاح الوظيفي الرأسي؛ لفتح النافذة لقياس قطعة العمل المستطيلة.

ويكون ذلك بتحديد نقاط على الحواف الأربعة للقطعة P1,P2,P3,P4 كما في الشكل (23).

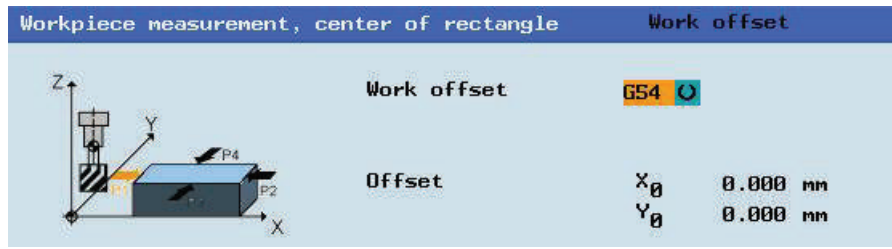

الشكل (23): تحديد الحواف للقطع المستطيلة.

## فكر

حدّد صفر قطعة العمل المستطيلة بطريقة أخرى.

## تحديد نقطة الصفر على القطع الأسطوانية



يُحدّد قياس قطع العمل الأسطوانية بالخطوات السابقة نفسها مع اختيار قطعة العمل

الأسطوانية، انظر إلى الشكل (24).



الشكل (24): تحديد الحواف للقطع الأسطوانية.



## آلية التحقق من موضع أداة القطع عن طريق "MDA"

يوفر نظام التحكم إمكانية كتابة الأوامر عن طريق خيار (MDA)؛ إذ يوفر مساحة لكتابة البرامج القصيرة والتأكد من بعض العمليات الصغيرة؛ كالتأكد من عملية ضبط صفر المشغولة، ويجري ذلك بالخطوات الآتية:



1- حدّد منطقة التشغيل المطلوبة.



2- بدّل إلى وضع (MDA).

3- أدخل برنامج الاختبار، على سبيل المثال: G54 T1 D1 G00 X0 Y0 Z5



4- شغّل الماكينة.

تتعرّض أدوات القطع مع طول الاستخدام إلى التآكل، ولتعويض هذا التآكل في الأداة؛ فإننا نعوّض هذه القيمة عن طريق اتباع الخطوات الآتية:



1- حدّد منطقة التشغيل المطلوبة.



2- افتح نافذة اهتراء (تآكل) الأداة.


3- أدخل قيمة تآكل طول الأداة وقيمة تآكل نصف قطر الأداة كما في الشكل (25)؛ إذ القيمة الموجبة تبتعد الأداة عن قطعة العمل، والقيمة السالبة تقترب الأداة من قطعة العمل.

Type	T	D	Wear	
			Length	Radius
	1	1	0.000	0.000
		2	0.000	0.000

الشكل (25): قيمة التآكل.

## جزء البرمجة

انظر إلى الشكل (26)، كيف يُمكننا الوصول إليها في البرنامج؟

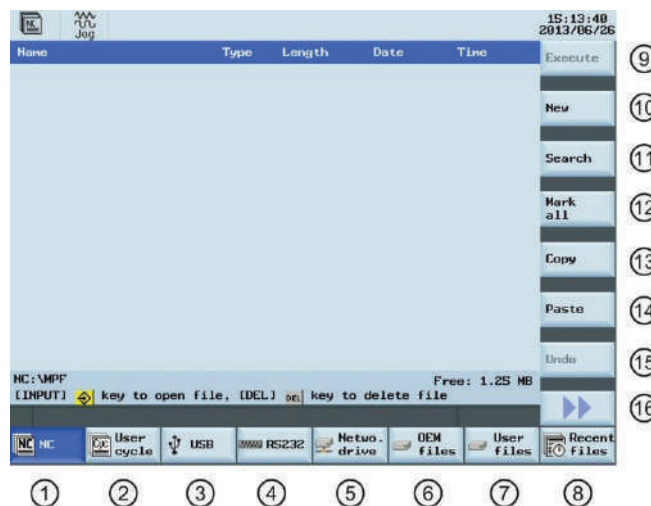

الشكل (26): لوحة إنشاء البرامج.




يُبيّن الجدول (8) بيانات شاشة البرمجة وأجزاءها.

الجدول (8): أجزاء شاشة البرمجة.

1	تخزين برامج (NC) للعمليات اللاحقة.	9	تنفيذ الملف المحدد؛ إذ لا يسمح بالتحريك في عملية التنفيذ.
2	إدارة دوائر التشغيل ونقلها.	10	إنشاء ملفات جديدة.
3	قراءة ملفات الإدخال / الإخراج عبر (USB)، وتنفيذ البرنامج من وسائط التخزين الخارجية.	11	بحث في الملفات.
4	قراءة ملفات الإدخال / الإخراج عبر وصلة خاصة.	12	اختيار الملفات جميعها.
5	قراءة ملفات الإدخال / الإخراج عبر وصلة (Ethernet).	13	نسخ الملفات المحددة إلى الحافظة.
6	نسخ احتياطي لملفات الشركة المصنّعة.	14	لصق الملفات المحددة من الحافظة.
7	نسخ الملفات المخزّنة احتياطياً.	15	التراجع عن آخر خطوة.
8	إظهار الملفات التي فُتحت أخيراً.	16	فتح نافذة لوحة مفاتيح المستوى الثاني مثل إعادة تسمية. 



### إنشاء برنامج جزئي (Creating a part program)

من الأهمية بمكان تعرّف خطوات إنشاء برنامج بوصفها بداية لمعرفة العمل على نظام التحكم (Sinumerik)، لتعرّف كيفية إنشاء برنامج تتبّع الخطوات الآتية:

- 1- حدّد منطقة التشغيل المطلوبة بالضغط على: 
- 2- أدخل مجلد البرنامج الجديد الذي سيجري إنشاؤه. 
- 3- إذا كنت ترغب في إنشاء ملفّ برنامج جديد مباشرةً، فاضغط على هذا المفتاح الوظيفي، وانتقل إلى الخطوة التي تليها. 

### تحرير البرامج الجزئية

لا يمكن تحرير برنامج أو أجزاء من برنامج جزئي، إلا إذا لم يُنفذ حالياً؛ إذ تُخزّن أيّ تعديلات على البرنامج الجزئي على الفور.


- 1- حدّد منطقة التشغيل المطلوبة. 
- 2- أدخل دليل البرنامج. 






3- حدّد ملفّ البرنامج الذي ترغب في تحريره. يُمكنك أيضاً البحث عن ملفّ أو دليل عن طريق الضغط على المفتاح الوظيفي التالي وتحديد المعايير المطلوبة في مربع حوار البحث، أو إدخال الحرف الأول على الشاشة الرئيسية لدليل البرنامج. ينتقل النظام مباشرة إلى الملفّ الأول بدءاً من هذا الحرف.

Search

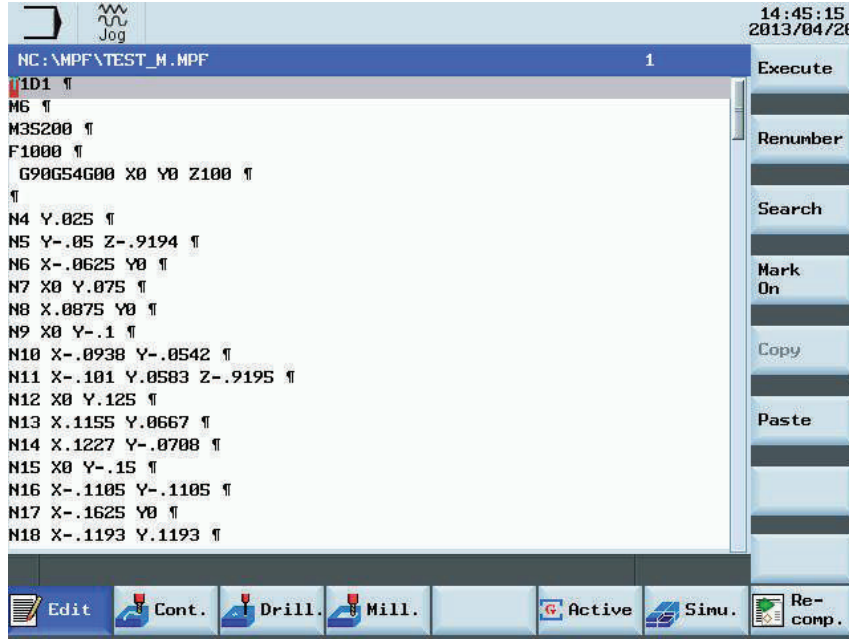

4- اضغط على هذا المفتاح  لفتح ملف البرنامج. ينتقل النظام إلى نافذة محرّر البرنامج كما في الشكل (27).



الشكل (27): نافذة محرّر البرنامج.

5- حرّر الجمل في النافذة كما هو مطلوب؛ إذ تُخزّن أيّ تغييرات في البرنامج تلقائياً.  
6- بعد الانتهاء من التحرير، يُمكنك الضغط على هذا المفتاح الوظيفي لتنفيذ البرنامج. يتحوّل النظام إلى وضع (AUTO) في منطقة المعالجة.


### معلومة

يُمكنك إعادة ترقيم الكتل باستعمال هذه الوظيفة  وكذلك يُتيح لنا كونترول (سيمينز) خاصيّة البحث والنسخ واللصق في البلوكات في البرنامج. 

### التشغيل الآلي (Automatic machining)

في حالة التشغيل الآلي، يجب أن يكون الجهاز قد أُعدّ على الوضع (AUTO) وفقاً لمواصفات الشركة المُصنّعة للجهاز؛ إذ يُمكنك إجراء عمليات مثل بدء البرنامج وإيقافه والتحكّم فيه وحظر البحث والمحاكاة في الوقت الحالي.

و للوصول إلى صفحة التشغيل الآلي اضغط على  ثم اضغط على  للوصول إلى الشاشة التالية، انظر إلى الشكل (28).

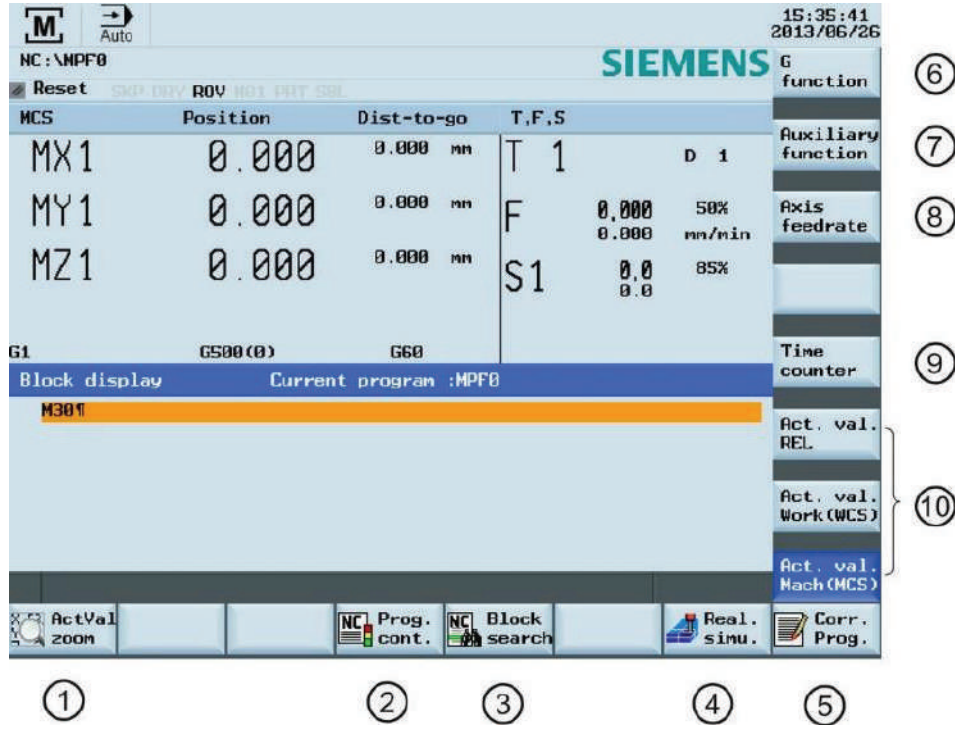

الشكل (28): نافذة التشغيل.

### مكونات هذه الشاشة:

- 1- تكبير نافذة القيمة الفعلية.
- 2- إنجاز عدة وظائف متمثلة في إجراء اختبار للبرنامج، والتشغيل الجاف، والتوقف الشرطي، وتخطي الكتلة.
- 3- البحث عن مكان الكتلة المطلوب داخل البرنامج.
- 4- فتح شاشة المحاكاة للبرنامج.
- 5- تصحيح أي خطأ في الكتلة؛ إذ تُخزن أي تغييرات على الفور.
- 6- عرض الوظائف.
- 7- عرض الوظائف الإضافية والوظائف النشطة حالياً.
- 8- عرض معدّل تغذية المحور في نظام الإحداثيات المحدد.
- 9- عرض معلومات وقت التشغيل الجزئي (جزء المؤقت) وعدد القطع.
- 10- التحويل عبر نظام الإحداثيات في نافذة القيمة الفعلية (Parameters)، كما في الشكل (29). ويوضح الجدول (9) بيانات هذه الصفحة.

MCS	Position	Dist-to-go
MX1	0.000	0.000 mm
MY1	0.000	0.000 mm
MZ1	0.000	0.000 mm
①	②	③
G1	G500(0)	G60
Block display		Current program :MPF0
M301		
④		

الشكل (29): صفحة التشغيل.

الجدول (9): مكونات صفحة التشغيل.

عرض المسافة المتبقية لاجتياز المحاور.	3	عرض المحاور الموجودة في نظام إحداثيات الماكينة، أو نظام إحداثيات قطعة العمل، أو نظام الإحداثيات النسبي.	1
عرض (7) كتل لاحقة من ملف برنامج الجزء النشط. عرض كتلة واحدة يقتصر على عرض النافذة.	4	عرض الوضع الحالي للمحاور في نظام الإحداثيات المحدد.	2

### المحاكاة (simulation)

يتميز نظام (سيمنز) بوجود أداة المحاكاة التي تُبين باستعمال الرسومات ذات الخطوط المقطوعة؛ إذ يُمكن تتبّع مسار الأداة المبرمجة. وقبل المعالجة الآلية، تحتاج إلى إجراء المحاكاة للتحقق إذا كانت الأداة تتحرك في الاتجاه الصحيح.

ويُمكننا الوصول إليها عن طريق تتبّع الخطوات الآتية:



1- حدّد منطقة التشغيل المطلوبة.



2- حدّد برنامجًا جزئيًا للمحاكاة.




3- اضغط على هذا المفتاح لفتح البرنامج.



4- بدّل إلى الوضع (AUTO).


5- اضغط على المفتاح الوظيفي (Simu)؛ لفتح نافذة محاكاة البرنامج، وسيُنشَط وضع التحكم في البرنامج (PRT) تلقائيًا.

إذا لم يكن نظام التحكم في وضع التشغيل الصحيح، فستظهر رسالة أسفل الشاشة على النحو الآتي. إذا ظهرت هذه الرسالة، فكرر الخطوة 4، انظر إلى الشكل (30).

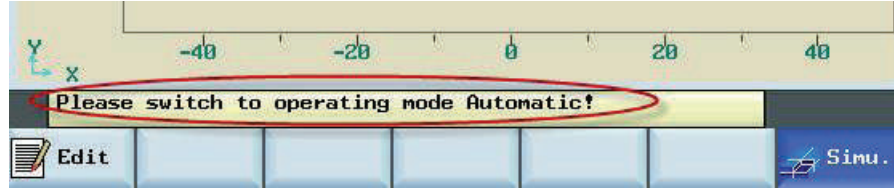

الشكل (30): خطأ في نظام التحكم.

6- اضغط على هذا المفتاح؛ لبدء المحاكاة القياسية لتنفيذ برنامج الجزء المحدد. يُرجى ملاحظة أنه لا يمكن تنفيذ وظيفة المحاكاة إلا عندما يكون نظام التحكم في وضع التشغيل، انظر إلى الشكل (31).

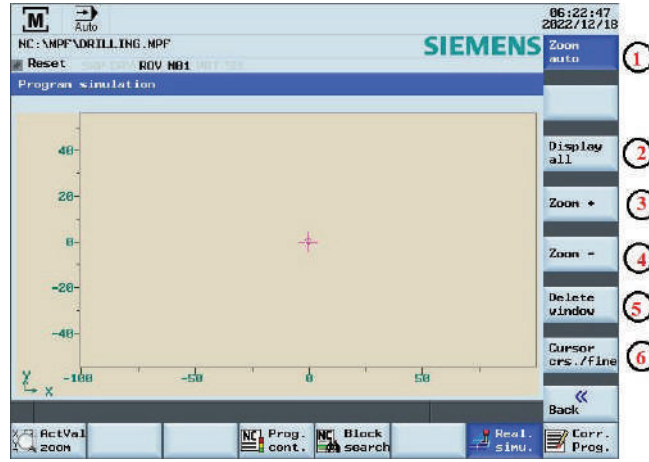

الشكل (31): نظام التحكم في وضع التشغيل.

في ما يأتي وصف لوظائف الأزرار الوظيفية على الشاشة الرئيسية للمحاكاة:


- 1- ظهور مسار المحاكاة تلقائيًا.
- 2- الدخول إلى قائمة المستوى الأدنى لعرض الكتلة؛ إذ تتوافر (3) خيارات للعرض، انظر إلى الجدول

(10) . All G17 blocks All G18 blocks All G19 blocks

الجدول (10): مستويات العمل الثلاثة.

المحور الرأسي على المستوى	مستوى الأحداثيات	وظيفة G
Z	X/Y	G17
Y	Z/X	G18
X	Y/Z	G19

انظر إلى الرسم التوضيحي في الشكل (32)، للمسارات والمحاور عند القطع:

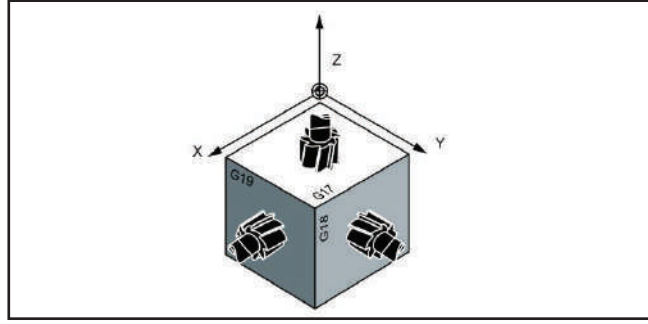

الشكل (32): محاور القطع.

- 3- تكبير الشاشة كاملة.
- 4- تصغير الشاشة كاملة.
- 5- حذف مسار المحاكاة الحالي.
- 6- جعل الخط المتقاطع يتحرك بخطوات كبيرة أو صغيرة بالموشر.

### دوائر التشغيل (Cycles)




الدورات هي إجراءات فرعية تقنية قابلة للتطبيق تطبيقًا عامًا، ويمكن استعمالها لتنفيذ عملية تصنيع محددة، مثل الثقب أو تفريز الجيب؛ إذ تُكَيَّف هذه الدورات للمهام الفردية عن طريق تعيين المعلومة، ومن الدورات التي سننُفِّذها على الفريزة:

- 1- Face milling (تسوية السطح) CYCLE71
- 2- counter milling (تفريز مسار خارجي) CYCLE 72
- 3- counterboring Drilling (ثقب، تخويش) CYCLE 82
- 4- Rigid tapping (تسنين) CYCLE 840
- 5- Milling a rectangular pocket (تفريز جيب مستطيل) POCKET
- 6- Deep-hole drilling (ثقب عميق) CYCLE83

### مثال

تنفيذ دورة CYCLE-71 (تسوية السطح) Face milling

لتنفيذ هذه الدورة؛ يجب تتبّع هذه الخطوات:


- 1- إضافة أداة القطع المناسبة للعملية، وذلك كما ورد معنا سابقًا من أيقونة: 
- 2- الذهاب إلى أيقونة ادارة البرامج وإنشاء برنامج جديد  ← 
- 3- تسمية البرنامج وليكن (Face)، انظر إلى الشكل (33).






الشكل (33): اختيار تسوية السطح.

لتظهر أمامنا الشاشة كما في الشكل (34).

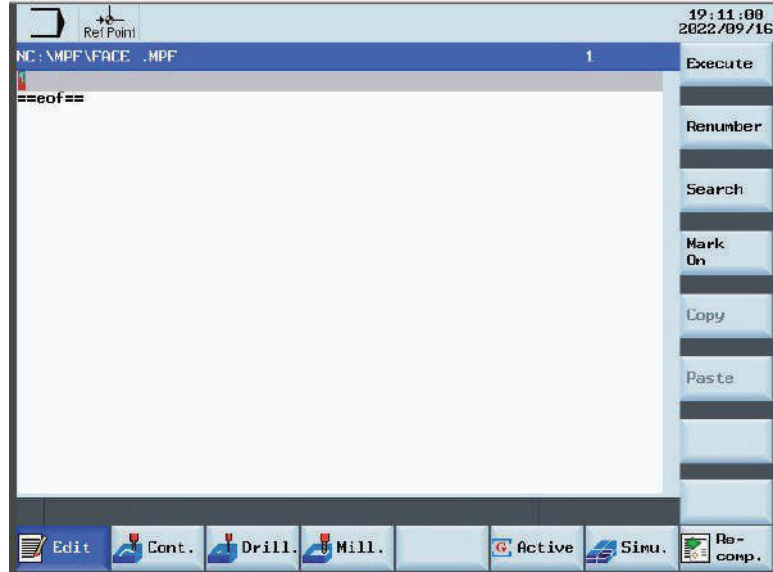

الشكل (34): شاشة تسوية السطح.


يجب كتابة (HEADAR) قبل البدء بعمل أي برنامج؛ إذ يُعدّ الترويسة الرئيسة والتعريفية للبرنامج، ويُوضّح كيفية عمل البرنامج من موقع صفر المشغولة ونظام الإحداثيات والأبعاد، ونظام الحركة والسرعة ونقطة البداية، انظر إلى الشكل (35).

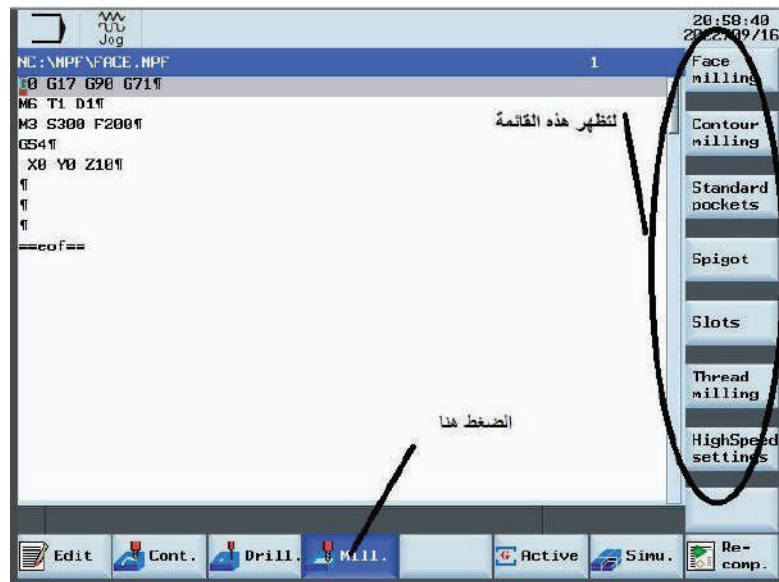

الشكل (35)



نختار (Face milling) لتظهر الشاشة الآتية، انظر إلى الشكل (36).

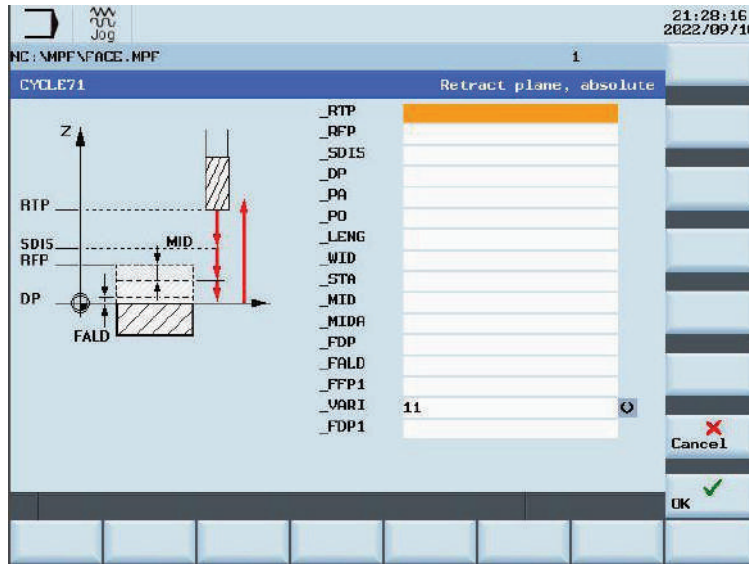


الشكل (36)

يعرض الجدول (11) مثالاً توضيحياً حسب القيم.


الجدول (11): أمثلة للقيم المختارة.

parameter	Example	الوصف
RTP	10	مستوى إرجاع الريشة Z
RFP	0	المستوى المرجعي
SDIS	1	ارتفاع الأمان للتغذية
DP	-1	عمق القطع
PA	30	نقطة بداية المحور 1
PO	50	نقطة البداية المحور 2
LENG	100	الطول (موجب أو سالب حسب الاتجاه من PA)
WID	70	العرض (موجب أو سالب حسب الاتجاه من PO)
STA	0	زاوية ميلان الطول نسبة إلى المحور الأول
MID	0.5	أقصى عمق للتغذية لكل شوط
MIDA	10	التغذية العرضية
FDP	5	مستوى إرجاع الريشة في بداية الشوط X OR Y
FALD	0	المتبقي من المشغولة لشوط التنعيم
FFP1	500	سرعة الجرّ
VARI	11	نوع العمل (تخشين أو تنعيم).
FDP1	15	تسوية إضافية في اتجاه التغذية العرضية

وتملأ الشاشة بالقيم كما هو موضّح في الشكلين (37) و(38).

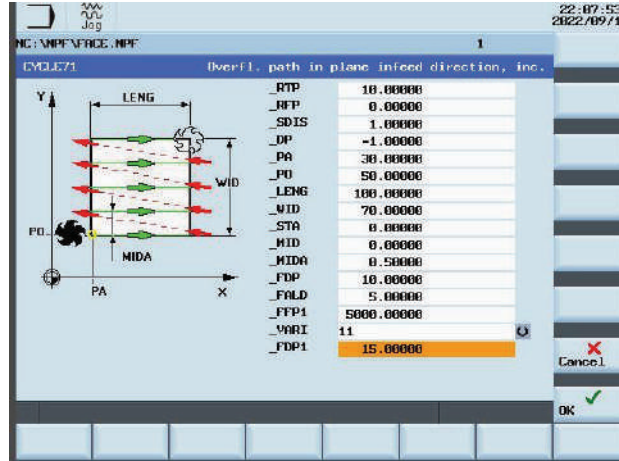

الشكل (37)

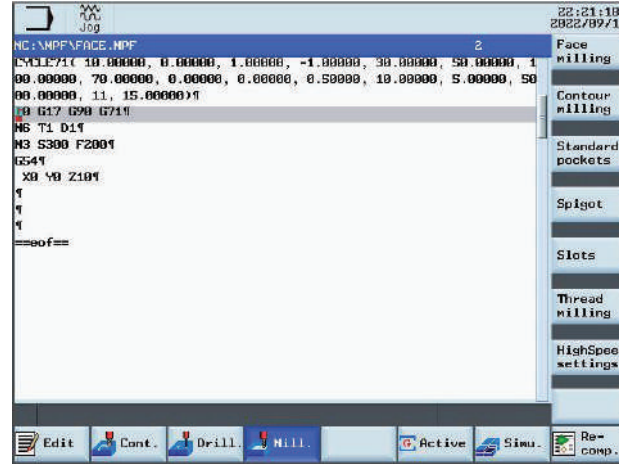




الشكل (38)


يجب إضافة (M30) في آخر البرنامج لتوقّف الماكينة عند الانتهاء.

### مثال

لتطبيق CYCLE-72 (تفريز مسار خارجي) milling counter على الفريزة المحوسبة، اتبع الخطوات الآتية:

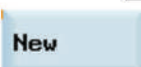
- 1- إضافة أداة القطع المناسبة للعملية، كما ورد معنا سابقاً من أيقونة: 
- 2- الذهاب إلى أيقونة إدارة البرامج وإنشاء برنامج جديد.  
- 3- تسمية البرنامج وليكن (count).

4- إضافة (Header) كما في المثال السابق.

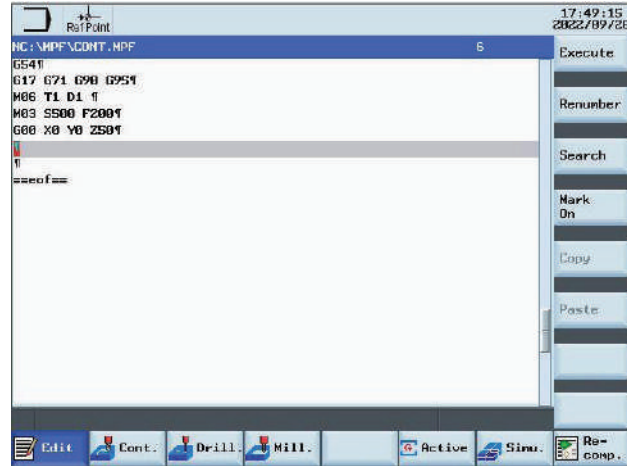


الشكل (39)

5- الانتقال إلى الخطوة التالية باختيار (milling) ثم (contour milling) من القائمة، كما هو موضَّح في الشكل (40).

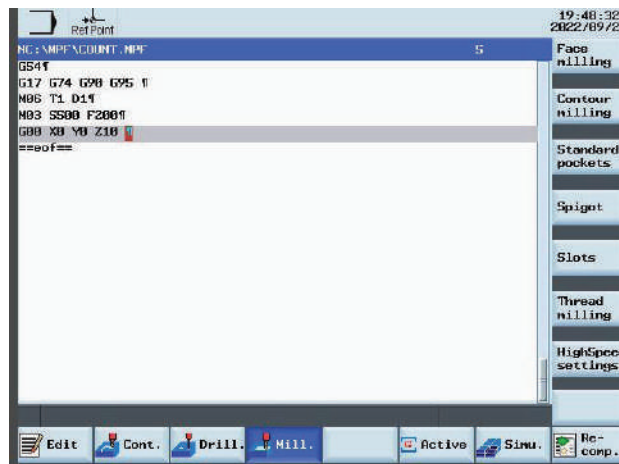

الشكل (40)


لتظهر الشاشة الآتية:

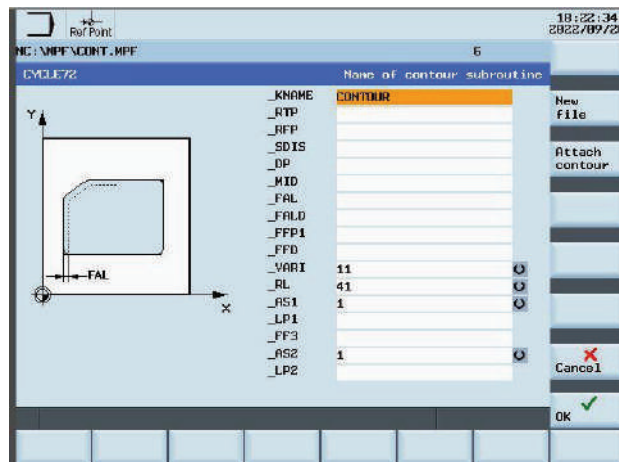

الشكل (41)

8- تسمية (KNAME) باسم (CONTOUR) كما جرت تسميته سابقاً عند إنشاء البرنامج.


7- اختيار Attach contour لتظهر الشاشة الآتية، انظر إلى الشكل (42).

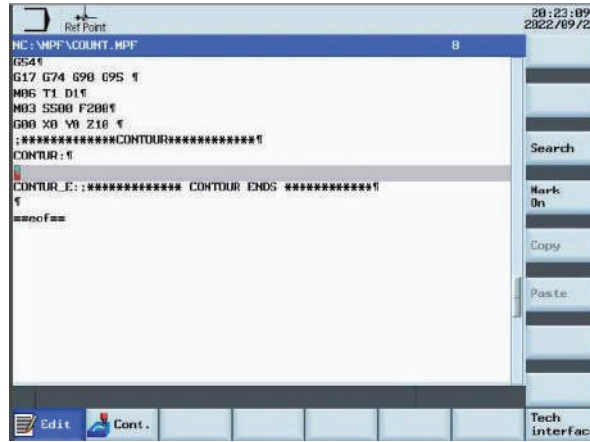

الشكل (42)

8- اختيار Cont. لتظهر أمام الشاشة، كما في الشكل (43).


9- تحديد مستوى العمل (selected plan)؛ إذ يكون للفريزة (G17) وإحداثيات نقطة البداية X, Y كما في الشكل.

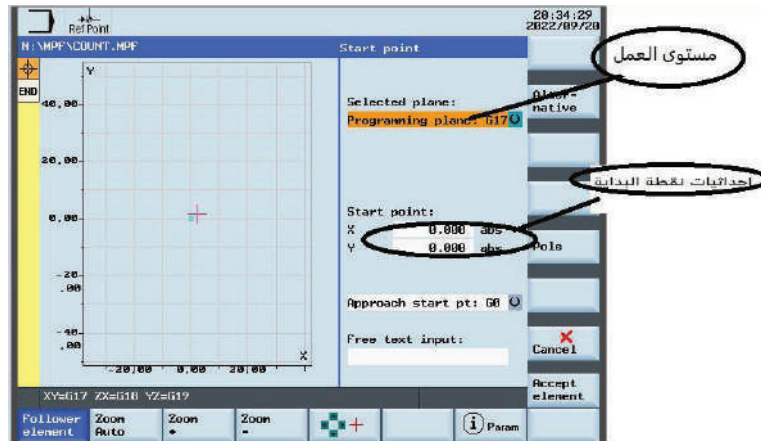


الشكل (43)

10- تثبيت القِيم بالضغط على Accept element والبدء برسم الكنتور، ويجب تحديد نظام الإحداثيات عند رسم كلِّ

بعد، كما في الشكلين (44) و(45).

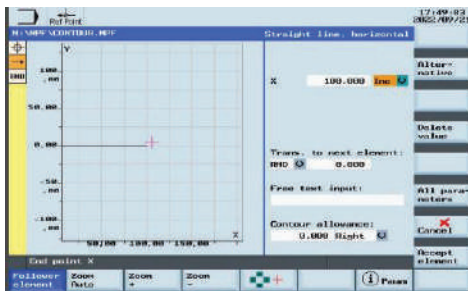

الشكل (45)

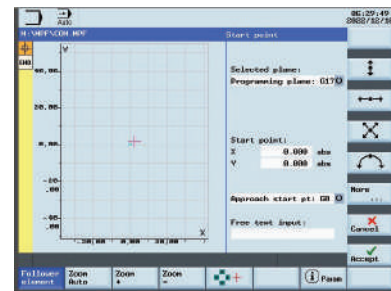



الشكل (44)






FAL	0.2	المتبقي لتنعيم حواف المسار
FALD	0.2	المتبقي لتنعيم الأرضية
FFP1	500	سرعة الجرّ للتفريز
FFD	150	سرعة الجرّ لدخول الريشة
VARAI	1	نوع العمل
RL	41	طريقة حركة الريشة بالنسبة إلى الكنتور
AS1	1	طريقة الدخول إلى المسار
LP1	5	طول مسار الدخول
FF3	0.6	سرعة الجرّ
AS2	1	الخروج من المسار
LP2	5	طول مسار الخروج

تُملأ القيم المطلوبة كما في الشكل (48)، وبعد التأكيد (ok) لتظهر الشاشة كما في الشكل (49).

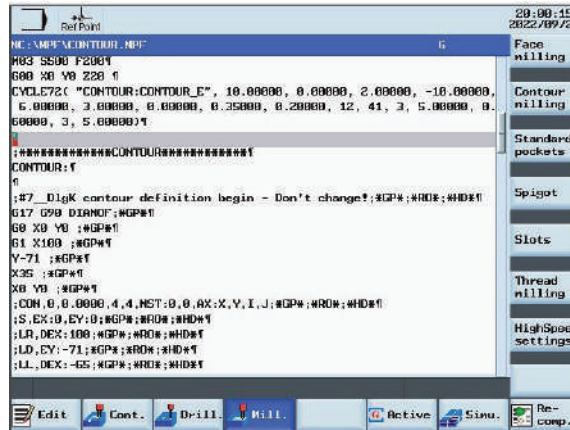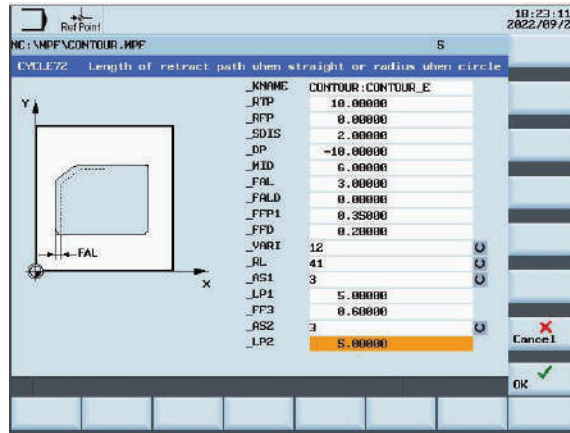



نضغط على  ← 

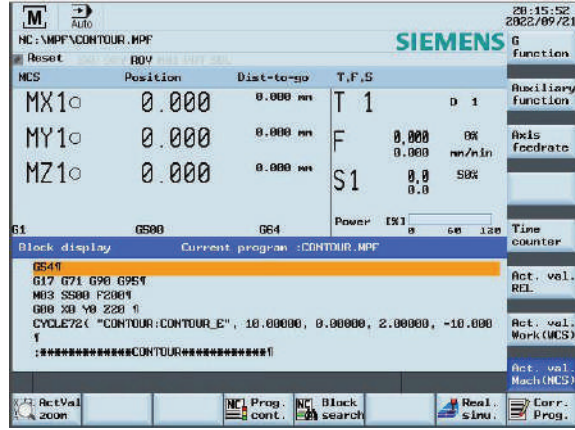

الشكل (50)

ابحث في مصادر المعرفة المتاحة، عن الفرايز ذات (5) محاور، وقارن بينها وبين الفرايز ذات (3) محاور من حيث الإمكانيات، واكتب تقريرًا ثم اعرضه على معلمك وزملائك.

الإثراء والتوسيع 



## التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أتعرف أنظمة التحكم المختلفة.			
2	أتعرف الواجهة لنظام التحكم (SINUMERIK 808D).			
3	أميز بين نظام التحكم في المخرطة والفريزة المحوسبة.			
4	أوضح الواجهة الخاصة بتصفير الآلة.			
5	أبين كيفية إنشاء برنامج جديد.			
6	أكتب (Header) حسب عملية معينة مثل تصفير القطعة.			


## أسئلة الدرس

1- اكتب برنامج القطعة للجزء الموضح في الشكل (51)، مع مراعاة ما يأتي:

أ - مستوى التشغيل XY.

ب- ظروف القطع: سرعة الدوران 1250 rpm والتغذية (mm/min) 400

ج- استعمال النظام المتري والنظام النسبي.

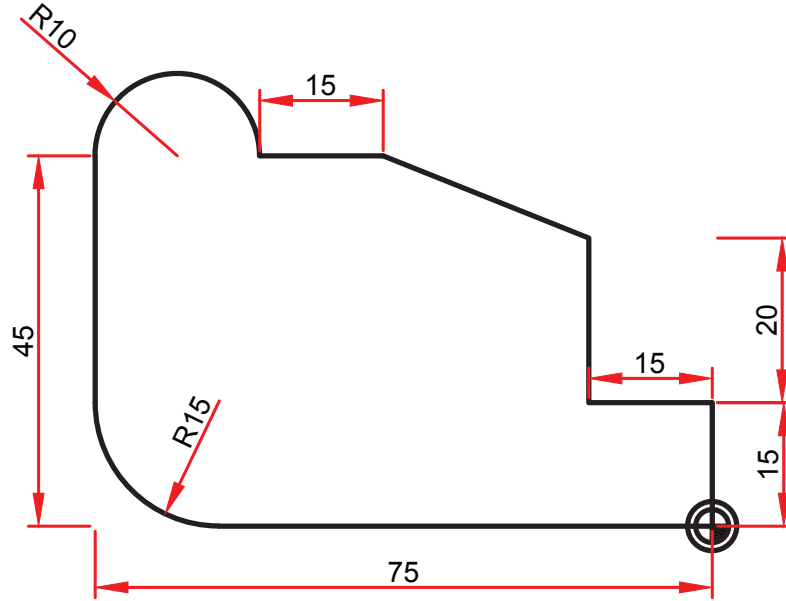

الشكل (51)

2- بيّن الفرق بين مفهوم الإحداثيات بالنظام المطلق والنظام النسبي.

3- اذكر وظائف كل من الجمل التالية: M06, M08, M30, G02, F, S


4- ما الفرق بين الجمل الآتية؟

1- (G00, G01)

2- (G40, G41, G42)




أنظمة التحكم

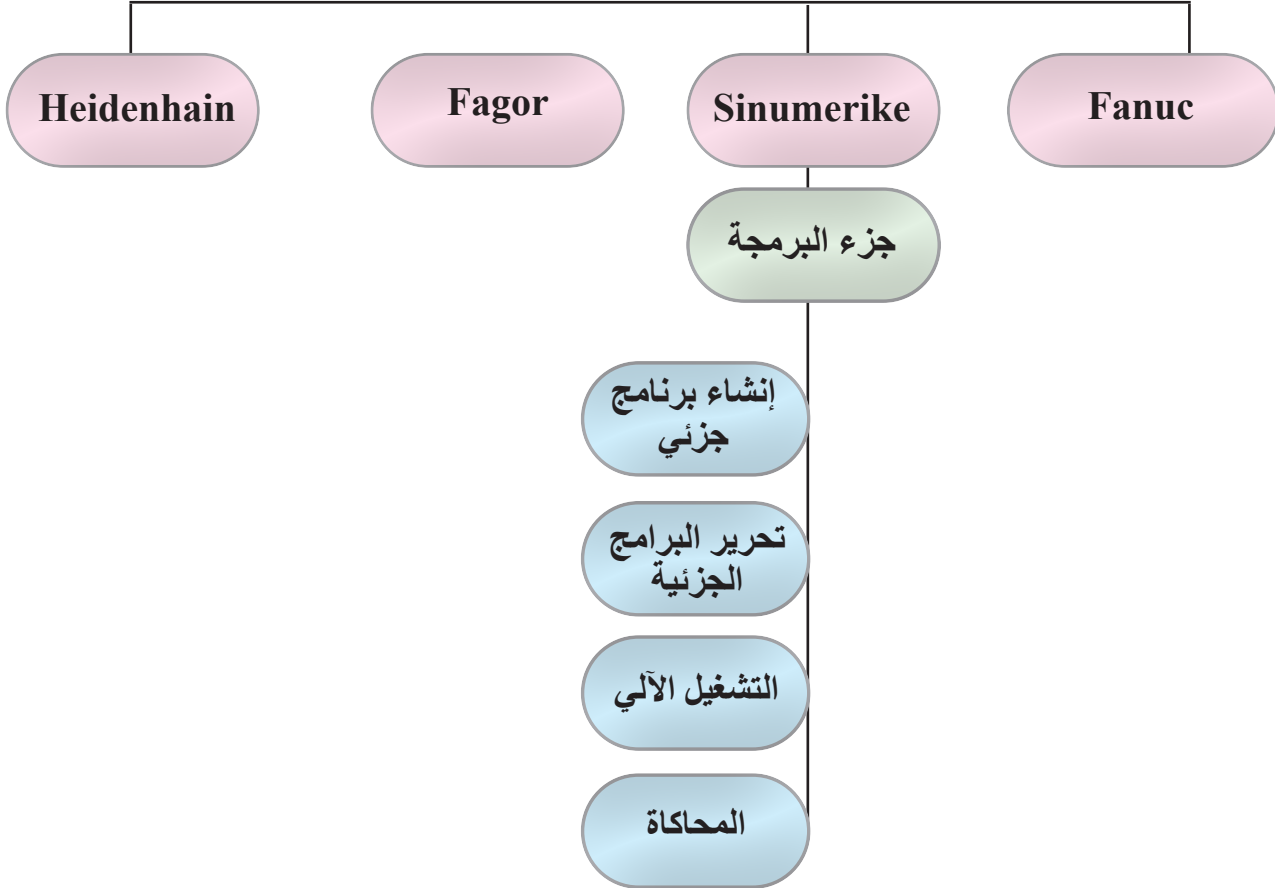



## تمارين الوحدة

- 1- قارن بين ماكينة التفريز المحوسبة وماكينة التفريز التقليدية، من حيث طبيعة المشغولات التي يمكن إنتاجها.
- 2- اذكر ثلاثة عيوب لماكينات التفريز المحوسبة.
- 3- من مزايا الفريزة المحوسبة توفير الوقت المستهلك في عملية ضبط وتجهيز المشغولات عند الإنتاج الكمي. وضّح ذلك.
- 4- جد نقاط الإحداثيات في الشكل الآتي حسب أنظمة البرمجة:  
أ - النسبية.      ب- المطلقة.

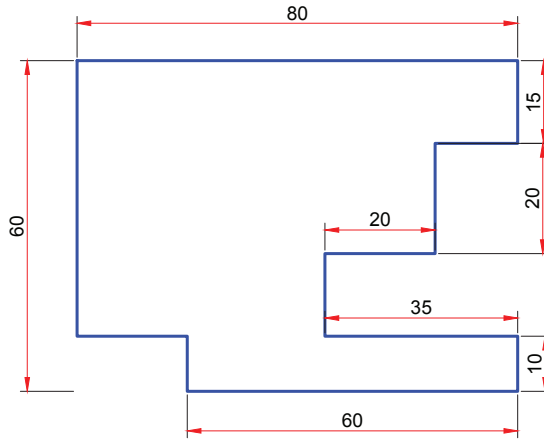

- 5- وضّح المقصود بالجمال الآتية:

N1 G54 G17 G71 G90  
N2 M06 T4 D1  
N3 M03 S1000 F250  
N4 G00 X50 Y50 Z5  
N 30 M30

- 6- بيّن الفرق بين مفهوم الإحداثيات بالنظام المطلق والنظام النسبي.
- 7- اذكر وظائف كلّ من الجمل الآتية:  
أ - M06      ب- M08      ج- M30      د- G02      هـ- F
- 8- املأ الفراغات الآتية:  
أ - تكون ماكينات التفريز المبرمجة ملائمة لـ .....

ب- يكون الإدخال اليدوي لبرنامج القطعة في ماكينات التفريز المبرمجة باستعمال .....

ج- الدالة (G00) تعني .....

د- الدالة (G01) تعني .....

هـ- الدالة (G03) تعني .....

و- الدالة (G17) تعني .....

ز- الدالة (G18) تعني .....

ح- الدالة (G90) تُستعمل في .....

9- صحّح الخطأ في الجمل الآتية:

أ- لتنفيذ حركة دائرية بعكس اتجاه حركة عقرب الساعة نستعمل الدالة (G02).

ب- لتنفيذ حركة دائرية باتجاه حركة عقرب الساعة نستعمل الدالة (M03).

ج- لتدوير عمود الدوران بعكس اتجاه حركة عقرب الساعة نستعمل الدالة (G03).

د- عند الحاجة لتنفيذ توسيع مستطيل Pocket بعمق 20 mm نستعمل سكين تفريز ذا أربعة حدود قطع.

ز- تُستعمل الدالة (G70) لتحديد النظام المطلق.

10- صِف الجمل التي تُمثّل مقطعاً من برنامج في الجدول الآتي:

البرنامج	الوصف
N10 G18 G54 G71 G90	
N30 S1250 G94 F400 M03 M08	
N40 G59 X75 Z75	
N50 G00 X0 Y5 Z0	
R05 8 R06 11 R07 20 20	

يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:

- يتعرّف أجزاء ماكينة الفريزا المحوسبة، ووظيفة كلّ جزء.
- يتعرّف تعليمات السلامة الواجب اتّباعها، عند استخدام ماكينة الفريزا المحوسبة.
- يتعرّف كيفية العناية بماكينة الفريزا المحوسبة ونقاط الصيانة.
- يتعرّف نظام التحكّم للماكينة.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العُدّ اليدوية والتجهيزات
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• معدّات السلامة والصحة المهنية، ماكينة محوسبة، ضاغط هواء، فريزة نظام تحكّم (Sinumerik 808).</li> </ul>
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 - ارتد زيّ العمل والتزم تعليمات السلامة والصحة المهنية، وتأكد أن المكان نظيف، واترك مسافة أمان كافية بينك وبين زملائك قبل البدء بالعمل، ثمّ جهز قلمًا ودفترًا لتدوين ملاحظاتك.</p> <p>2 - تعرّف ضاغطة الهواء الملحقة وكيفية معايرتها.</p>
	<p>3 - تعرّف القاطع الكهربائي لماكينة الفريزا المحوسبة، وكيفية إدارته لوضع التشغيل ON و OFF، كما في الشكل (1).</p>

الشكل (1)



الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="376 628 492 672">الشكل (2)</p>	<p data-bbox="740 253 1341 362">- تعرّف جهاز الحاسوب لماكينة التفريز المحوسبة ومفاتيح الماكينة، كما في الشكل (2).</p>	<p data-bbox="1377 253 1400 297">4</p>
 <p data-bbox="376 1126 492 1170">الشكل (3)</p>	<p data-bbox="740 744 1341 908">- تعرّف طاولة العمل والمحاور الرئيسية Z, Y, X ومكان العمل على ماكينة التفريز المحوسبة، كما في الشكل (3).</p>	<p data-bbox="1377 744 1400 788">5</p>
 <p data-bbox="376 1869 492 1913">الشكل (4)</p>	<p data-bbox="786 1229 1341 1338">- تعرّف حامل السكاكين وكيفية فكّه بعد ضبط السكين في داخله، كما في الشكل (4).</p>	<p data-bbox="1377 1229 1400 1273">6</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="452 663 568 707">الشكل (5)</p>	<p data-bbox="819 253 1422 362">7 - تعرّف مبدّل السكاكين (برج أداة القطع)، كما في الشكل (5).</p>	<p data-bbox="1455 253 1480 286">7</p>
 <p data-bbox="452 1284 568 1327">الشكل (6)</p>	<p data-bbox="819 744 1422 853">8 - تعرّف عمود الدوران الرئيس Main Spindle، كما في الشكل (6).</p>	<p data-bbox="1455 751 1480 784">8</p>
 <p data-bbox="452 1902 568 1945">الشكل (7)</p>	<p data-bbox="819 1356 1422 1465">9 - تعرّف خرطوم سائل التبريد وخرطوم الهواء المضغوط، كما في الشكل (7).</p>	<p data-bbox="1455 1362 1480 1395">9</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="376 663 492 705">الشكل (8)</p>	<p data-bbox="740 253 1348 362">- تعرّف مكان تعبئة زيت الهيدروليك وكيفية معايرة المؤقت للمضخة، كما في الشكل (8).</p>	10
 <p data-bbox="376 1212 492 1253">الشكل (9)</p>	<p data-bbox="740 744 1348 853">- تعرّف عجلة التحكم بالمحاور اليدوية Hand Weel، كما في الشكل (9).</p>	11
 <p data-bbox="368 1718 500 1760">الشكل (10)</p>	<p data-bbox="740 1351 1348 1461">- تعرّف طرائق تثبيت المشغولات على طاوله آلة التفريز، كما في الشكل (10).</p>	12
<p data-bbox="368 1799 1348 1843">- نظّف مكان العمل، ثم اجمع العدد والأدوات واحفظها في المكان المخصّص لها.</p>		13
<p data-bbox="621 1886 1348 1930">- دوّن في دفترك الأجزاء التي تعرفت إليها في هذا التمرين.</p>		14



- 1- اذكر الأجزاء الرئيسية لماكينة التفريز المحوسبة.
- 2- قارن بين ماكينة التفريز المحوسبة وماكينة الخراطة المحوسبة، من حيث المحاور وتبديل السكاكين.

## التقويم الذاتي

يُمكنني بعد تنفيذ هذا التمرين، أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زي العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهز مكان العمل قبل البدء بتشغيل الماكينة.			
3	أختار قطعة العمل، وأطبق مهارات القياس تطبيقًا صحيحًا.			
4	أعرف مفاتيح التشغيل والإطفاء وقواطع الكهرباء الرئيسية.			
5	أشغل ماكينة الفريزا المحوسبة من مفاتيح التشغيل الخاصة.			
6	أتعرف الأجزاء الرئيسية لماكينة التفريز المحوسبة.			
7	أنظف الماكينة بعد الانتهاء من العمل.			






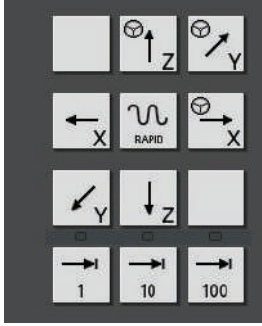


يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:

- يتعرّف تعليمات السلامة الواجب اتّباعها، عند استعمال ماكينة الفريزا المحوسبة.
- يتعرّف لوحة التحكم لماكينة الفريزا المحوسبة.
- يتعرّف وظيفة كلّ مفتاح في لوحة التحكم.







متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العُدّة اليدوية والتجهيزات
	• معدّات السلامة والصحة المهنية، ماكينة تفريز محوسبة.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	1 - ارتدِ زيّ العمل والتزم تعليمات السلامة والصحة المهنية، وتأكد أن المكان نظيف، واترك مسافة أمان كافية بينك وبين زملائك قبل البدء بالعمل، ثمّ جهّز ماكينة التفريز المحوسبة.
 <p>الشكل (1)</p>	2 - شغّل القاطع الكهربائي لماكينة الفريزا المحوسبة ON، كما في الشكل (1).
 <p>الشكل (2)</p>	3 - شغّل جهاز الحاسوب لماكينة الفريزا المحوسبة ومفتاح التشغيل الأخضر، كما في الشكل (2).




الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p>الشكل (3)</p>	4	<p>- تعرّف زرّ Reset الذي يُعيد تشغيل البرنامج ويُزيل الإنذارات ويُلغي أيّ رسالة تظهر بعد قراءتها وعمل الأجراء الصحيح ويوقف البرنامج، كما في الشكل (3).</p>
 <p>الشكل (4)</p>	5	<p>- تعرّف Cycle Start Cycle Stop التي تُشغّل البرنامج وتوقفه، كما في الشكل (4).</p>
 <p>الشكل (5)</p>	6	<p>- تعرّف SPINDLE START / SPINDLE STOP لتدوير أو إيقاف دوران محور عمود الدوران نحو اليمين أو اليسار، كما في الشكل (5)</p>
 <p>الشكل (6)</p>	7	<p>MANUAL AXIS MOVEMENT تعرّف لتحريك المحاور يدويًا بالضغط على مفتاح المحور المطلوب، ولا بدّ من اختيار الوضع (JOG) سابقًا، كما في الشكل (6).</p>
 <p>الشكل (7)</p>	8	<p>تعرّف مفتاح TOOL CHANGE المبدّل الأوتوماتيك للسكاكين، كما في الشكل (7).</p>
 <p>الشكل (8)</p>	9	<p>تعرّف مفتاح الإضاءة LAMP كما في الشكل (8).</p>



الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p>الشكل (9)</p>	<p>10 - تعرّف زرّ الهواء لفكّ Holder وتركيبه عندما تكون الماكينة متوقّفة عن العمل، كما في الشكل (9).</p>	
 <p>الشكل (10)</p>	<p>11 - تعرّف مفتاح HANDL WHEEL لتحريك يدوي باستعمال الريموت، كما في الشكل (10).</p>	
 <p>الشكل (11)</p>	<p>12 - تعرّف مفتاح AUTO لتشغيل البرنامج، كما في الشكل (11).</p>	
 <p>الشكل (12)</p>	<p>13 - تعرّف مفتاح SINGLE BLOCK لتشغيل البرنامج سطرًا سطرًا، كما في الشكل (12).</p>	
 <p>الشكل (13)</p>	<p>14 - تعرّف مفتاح PROGRAM TEST لاختبار البرنامج وتشغيل المحاكاة، كما في الشكل (13).</p>	
 <p>الشكل (14)</p>	<p>15 - تعرّف مفتاح MDA لكتابة الأوامر وتنفيذها بشكل مؤقت، كما في الشكل (14).</p>	
 <p>الشكل (15)</p>	<p>16 - تعرّف مفتاح MACHINE لصفحة وضع الماكينة، كما في الشكل (15).</p>	


الرسم التوضيحي

خطوات الأداء

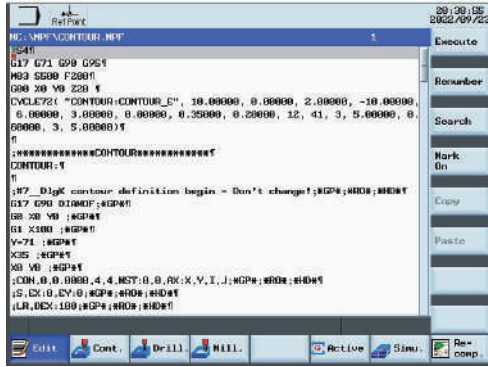


الشكل (16)

17 - تعرّف مفتاح PROGRAM لصفحة البرنامج الفعّال، كما في الشكل (16).

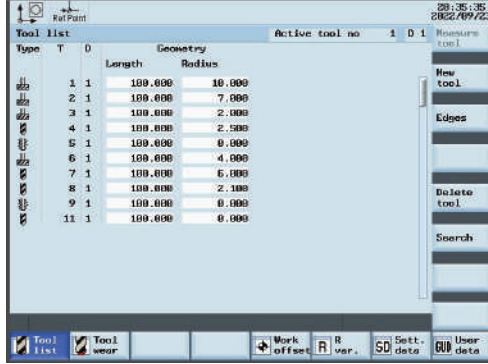

الشكل (17)

18 - تعرّف مفتاح OFFSET لعمليات التصفير، كما في الشكل (17).

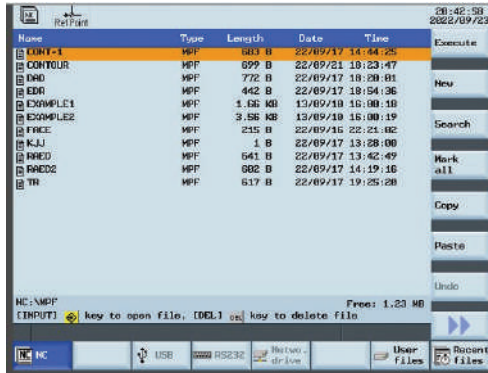

الشكل (18)

19 - تعرّف مفتاح PROGRAM MANAGER لصفحة مدير البرامج، كما في الشكل (18).

20 - أطفئ الماكينة بعد الانتهاء منها وأنزل القاطع لوضع OFF، ثم نظّف مكان العمل.

21 - دوّن في دفترك مفاتيح التحكم التي تعرّفت إليها في هذا التمرين.

  
**القياس والتقويم**  


1- اذكر وظيفة كل من المفاتيح الآتية:

- أ - 
- ب- 
- ج - 

### التقويم الذاتي

يُمكنني بعد تنفيذ هذا التمرين، أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زي العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهز مكان العمل قبل البدء بتشغيل الماكينة.			
3	أُميّز بين التحريك اليدوي بالريموت والتحريك اليدوي بالأسهم.			
4	أعرف وظيفة كل مفاتيح من مفاتيح لوحة التحكم في ماكينة التفريز المحوسبة.			
5	أعرف مفتاح صفحة وضع الماكينة MACHINE.			
6	أُميّز بين صفحة البرنامج الفعّال و صفحة مدير البرامج.			
7	أُنظف الآلة بعد الانتهاء من العمل.			

تجهيز حوامل أدوات القطع (Holder) وفكها وتركيبها واستبدالها.

التمرين الثالث:

يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:

- يتعرّف طريقة فكّ أداة القطع وتركيبها.
- يتعرّف طريقة تغيير حوامل أداة القطع (Holder) باستخدام الكود (M06).
- يتعرّف تعليمات السلامة الواجب اتّباعها، عند استعمال ماكينة الفريزا المحوسبة.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	الغُدّد اليدوية والتجهيزات
	• معدّات السلامة والصحة المهنية، ماكينة تفريز محوسبة، مفتاح حرف C.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	1 - ارتدِ زيّ العمل والتزم تعليمات السلامة والصحة المهنية، وتأكد أنّ المكان نظيف، واترك مسافة أمان كافية بينك وبين زملائك قبل البدء بالعمل.
	2 - شغّل القاطع الكهربائي الرئيس لماكينة التفريز المحوسبة، ثمّ شغّل ضاغطة الهواء وجهاز الحاسوب للماكينة كما تعلّمت سابقاً.
	3 - اعمل Reset للماكينة على الزرّ، كما في الشكل (1).
	4 - حرّك محور (Z) إلى الأعلى بالاتّجاه (Z+) بمسافة أمان كافية لاستبدال حامل أداة القطع، كما في الشكل (2).

الشكل (1)

الشكل (2)

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="376 657 492 694">الشكل (3)</p>	<p data-bbox="740 253 1341 421">5 - اضغط على المفتاح الأخضر الموجود على محور (Z) مع إمساك حامل أداة القطع، كما في الشكل (3).</p>	<p data-bbox="1384 253 1412 290">5</p>
 <p data-bbox="376 919 492 956">الشكل (4)</p>	<p data-bbox="740 777 1341 945">6 - تدرب على فك أداة القطع واستبدالها، واختيار (الكولت) المناسب لها وتركيبها في الحامل، كما في الشكل (4).</p>	<p data-bbox="1384 777 1412 814">6</p>
 <p data-bbox="376 1432 492 1469">الشكل (5)</p>	<p data-bbox="740 1017 1341 1126">7 - تعرّف كيفية تركيب Holder بطريقة صحيحة، كما في الشكل (5).</p>	<p data-bbox="1384 1017 1412 1054">7</p>
 <p data-bbox="376 1924 492 1961">الشكل (6)</p>	<p data-bbox="740 1541 1341 1830">8 - تعرّف كيفية استبدال أداة القطع TOOL .CHANGE الطريقة الأولى: باستعمال الكود M06: - اذهب إلى الصفحة الرئيسية (M) كما في الشكل (6).</p>	<p data-bbox="1384 1541 1412 1579">8</p>



## الرسم التوضيحي




الشكل (7)



الشكل (8)



الشكل (9)

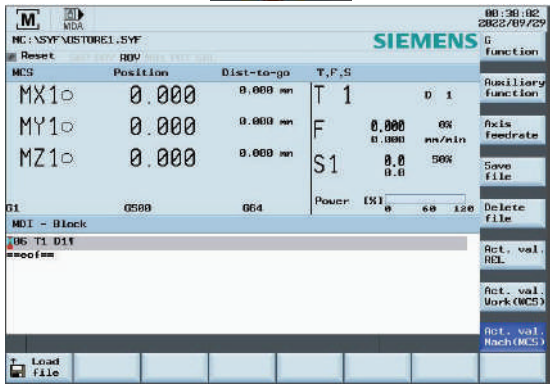

الشكل (10)

## خطوات الأداء

- فَعّل أمر JOG، كما في الشكل (7).

- اختر صفحة T,S,M واكتب رقم أداة القطع المراد إحضارها في خانة TOOL change، كما في الشكل (8).

- اختر سرعه مناسبة feed، كما في الشكل (9).  
- أغلق باب الماكينة.  
- فَعّل كبسة التشغيل CYCLE STAR وراقب الماكينة عند تبديلها أداة القطع.  
- استعمل الطريقة الثانية بكتابة الكود M06 T2 D1، حيث T2 رقم أداة القطع المراد اختيارها، وD1 مكان التخزين كما تعلمنا سابقاً.

الطريقة الثانية:

- اذهب إلى صفحة MDA وفَعّلها، كما في الشكل (10).



الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p style="text-align: center;">الشكل (11)</p>  <p style="text-align: center;">الشكل (12)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- اكتب الكود السابق M06 T2 D1 في المكان المخصّص، كما في الشكل (11).</li> <li>- أغلق باب الماكينة وضع سرعه مناسبة feed كما في الشكل (12).</li> <li>- فَعّل كبسة التشغيل CYCLE STAR وراقب الماكينة عند تبديلها أداة القطع.</li> </ul>
	<p style="text-align: right;">9 - اجمع الأدوات وأرجعها إلى مكانها المخصّص لها.</p>
	<p style="text-align: right;">10 - دون ملاحظاتك في دفتر التقرير اليومي.</p>



## القياس والتقييم



1- استبدل أداة القطع، بحيث تكون الأداة المفعلّة هي T7، باستعمال الطريقتين تحت إشراف المعلم.

### التقويم الذاتي

يُمكنني بعد تنفيذ هذا التمرين، أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زي العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهّز مكان العمل قبل البدء بتشغيل الماكينة.			
3	أركّب حامل أداة القطع وسكاكين القطع، في برج أداة القطع بطريقة سليمة.			
4	أستطيع إيقاف الماكينة في حالة الطوارئ.			
5	أفكّ حامل أداة القطع وسكاكين القطع، من برج أداة القطع بطريقة سليمة.			
6	أنظّف الماكينة بعد الانتهاء من العمل.			

تصفيـر أداة القطع والمشغولة في ماكينة التفريز  
المحوسبة (CNC).

التمرين الرابع:



يُتَوَقَّع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:

- يستعمل ماكينة التفريز استعمالاً صحيحاً.
- يُركّب أداة القطع ويستبدلها بطريقة صحيحة.
- يُصَفِّر أداة القطع في محور (Z).
- يعرف ترحيل صفر القطعة.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العُدَد اليدوية والتجهيزات
• ملابس العمل، قطعة عمل.	• فريزة نظام تحكّم Sinumerik 808، مُبَيَّن قياس End mills، سكاكين تفريز.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p>الشكل (1)</p>	1 - ارفع القاطع الرئيس للماكينة لتشغيلها، كما في الشكل (1).
 <p>الشكل (2)</p>	2 - افتح خطّ الهواء الخارج من الضاغط للماكينة، وتأكد من أنّ قيمة الضغط المقروءة هي (6) بار، كما في الشكل (2).
 <p>الشكل (3)</p>	3 - شغّل النظام بالضغط على الزرّ الأخضر، وانتظر تحميل نظام التشغيل للماكينة، كما في الشكل (3).

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="450 596 568 635">الشكل (4)</p>	<p data-bbox="819 253 1422 421">4 - حرّك محور (Z) إلى الأعلى لمسافة آمنة، بحيث تضمن تركيب قطعة العمل بوضع آمن على الملزمة، كما في الشكل (4).</p>	<p data-bbox="1463 253 1488 290">4</p>
 <p data-bbox="450 967 568 1006">الشكل (5)</p>	<p data-bbox="819 679 1422 781">5 - تثبت قطعة العمل على ملزمة الماكينة، كما في الشكل (5).</p>	<p data-bbox="1463 679 1488 716">5</p>
 <p data-bbox="450 1386 568 1426">الشكل (6)</p>	<p data-bbox="819 1050 1422 1153">6 - افحص استوائية سطح قطعة العمل باستعمال ساعة القياس، كما في الشكل (6).</p>	<p data-bbox="1463 1050 1488 1087">6</p>
 <p data-bbox="450 1917 568 1956">الشكل (7)</p>	<p data-bbox="819 1476 1422 1644">7 - اضغط على زرّ (M)، ثم زرّ jog، للتحويل إلى الوضع اليدوي لتظهر الشاشة، كما في الشكل (7).</p>	<p data-bbox="1463 1476 1488 1513">7</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p>الشكل (8)</p>	<p>8 - اضغط على كبسة Meas tool لتظهر النافذة، كما في الشكل (8).</p>	8
 <p>الشكل (9)</p>	<p>9 - اختر طريقة التصفير اليدوية، كما في الشكل (9).</p>	9
 <p>الشكل (10)</p> <p>الشكل (11)</p>	<p>10 - غير الخيار fixed إلى workpiec، كما في الشكلين (10) و(11).</p>	10
 <p>الشكل (12)</p>	<p>11 - شغل رأس الدوران spindle باتجاه عقارب الساعة بالضغط على SPINDLE RIGHT ووضع سرعة مناسبة، كما في الشكل (12).</p>	11


## الرسم التوضيحي

## خطوات الأداء



الشكل (13)


- 12 - قَرِّب أداة القطع من سطح القطعة باتجاه (-Z) وعند ملامستها اضغط على set length، كما في الشكل (13).

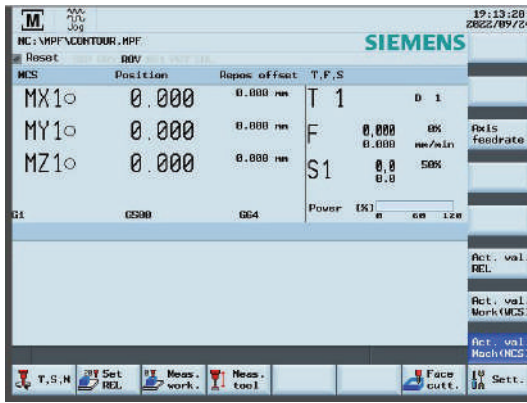

الشكل (14)

- 13 - أبعد أداة القطع عن سطح قطعة العمل باتجاه (+Z)، ثم أوقف رأس الدوران عن العمل، ولترحيل صفر المشغولة اتَّبِع الخطوات الآتية:

- 14 - اضغط على كبسة (M) ثم كبسة jog؛ للتحويل إلى الوضع اليدوي لتظهر الشاشة، كما في الشكل (14).

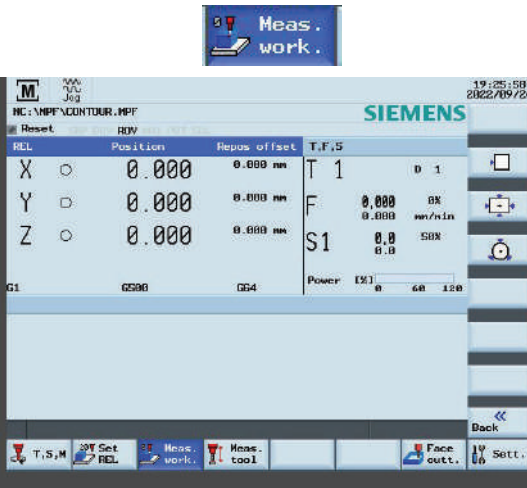

الشكل (15)

- 15 - اضغط على كبسة Meas work لتظهر النافذة في الأسفل، كما في الشكل (15).




الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="365 476 502 519">الشكل (16)</p>	<p data-bbox="740 248 1346 358">16 - أبعد أداة القطع عن سطح قطعة العمل باتجاه (+Z)، كما في الشكل (16).</p>	<p data-bbox="1372 248 1410 292">16</p>
 <p data-bbox="365 912 502 956">الشكل (17)</p>	<p data-bbox="740 554 1346 729">17 - اختر مكان التصفير بحيث تُوضَّح القائمة ثلاثة مواضع للتصفير واختر المنتصف، كما في الشكل (17).</p>	<p data-bbox="1372 554 1410 598">17</p>
 <p data-bbox="365 1100 502 1144">الشكل (18)</p>	<p data-bbox="740 991 1346 1100">18 - حدّد work offset صفر القطعة (G54)، كما في الشكل (18).</p>	<p data-bbox="1372 991 1410 1035">18</p>
 <p data-bbox="365 1421 502 1465">الشكل (19)</p>	<p data-bbox="740 1177 1346 1340">19 - شغّل رأس الدوران spindle باتجاه عقارب الساعة؛ بالضغط على SPINDLE RIGHT ووضع سرعة مناسبة، كما في الشكل (19).</p>	<p data-bbox="1372 1177 1410 1220">19</p>
 <p data-bbox="365 1913 502 1956">الشكل (20)</p>	<p data-bbox="740 1537 1346 1712">20 - قرّب أداة القطع من الحافة اليسرى ولامسها لتحديد النقطة (P1)، ثم اضغط على <b>Save P1</b>، كما في الشكل (20).</p>	<p data-bbox="1372 1537 1410 1581">20</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p>الشكل (21)</p>	<p>21 - انتقل إلى النقطة التي تليها، وحدد (P2)، كما في الشكل (21).</p>	
 <p>الشكل (22)</p>	<p>22 - انتقل إلى النقطة الثالثة (P3) وحددها، كما في الشكل (22).</p>	
 <p>الشكل (23)</p>	<p>23 - انتقل إلى النقطة الرابعة (P4) وحددها، كما في الشكل (23).</p>	


## الرسم التوضيحي

## خطوات الأداء

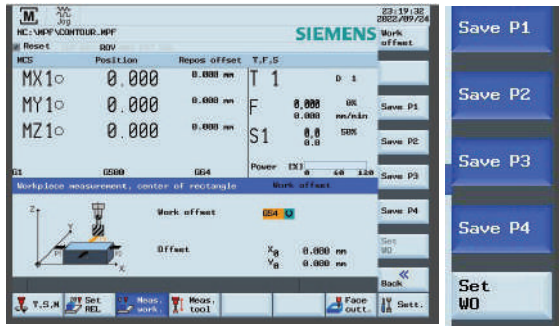


الشكل (24)

24 - بعد تحديد النقاط الأربع، اضغط على SET WORK لتظهر الشاشة، كما في الشكل (24).

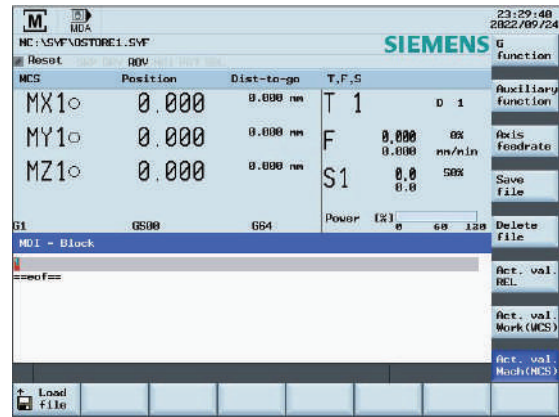


الشكل (25)

25 - تأكد من أن ترحيل صفر المشغولة جرى بنجاح، وذلك بالذهاب إلى كبسة MDA، كما في الشكل (25).

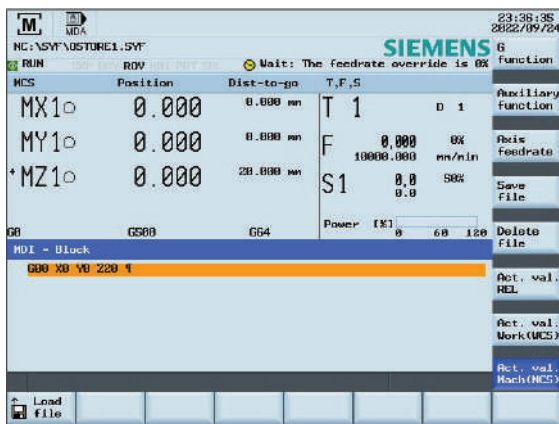

الشكل (26)

26 - اكتب الكود: G00 X0 Y0 Z20 ثم اضغط على زرّ  بعد وضع السرعة المناسبة، كما في الشكل (26)



## القياس والتقييم



- 1- بمساعدة المعلم، صفر قطع العمل الأسطوانية.
- 2- استعمل (G53) عند عملية ترحيل صفر المشغولة، ولاحظ الفرق.

## التقييم الذاتي

يُمكنني بعد تنفيذ هذا التمرين، أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زي العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهز مكان العمل قبل البدء بتشغيل الماكينة.			
3	أركب حامل أداة القطع وسكاكين القطع، في برج أداة القطع بطريقة سليمة.			
4	أحدّد النقاط المرجعية على الفرايز.			
5	أضبط إحدائيات أداة القطع بطريقة صحيحة.			
6	أشغل ماكينة الفريزا المحوسبة من مفاتيح التشغيل الخاصة.			
7	أنفذ وضع الحركة اليدوي.			
8	أنظف الماكينة بعد الانتهاء من العمل.			




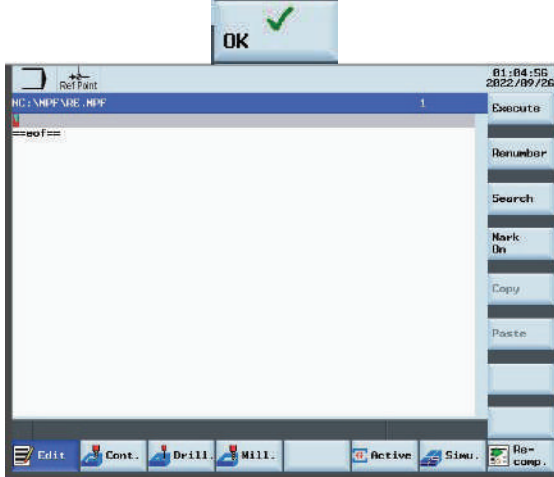
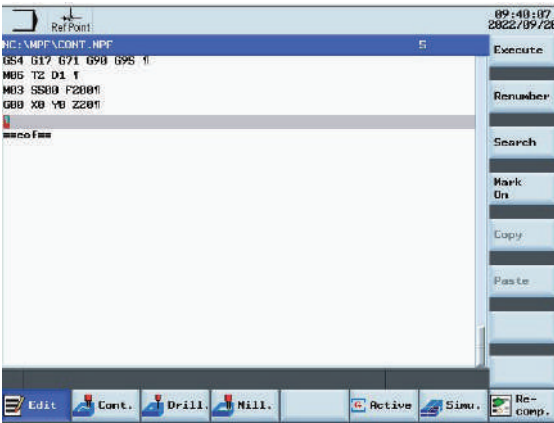
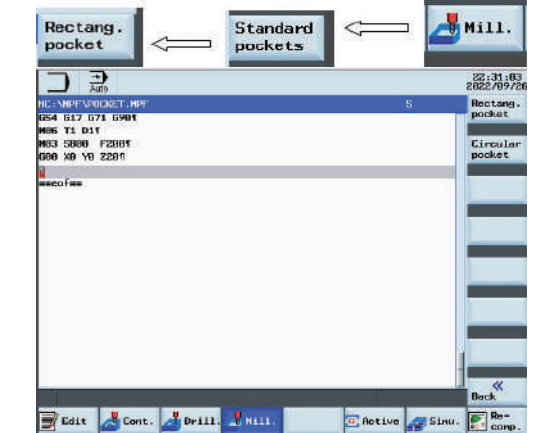
المطلوب	
تنفيذ جيب مستطيل بعمق قطع mm (6) على قطعة العمل، حسب الأبعاد 40×80 وأبعاد الجيب 30×60.	
<p>يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يستعمل ماكينة التفريز استعمالاً صحيحاً.</li> <li>• يُركّب أداة القطع ويستبدلها بطريقة صحيحة.</li> <li>• يُصفر أداة القطع في محور (Z).</li> <li>• يعرف ترحيل صفر القطعة.</li> </ul>	
<b>متطلبات تنفيذ التمرين:</b>	
المواد الأولية	العُدّ اليدوية والتجهيزات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قطعة من الألمنيوم أو التيفلون (80×40) mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• معدّات السلامة والصحة المهنية، ماكينة فريزا محوسبة، ضاغط هواء، ساعة قياس فريزة نظام تحكّم Sinumerik 808، أدوات قطع طرفية بقطر 5mm.</li> </ul>
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 - ارتدي زيّ العمل والتزم تعليمات السلامة والصحة المهنية، وتأكد أنّ المكان نظيف، واترك مسافة أمان كافية بينك وبين زملائك قبل البدء بالعمل، ثمّ جهّز قلمًا ودفترًا لتدوين ملاحظاتك.</p>
 <p>الشكل (1)</p>	<p>2 - تثبت قطعة العمل بشكل مناسب، وتأكد من استوائها، كما في الشكلين (1) و(2).</p>
 <p>الشكل (2)</p>	



الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="447 591 568 635">الشكل (3)</p>	<p data-bbox="822 253 1427 301">3 - ارفع القاطع الرئيس للماكينة، كما في الشكل (3).</p>	<p data-bbox="1466 253 1488 290">3</p>
 <p data-bbox="447 1006 568 1050">الشكل (4)</p>	<p data-bbox="822 679 1427 853">4 - شغّل النظام بالضغط على الزرّ الأخضر في الشكل (4)، وانتظر تحميل نظام التشغيل للماكينة، كما في الشكل (5).</p>	<p data-bbox="1466 679 1488 716">4</p>
 <p data-bbox="447 1454 568 1498">الشكل (5)</p>	<p data-bbox="822 1105 1427 1214">5 - جهّز ماكينة الفريزا كما تعلّمت في التمارين السابقة.</p>	<p data-bbox="1466 1105 1488 1142">5</p>
 <p data-bbox="447 1913 568 1956">الشكل (6)</p>	<p data-bbox="822 1585 1427 1705">6 - صفر أداة القطع كما تعلّمت في التمرين السابق، كما في الشكل (6).</p>	<p data-bbox="1466 1585 1488 1622">6</p>




الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p style="text-align: center;">الشكل (7)</p>	<p>7 - رَحّل صفر أداة القطع كما تعلمت سابقاً، كما في الشكل (7).</p>	7
 <p style="text-align: center;">الشكل (8)</p>	<p>8 - اضغط على مدير البرامج لتظهر الشاشة، كما في الشكل (8).</p>	8
 <p style="text-align: center;">الشكل (9)</p>	<p>9 - اذهب إلى خيار إنشاء برنامج جديد، كما في الشكل (9).</p>	9

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p>الشكل (10)</p>	<p>10 - سمّ البرنامج (Pocket) ثمّ OK، كما في الشكل (10).</p>	<p>10</p>
 <p>الشكل (11)</p>	<p>11 - بعد تعيين اسم للبرنامج ستفتح شاشة أخرى، كما في الشكل (11).</p>	<p>11</p>
 <p>الشكل (12)</p>	<p>12 - اكتب الأوامر الرئيسية (Header) للبرنامج كما مرّ معك سابقاً، كما في الشكل (12).</p> <p>G54 G17 G71 G90 G95 M06 T2 D1 M03 S500 F200 G00 X0 Y0 Z20</p>	<p>12</p>
 <p>الشكل (13)</p>	<p>13 - اضغط على كبسة milling ثم اختر pocket ثم اختر Rectang pocket، كما في الشكل (13). لتظهر الشاشة كما في الشكل (14).</p>	<p>13</p>

## الرسم التوضيحي

## خطوات الأداء



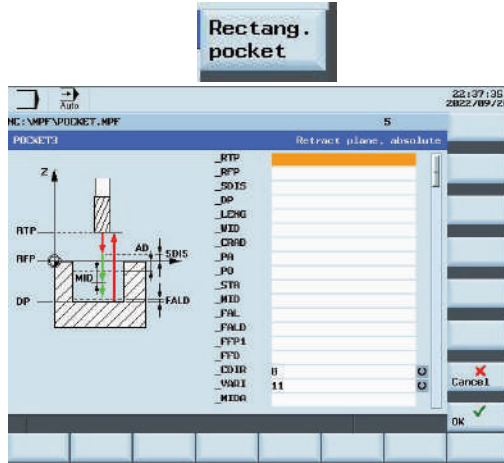


الشكل (14)

الجدول (1)

parameter	القيمة	الوصف
RTP	10	مستوى إرجاع الريشة Z
RFP	0	المستوى المرجعي
SDIS	2	ارتفاع الأمان للتغذية
DP	-6	العمق الكلي
LENG	30	طول الجيب
WID	20	عرض الجيب
CRAD	5	قطر زوايا الجيب
PA	0	نقطة البداية المحور 1
PO	0	نقطة البداية المحور 2
STA	0	زوايا الميلان نسبة إلى المحور الأول
MID	0.5	أقصى عمق للتغذية
FAL	0.3	المتبقي للتنعيم حواف الجيب
FALD	0.2	المتبقي للتنعيم أرضية الجيب
FFP1	500	سرعة التغذية
FFD	150	سرعة التغذية لدخول الريشة
1		اتجاه التفريز
VARI	11	نوع العمل
MIDA	2	التغذية العرضية

14 - اكتب القيم المناسبة حسب الجدول (1).

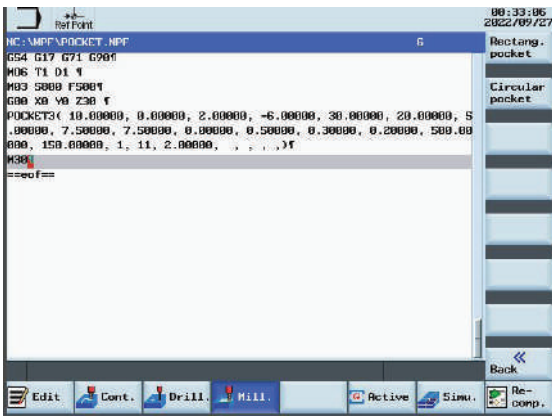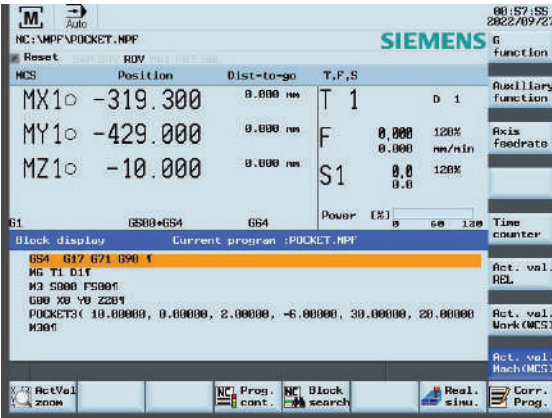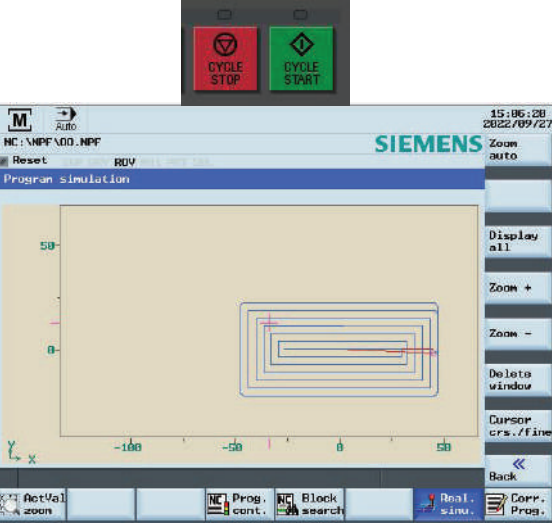الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p>الشكل (15)</p>	<p>15 - بعد إدخال القيم السابقة والموافقة عليها؛ ستظهر الشاشة كما في الشكل (15).</p>	<p>16 - اكتب أمر نهاية البرنامج وهو 30M كما في الشكل (15).</p>
 <p>الشكل (16)</p>	<p>17 - اختر أمر Edit ثم اختر Execcute من القائمة؛ لتظهر الشاشة كما في الشكل (16).</p>	
 <p>الشكل (17)</p>	<p>18 - تأكد من محيط الماكينة جيّدًا، وأغلق باب الماكينة وخفّض السرعة قبل التشغيل.</p> <p>19 - شغل الماكينة بالضغط على كبسة CYCLE STAR وراقب الماكينة جيّدًا، وتتبع مسار أداة القطع عن طريق صفحة ، كما في الشكل (17).</p>	
<p>20 - نظّف مكان العمل، ثم اجمع العدد والأدوات واحفظها في المكان المخصّص لها.</p>		
<p>21 - دوّن في دفترك الخطوات التي اتّبعتها في تنفيذ هذا التمرين.</p>		



1- اعمل Pocket مستطيل بطول (100) mm وعرض (80) mm وليكن بعمق (6) mm، علمًا بأنّ الحواف مستديرة بقطر (12) mm.

## التقويم الذاتي

يُمكنني بعد تنفيذ هذا التمرين، أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زيّ العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أنشئ ملفّ برنامج تشغيل جديد.			
3	أختار قطعة العمل، وأطبّق مهارات القياس تطبيقًا صحيحًا.			
4	أعرف مفاتيح التشغيل والإطفاء وقواطع الكهرباء الرئيسة.			
5	أفكّ حامل السكاكين وأركّبه بالطريقة الصحيحة.			
6	أتعامل مع قوائم البرنامج بمهارة عالية.			
7	أشغّل ماكينة الفريزا المحوسبة من مفاتيح التشغيل الخاصة.			
8	أستعمل سائل التبريد ووسائل الحماية الخاصة.			
9	أعمل Pocket بقياسات مختلفة على ماكينة التفريز المحوسبة.			



**المطلوب**

تنفيذ مسار خارجي (Contour) بعمق قطع 3 mm على قطعة العمل المبيّنة في الشكل، حسب الأبعاد على الرسم



يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:



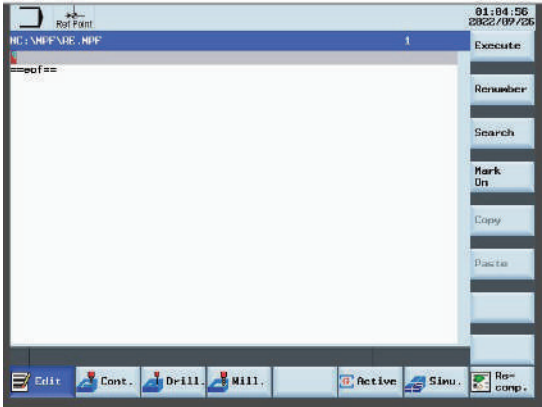
- يعرف تحديد نقطة صفر البرنامج.
- يُحدّد تعويض نصف قطر أداة القطع يمين أم يسار، وفي هذا التمرين (يسار).
- يستخرج إحداثيات قطع الحواف وحركاته.
- يُبرمج برنامج تفريز مسار خارجي ويُشغله.

**متطلبات تنفيذ التمرين:**

المواد الأولية	العُدّة اليدوية والتجهيزات
<p>• قطعة من الألمنيوم أو التيفلون (2×80×80) mm</p>	<p>• معدّات السلامة والصحة المهنية، ماكينة فريزا محوسبة، ضاغط هواء، ساعة قياس، فريزة نظام تحكّم Sinumerik 808.</p>
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 - ارتدِ زيّ العمل والتزم تعليمات السلامة والصحة المهنية، وتأكد أنّ المكان نظيف، واترك مسافة أمان كافية بينك وبين زملائك قبل البدء بالعمل، ثمّ جهّز قلمًا ودفترًا لتدوين ملاحظتك.</p>
	<p>2 - رقّم الحواف للشكل الداخلي (Contour) واحرص على الابتداء بنقطة والانتهاء بالنقطة نفسها، كما في الشكل (1).</p>




الرسم التوضيحي		خطوات الأداء																																					
<p>(1) الجدول</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>النقطة</th> <th>G</th> <th>X</th> <th>y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>G1</td> <td>X5</td> <td>Y5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>G1</td> <td>X5</td> <td>Y60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>G1</td> <td>X10</td> <td>Y10</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>G1</td> <td>X45</td> <td>Y0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>G3</td> <td>X15</td> <td>Y15</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>G1</td> <td>X0</td> <td>Y-45</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>G2</td> <td>X-10</td> <td>Y-10</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>G1</td> <td>X-60</td> <td>Y0</td> </tr> </tbody> </table>		النقطة	G	X	y	1	G1	X5	Y5	2	G1	X5	Y60	3	G1	X10	Y10	4	G1	X45	Y0	5	G3	X15	Y15	6	G1	X0	Y-45	7	G2	X-10	Y-10	8	G1	X-60	Y0	<p>3 - استخرج إحداثيات قطع الحواف وحركته التي رُقمت، كما في الجدول (1).</p>	
النقطة	G	X	y																																				
1	G1	X5	Y5																																				
2	G1	X5	Y60																																				
3	G1	X10	Y10																																				
4	G1	X45	Y0																																				
5	G3	X15	Y15																																				
6	G1	X0	Y-45																																				
7	G2	X-10	Y-10																																				
8	G1	X-60	Y0																																				
 <p>(2) الشكل</p>		<p>4 - ارفع القاطع الرئيس للماكينة، كما في الشكل (2).</p>																																					
 <p>(3) الشكل</p>		<p>5 - شغل النظام بالضغط على الزرّ الأخضر كما في الشكل (3)، وانتظر تحميل نظام التشغيل للماكينة.</p> <p>6 - جهّز ماكينة الفريزا، ثمّ صفّر أداة القطع ورحّل صفّر أداة القطع، كما تعلّمت سابقاً.</p>																																					
 <p>(4) الشكل</p>		<p>7 - اضغط على مدير البرامج، كما في الشكل (4).</p>																																					

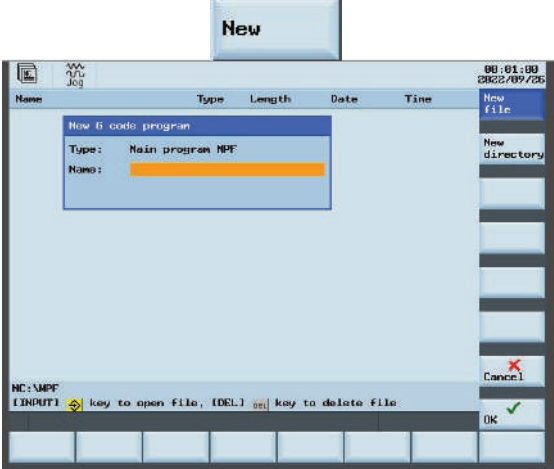الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p style="text-align: center;">الشكل (5)</p>	<p>8 - اذهب إلى خيار إنشاء برنامج جديد، كما في الشكل (5).</p>	8
 <p style="text-align: center;">الشكل (6)</p>	<p>9 - سمّ البرنامج ثمّ OK، كما في الشكل (6).</p>	9
 <p style="text-align: center;">الشكل (7)</p>	<p>10 - بعد تعيين اسم للبرنامج ستفتح شاشة أخرى، كما في الشكل (7).</p>	10
 <p style="text-align: center;">الشكل (8)</p>	<p>11 - اكتب الأوامر الرئيسية للبرنامج كما مرّ معك سابقاً، كما في الشكل (8).</p> <p>G54 G17 G71 G90 G95 M06 T2 D1 M03 S500 F200 G00 X0 Y0 Z20</p>	11


## الرسم التوضيحي

## خطوات الأداء

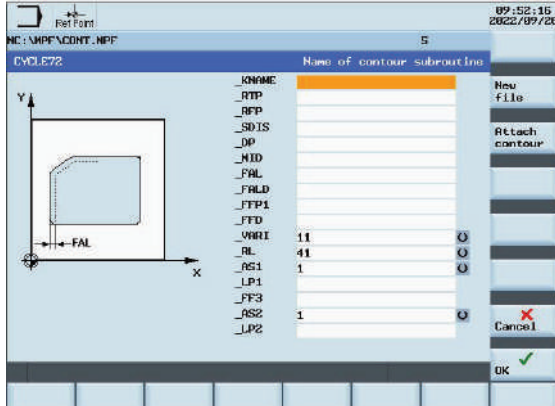

الشكل (9)


12 - اضغط على كبسة milling ثم اختر contour milling لتظهر الشاشة كما في الشكل (9).

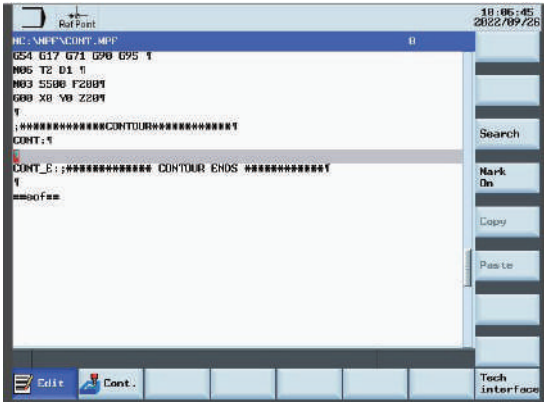

الشكل (10)

13 - اكتب اسم الكنتور عند خانة:


واضغط على خيار Attach contour، لتظهر الشاشة كما في الشكل (10).

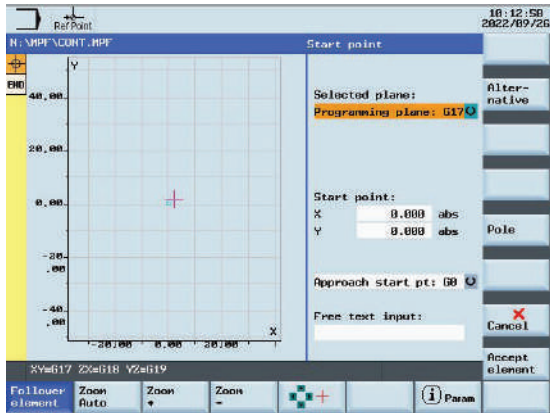

الشكل (11)


14 - اضغط على الخيار cont. لفتح الشاشة، كما في الشكل (11).

## الرسم التوضيحي

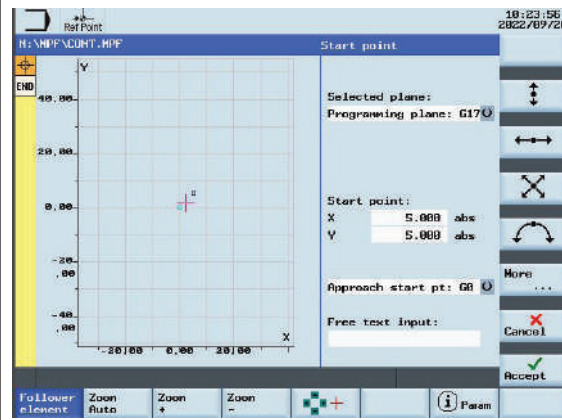


الشكل (12)

15 - حدّد مستوى العمل وهو G17، وحدّد نقطة البداية للكونطور X5mm Y5mm وبعد تحديد نقطة البداية اضغط على **Accept element** كما في الشكل (12) لتفتح معك الشاشة التالية وتبدأ بإدخال الإحداثيات التي حدّدتها سابقاً، (الجدول خطوة (3).

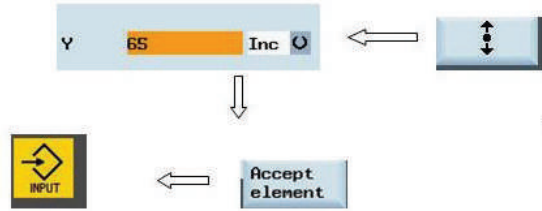


الشكل (13)

16 - ارسم الخطّ الواصل بين النقطة (1) والنقطة (2) بطول (65) mm على محور (Y) واعتمد النظام التزايدى (النسبى) increase ثمّ اضغط INPUT كما في الشكل (13). ولتنشيط القيم اضغط على خيار Accept element، كما في الشكل (14).

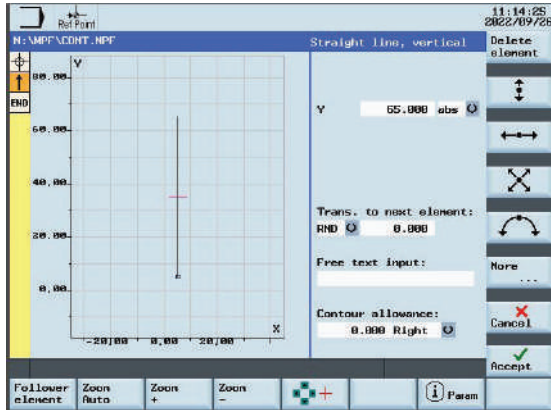

الشكل (14)

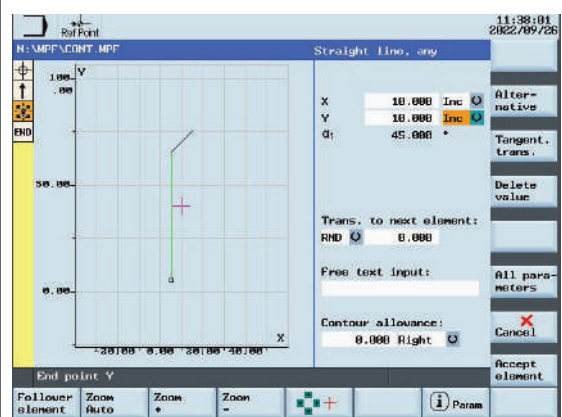


الشكل (15)

17 - ارسم الخطّ الواصل بين النقطتين (2) و(3) كما في الشكل (15). وأكّد النقاط بالضغط على **Accept element**



## الرسم التوضيحي

## خطوات الأداء

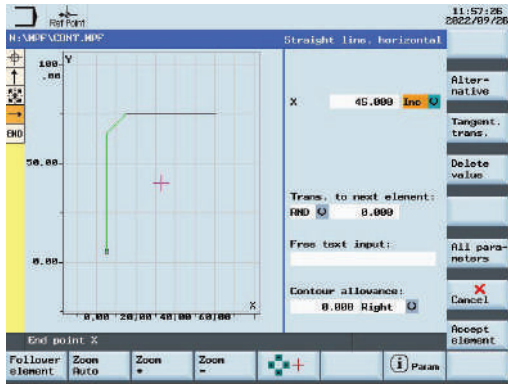



الشكل (16)

 18 - ارسم الخط الواصل بين النقطة (3) والنقطة (4) بطول mm (45) باتجاه (X) الموجب، كما في الشكل (16).

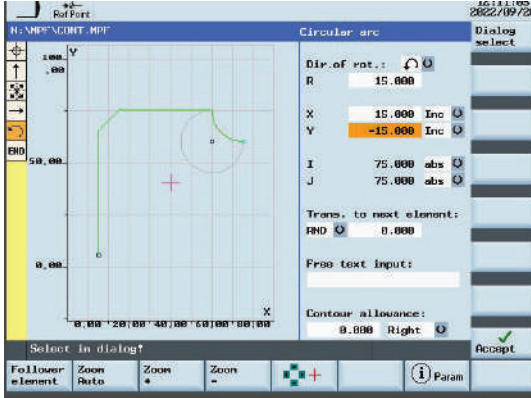

الشكل (17)

19 - ارسم القوس الذي يربط بين النقطة (4) والنقطة (5) حيث قيمة X15 و y15 و R15، كما في الشكل (17).

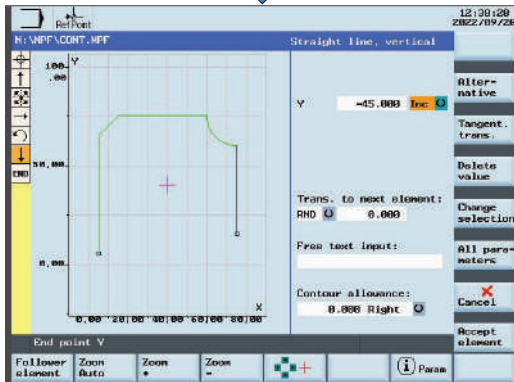
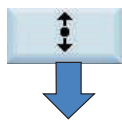


الشكل (18)

20 - ارسم المستقيم الذي يربط بين النقط (5) و(6) على محور (Y) بقيمة Y-45، كما في الشكل (18).




## الرسم التوضيحي

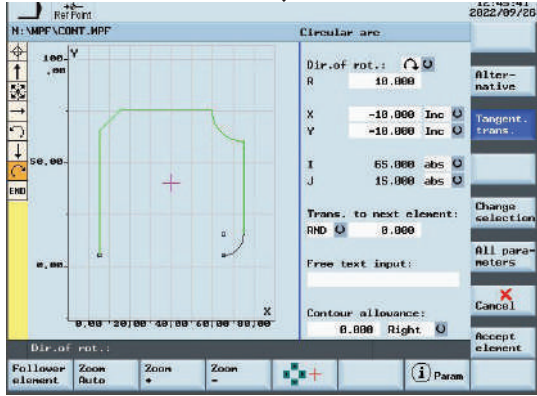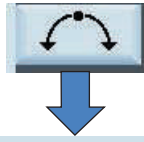

الشكل (19)



## خطوات الأداء

21 - ارسم القوس الواصل بين النقطتين (6) و(7) بنصف قطر (10)، كما في الشكل (19).

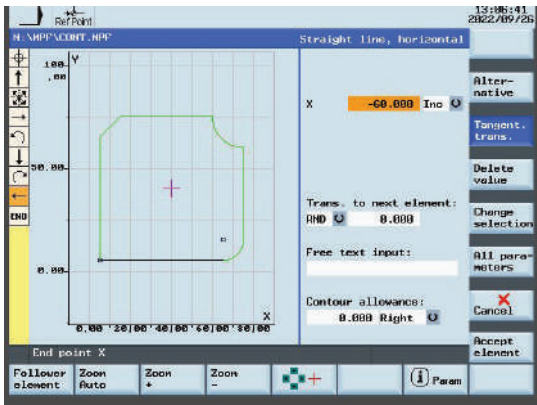

الشكل (20)

 22 - ارسم المستقيم الواصل بين النقطة (7) و(8) على محور (X) بطول mm (60)، كما في الشكل (20).

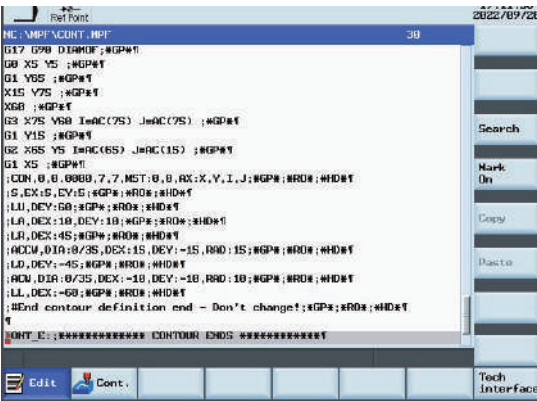



الشكل (21)

23 - اضغط على كبسة Accept element بعد الانتهاء من رسم الكنتور، ثم اختر Accept لتظهر الشاشة كما في الشكل (21).



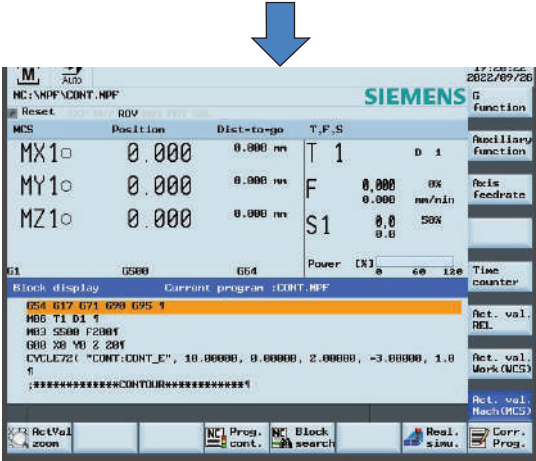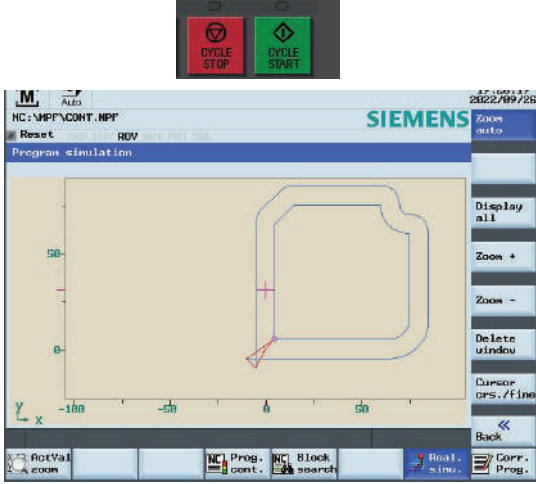

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p style="text-align: center;">الشكل (25)</p>	<p>28 - اختر أمر Edit ثم اختر Execute من القائمة؛ لتظهر الشاشة كما في الشكل (25).</p>	
 <p style="text-align: center;">الشكل (26)</p>	<p>29 - تأكد من محيط الماكينة جيّدًا وأغلق بابها، وخفض السرعة قبل التشغيل.</p> <p>30 - شغل الماكينة بالضغط على كبسة CYCLE STAR، وراقب الماكينة جيّدًا، وتتبع مسار أداة القطع عن طريق صفحة، كما في الشكل (26).</p>	
<p>31 - نظّف محيط الماكينة جيّدًا، واجمع العدد والأدوات في مكانها المخصّص.</p>		
<p>32 - دوّن في دفترك الملاحظات التي توصلت إليها في أثناء العمل، واكتب تقريرك اليومي.</p>		




## القياس والتقويم



1- اكتب البرنامج لتشغيل القطعة بنظام (G-CODE).

2- نفذ مسار خارجي (كنتور) بعمق قطع 6 mm على قطعة العمل المبينة في الشكل (27)، حسب الأبعاد على الرسم.

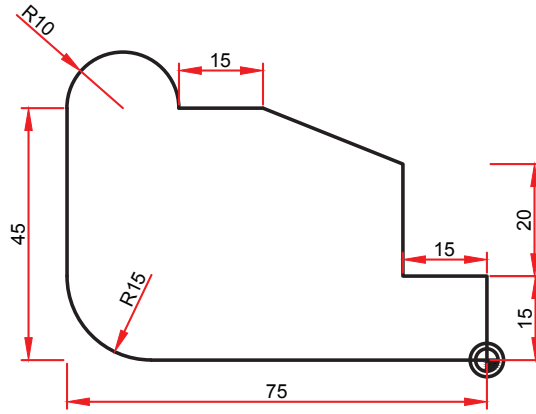

الشكل (27)

## التقويم الذاتي

يُمكنني بعد تنفيذ هذا التمرين، أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زيّ العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهّز مكان العمل قبل البدء بتشغيل الآلة.			
3	أجري عملية المحاكاة لاختبار البرامج.			
4	أصمّم البرنامج التشغيلي للتمرين.			
5	أفكّ حامل السكاكين وأرّكبه بالطريقة الصحيحة.			
6	أنفذ دورة مسار خارجي (Contour) لماكينة التفريز المحوسبة بطريقة صحيحة.			
7	أجري عملية التشغيل الفعلي للتمرين على الماكينة.			
8	أنظف الماكينة بعد الانتهاء من العمل.			

# القطع بالبلازما



- ما المواد التي تُقطع بواسطة ماكينة البلازما؟
- ما تجهيزات ماكينة البلازما قبل القطع؟
- هل تستطيع ماكينة البلازما قطع أيِّ سُمك من المعدن؟



 
# 6

تُعدّ عملية القطع بالبلازما من أكثر عمليات القطع شيوعاً في كثير من المجالات، ومنها الورش الصغيرة والمصانع الكبيرة؛ لما توفره من مزايا كثيرة أهمّها سهولة الاستعمال وقطع مجموعة متنوّعة من الموادّ والمعادن وبخاصّة الألمنيوم والرصاص والفولاذ المقاوم للصدأ وتعدّد أنواعها، فمنها ماكينات البلازما اليدوية وماكينات البلازما المحوسبة لعمليات القطع المعقّدة في الشكل.

يجري الاعتماد على قوس البلازما في عملية القطع؛ إذ درست في صفوف سابقة أنّ البلازما تُعدّ حالة رابعة من حالات المادّة، تكون على صورة غاز متأيّن يحتوي على أعداد متساوية من الإلكترونات السالبة الحرّة والأيونات ذات الشحنة الموجبة والسالبة، وبما أنّ البلازما حالة غير مستقرة والموادّ في الطبيعة تميل إلى الاستقرار؛ فإنّ قوّة التجاذب تُعيد اتّحاد الشحنات الموجبة والسالبة منتجّة وميضاً ذا تردّد معيّن، يعتمد على مستويات الطاقة للذرات المكوّنة لمادّة البلازما.



القياس والتقييم



## يُتوقّع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن:

- يُجهّز محطة القطع بالبلازما.
- يُجهّز مقبض القطع الذي يتناسب مع طبيعة القطع.
- يضبط ضغط الهواء بما يتناسب مع نوع القطع وسُمك المعدن المراد قطعه.
- يقطع خطوطاً طولية على قطع حديدية وغير حديدية ذات سماكات مختلفة.
- يقطع خطوطاً متعرّجة ودوائر على قطع حديدية وغير حديدية ذات سماكات مختلفة.



# أولاً: عملية القطع بالبلازما (Plasma Cutting Process)

الوحدة  
السادسة

القطع بالبلازما

## النتائج

- يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:
- يتعرف عملية القطع بالبلازما ومبدأ عملها.
- يتعرف أجزاء آلة القطع بالبلازما.
- يتعرف أنواع مقابض القطع بالبلازما.
- يتعرف أنواع الغازات المستعملة بالقطع بالبلازما.
- يُبين أهمية الغاز المضغوط في عملية القطع بالبلازما.
- يُطبق احتياطات السلامة المهنية بالقطع بالبلازما.
- يُحدّد الإجراءات المتبعة في عملية القطع بالبلازما.

## انظر وتساءل

يُبين الشكل قوس بلازما استعمل لقطع قطعة معدنية. هل تتطلب ماكينة القطع بالبلازما وصل قطعة العمل بها لتشكيل هذا القوس؟







ابحث مع زملائك عن الفرق بين القطع بالبلازما والقطع بالأكسي أستلين، واكتب تقريرًا بذلك.

اقرأ وتعلم



### عملية القَطْع بالبلازما ومبدأ عملها:

تُعدّ عملية القَطْع بالبلازما عملية قطع حرارية تعتمد على خصائص قوس البلازما المُنتج؛ إذ يُنتج قوس البلازما بتأيين الغاز المضغوط بواسطة قوس كهربائي يتشكّل بين قطب التنجستون وقطعة العمل أو فوهة التضيق. تصل حرارة هذا القوس الكهربائي لغاية ( $5000^{\circ}$ ) وبسبب هذه الحرارة العالية يتأين ( $30\%$ ) من الغاز المضغوط المارّ عبر فوهة المقبض متحوّلًا إلى حالة البلازما، التي تُعدّ حالة غير مستقرّة تمتاز بأنّها ذات حرارة عالية تصل إلى ( $15000^{\circ}$ ) وسرعة عالية تقارب سرعة الصوت؛ ما يُتيح لقوس البلازما صهر المعادن الحديدية وغير الحديدية، أمّا الغاز ذو النسبة التي تُشكّل ( $70\%$ ) من الغاز المضغوط غير المتأين فتعمل على إزالة المعدن المصهور من منطقة القطع. يُستعمل غاز تغليف وظيفته حماية البركة المصهورة من التفاعل مع الغازات المحيطة. ويمتاز قوس البلازما المُنتج بمقدرته على قطع المعادن الحديدية كالصلب المقاوم للصدأ (Stainless Steel) وغير الحديدية مثل الألمنيوم بجودة قطع وسرعة جيدة، وبخاصّة للمعادن ذات السماكات الصغيرة (sheet metal)، انظر إلى الشكل (1).




الشكل (1): مبدأ عمل القطع بالبلازما.

فكر

ما مدى تأثير نوع الغاز المضغوط في درجة حرارة البلازما المتولّدة؟


يُنقل القوس الكهربائي المسؤول عن توليد البلازما بإحدى الطرائق الآتية، كما هو مبين في الشكل (2):  
 1- القوس المنقول (Transferred Arc): يتولّد قوس كهربائي بين قطب التنجستون وقطعة العمل، وبهذا تكون قطعة العمل جزءًا من الدارة الكهربائية؛ إذ تمتاز هذه الطريقة بأنّ الكفاءة الحرارية عالية جدًّا، وتُستعمل للمعادن الموصلة للكهرباء مثل الفولاذ.

2- القوس غير المنقول (Non Transferred Arc): يتولد قوس كهربائي بين قطب التنجستون وفوهة التضييق؛ إذ لا تكون قطعة العمل جزءًا من الدائرة الكهربائية، والكفاءة الحرارية في هذه الطريقة أقل من الطريقة السابقة، وتُستعمل للمعادن الحديدية وغير الحديدية مثل الألمنيوم، وبسبب الحرارة العالية تتلف أجزاء المشعل بصورة أسرع من الطريقة السابقة.

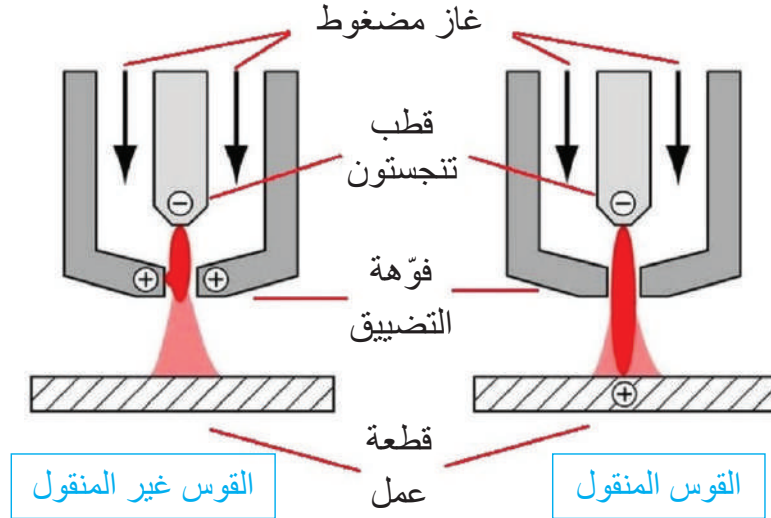

الشكل (2): طرائق نقل القوس الكهربائي المسؤول عن إنتاج البلازما.

تُستعمل ماكينة القص بالبلازما لقص كثير من المعادن الموصلة للكهرباء مثل الفولاذ لسُمك يصل إلى 40 mm (40) ملم، والمعادن غير الموصلة للكهرباء مثل الألمنيوم سُمك يصل إلى 180 mm. انظر إلى الشكل (3) الذي يبيّن تأثير زيادة السُمك لمعادن مختلفة في طريقة القص المناسبة.

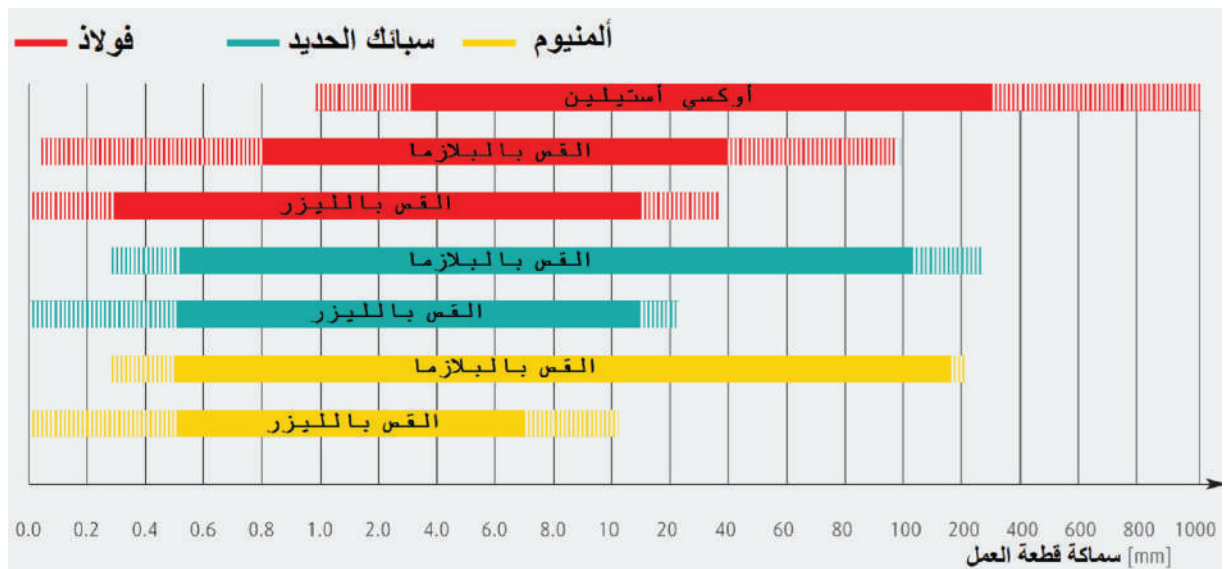


الشكل (3): طريقة القص المناسبة لعدة معادن حسب السُمك.

## الأجزاء الرئيسية لماكينة القطع بالبلازما:

تُزوّد ماكينة القطع بالبلازما بالطاقة الكهربائية، عن طريق كابل مصدر الطاقة بتيّار متناوب، ويحوّل هذا التيّار عن طريق محوّل كهربائي إلى تيّار مستمر؛ لأن قطب التنجستون يجب أن يوصل بالطرف السالب دائماً، ويوصل الطرف الموجب بقطعة العمل أو فوهة التضيق.

تُزوّد الماكينة بالهواء المضغوط عن طريق وعاء الغاز المضغوط الذي سيتحوّل إلى حالة البلازما بعد زيادة درجة حرارته عبر القوس الكهربائي، وتُعاير شدّة التيار وضغط الهواء عن طريق مفاتيح خاصة حسب نوع الغاز المضغوط ونوع المعدن المراد قصّه وسُمكه. انظر إلى الشكل (4).

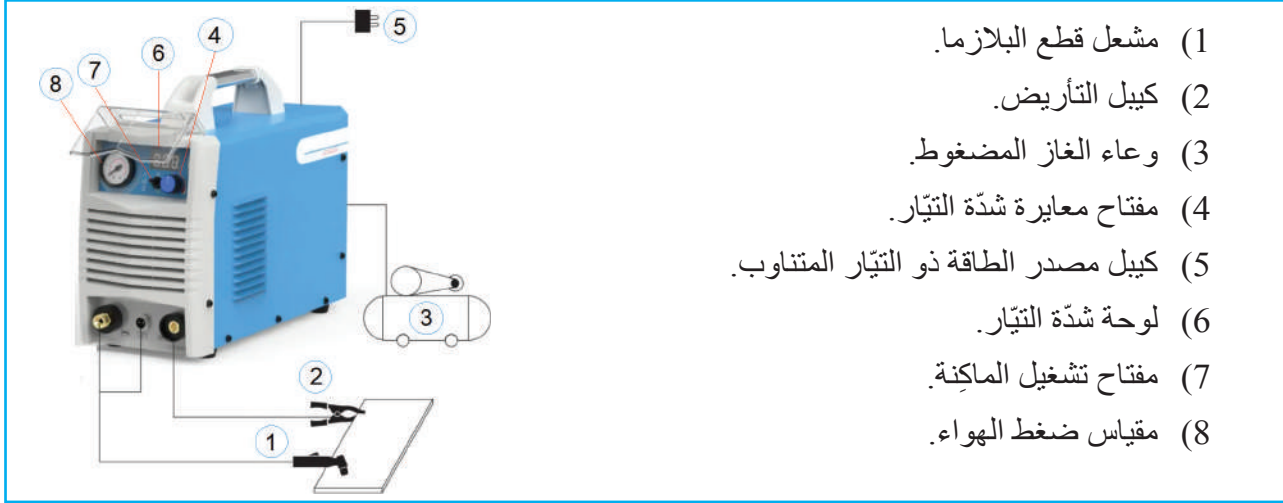

- 1) مشعل قطع البلازما.
- 2) كابل التّأريض.
- 3) وعاء الغاز المضغوط.
- 4) مفتاح معايرة شدّة التّيار.
- 5) كابل مصدر الطاقة ذو التّيار المتناوب.
- 6) لوحة شدّة التّيار.
- 7) مفتاح تشغيل الماكينة.
- 8) مقياس ضغط الهواء.

الشكل (4): الأجزاء الرئيسية لماكينة القطع بالبلازما.

## مشعل قطع البلازما (Plasma Cutting Torch):

يتكوّن مشعل قطع البلازما من جزأين رئيسيين، هما:

1- أجزاء مستهلكة: يجب استبدالها بشكل متكرّر للحفاظ على جودة القطع؛ إذ تتلف بسبب الحرارة العالية، وتُبدّل عندما يُلاحظ أنّ القطع غير منتظم أو عند زيادة كمية الخبث في المعدن المقطوع، لاحظ الشكل (5) الذي يُبيّن الأجزاء المستهلكة للمشعل.

2- أجزاء غير مستهلكة: لا تُستبدل إلا في حالة حدوث تلف أو ضرر غير متوقّع؛ إذ تتلف هذه الأجزاء عادةً عند استعمال طريقة القوس غير المنقول، لاحظ الشكل (5) الذي يُبيّن الأجزاء الدائمة.




الشكل (5): أجزاء مشعل قطع البلازما.

## أنواع مشاعل القطع بالبلازما (Types of Plasma Cutting Torches):

توجد عدّة أنواع وأحجام لمشاعل القطع بالبلازما، تختلف حسب قدرة الماكينة المستعملة وطريقة الإنتاج والأجزاء المضافة للمشعل، وتُقسم المشاعل إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1- المشعل اليدوي: (Manual Torch) يُستعمل في ماكينات القطع اليدوية، ويمتاز بسهولة الاستعمال، ويُستعمل في عمليات القطع البسيطة مثل القطع المستقيم، وتختلف أجزاؤه المستهلكة من مشعل إلى آخر حسب قدرة الماكينة والمعدن المراد قصّه.

2- المشعل شبه الآلي (Semi-Auto Torch): هو المشعل اليدوي نفسه؛ إذ يُضاف لهذا المشعل إضافات مثل السكك لقطع خطوط طولية منتظمة، والمسطرة الزاوية لقطع دوائر وأقواس منتظمة، فتتحوّل حركة هذه المشاعل إلى حركة شبه آلية، كما هو مُبيّن في الشكل (6).

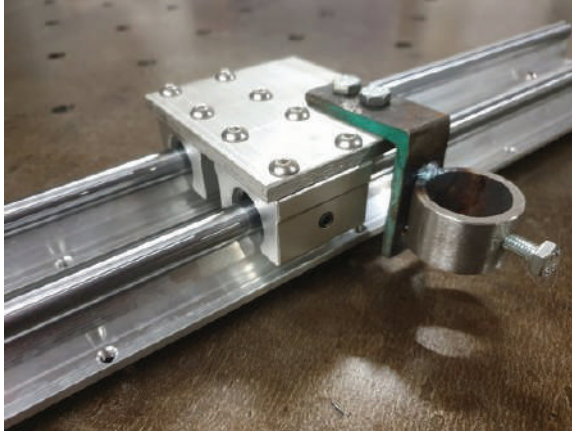

سكة لقطع خطوط طويلة منتظمة



إضافة لقطع دوائر منتظمة

الشكل (6): إضافات مشاعل اللحام.

4- المشعل الأتوماتيكي (Automatic Torch): يُستعمل هذا المشعل في ماكينات القطع الآلي المحوسبة، التي تمتاز بقدرتها على قطع أشكال معقّدة، وتتشابه أجزاء هذه المشاعل مع المشاعل اليدوية، ولكن تُضاف لها إضافات خاصّة لتناسب مع العمل المطلوب مثل التبريد المائي، انظر إلى الشكل (7).



الشكل (7): مشعل قطع بالبلازما أتوماتيكي.




## الغازات المضغوطة المستعملة في عملية القطع بالبلازما:

تستعمل آلات القطع بالبلازما غازًا مضغوطًا بقدرته تصل إلى (10) بار، وتختلف مواصفات القطع بالبلازما حسب نوع الغاز المضغوط. ومن أشهر أنواع الغازات المستخدمة في عمليات القطع بالبلازما:

- 1- الهواء المضغوط (compressed air): يمتاز بأنه اقتصادي ويقطع كثيرًا من المعادن مثل سبائك الفولاذ والألمنيوم، لكنه يؤكسد سطح المعدن المقطوع ما يُنتج عيوبًا في السطح للمعادن المقطوعة التي تتطلب لحامًا، ولحلّ هذه المشكلة يُجلخ السطح المقطوع قبل اللحام، وهو يتطلب أيضًا وحدة خاصة لتنقية الهواء من الشوائب.
- 2- النيتروجين (Nitrogen): غاز يسمح بسرعة قطع عالية وقطع خالٍ من التأكسد وجودة قطع ممتازة، ولكن السطوح المقطوعة بهذا الغاز تمتص النيتروجين؛ ما يتسبب بعيوب المسامية عند لحام هذه القطع المقطوعة بهذه الطريقة، ويُعدّ هذا الغاز غالي الثمن.
- 3- الأرجون (Argon): غاز سهل التأين؛ لذا، يُعدّ سهل الاشتعال، ولكن الحرارة الناتجة منه منخفضة بالمقارنة مع الغازات الأخرى وسرعة القطع أيضًا بطيئة؛ إذ لا يُستعمل هذا الغاز وحده لأن الحرارة الناتجة منه قليلة؛ لذا، يُضاف إليه الهيدروجين.
- 4- الأكسجين (Oxygen): غاز يمتاز بأعلى سرعة قطع وأعلى جودة عند قطع الفولاذ، لا يُستعمل لقطع الفولاذ المقاوم للصدأ، والسطح المقطوع بوساطة هذا الغاز مناسب للحام، وهو غالي الثمن وعمر القطع المستهلكة صغير.

## خطوات القطع بالبلازما وإجراءاته

بعد تشغيل ماكينة البلازما، تُضبط قيمة التيار حسب نوع المعدن المراد قطعه وسُمكه، فكلما زاد سُمك المعدن زادت شدة التيار، والقدرة الكهربائية لماكينات البلازما من (10-200) أمبير، ويُستعمل تيار لقطع فولاذ بسُمك 4 mm بمقدار (30) أمبير، ويُضبط ضغط الهواء حسب سرعة القطع المطلوبة. يجري تخطيط قطعة العمل حسب شكل القطع المطلوب، ثمّ توضع فوهة المشعل على بعد (3-15) mm، وتُحدّد زاوية ميلان المشعل حسب نوع القص المطلوب؛ إذ تضبط للقص القائم بزواوية (90°-95°) وللمشطوف بزواوية مساوية لقيمة الشطفة، كما هو مُبيّن في الشكل (8). لبدء القطع يُضغط على مفتاح التشغيل الموجود على المقبض، وبعد ذلك يُحرّك المشعل بسرعة تتناسب مع سُمك قطعة العمل ونوعها؛ إذ تُرفع سرعة القطع أو تُقلّل حسب كمية الشرار الناتج من قطعة العمل، فكلما زاد الشرار الناتج زادت سرعة القطع.



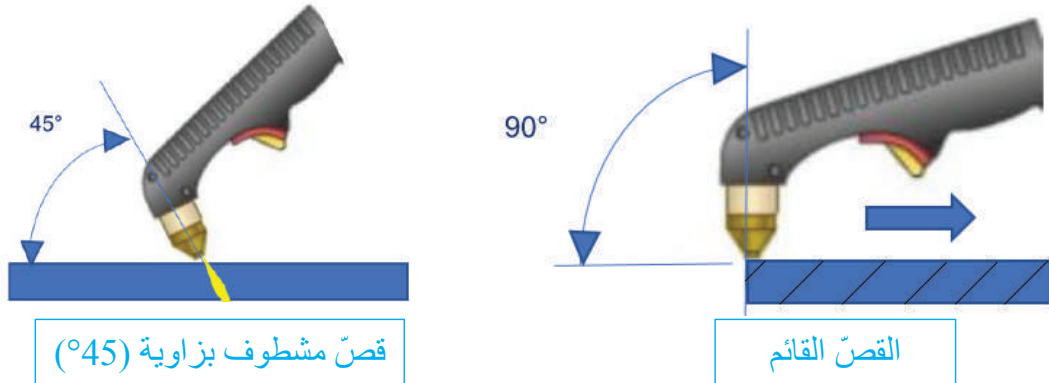


الشكل (8): زوايا المشعل للقص القائم والقص المشطوف.

## جودة خطّ القطع بالبلازما (Plasma Cutting Quality):

تعتمد جودة خطّ القطع على عدّة عوامل، أهمّها الأجزاء المستهلكة لمشعل اللحام؛ إذ بسبب زيادة الحرارة تتأثّر هذه الأجزاء، ما يؤثر في جودة خطّ القطع؛ لذا، يجب تفقّد هذه الأجزاء دورياً وتغييرها في حال تلفها، وإلاّ نتجت بسببها عيوب بالخطّ المقطوع، وتؤثّر سرعة القطع ومقدار التيار غير المتناسب للمعدن المراد قطعه أيضاً في جودة الخطّ المقطوع؛ لذا، يجب ضبطها حسب دليل المُصنّع الذي يُحدّد عوامل القطع حسب سُمك المعدن المقطوع ونوعه. انظر إلى الجدول (1)، الذي يُبيّن عدّة عيوب بخطّ القطع وأسبابها.

الجدول (1): عيوب خطّ القطع وأسبابها.

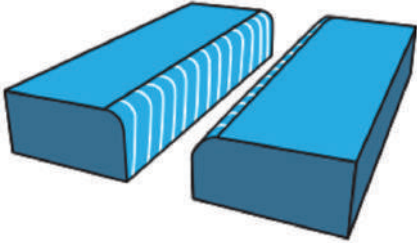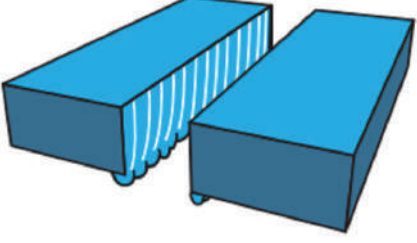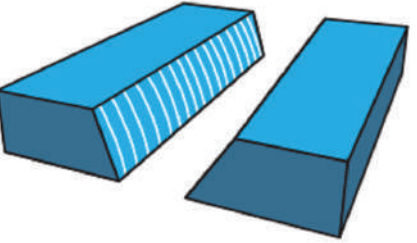شكل العيب	العيب	أسباب العيب
	حوافّ مدوّرة.	سرعة قطع عالية أو غاز غير ملائم.
	انسياب الخبث.	سرعة قطع قليلة أو تيار عالٍ.
	انحراف زاوية القطع.	استعمال زاوية قطع غير مناسبة، أو تلف الأجزاء المستهلكة، أو سرعة قطع وتيار عالٍ.

## احتياطات السلامة المهنية بالقطع بالبلازما (Plasma Cutting Safety)

يجب الأخذ بتدابير وقائية واحتياطات السلامة المهنية، قبل وخلال العمل بألة القطع بالبلازما؛ لتجنّب حدوث الأخطار التي قد تنتج عن عملية القطع، ومنها:

- 1- ارتداء نوعية ملابس وقائية مقاومة للاشتعال مثل الكتان.
- 2- استعمال واقي عينيّين أو خوذة لحام ذات درجة تعقيم (3-5).
- 3- التأكّد من عزل كوابل ماكينة البلازما وسلامتها.
- 4- التأكّد من العمل في منطقة ذات تهوية جيدة، أو استعمال أنظمة شفط غازات مناسبة في مكان العمل.



- 5- التأكد من خلوّ منطقة العمل من المواد القابلة للاشتعال.
- 6- التأكد من جاهزية صندوق الإسعافات الأولية.
- 7- التأكد من وجود طفايات الحريق المناسبة.

ابحث في المصادر المتاحة عن ماكينة القطع بالبلازما المحوسبة، واكتب تقريرًا بذلك وشارك زملاءك ما توصلت إليه.



## التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:


الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أتعرف عملية القطع بالبلازما ومبدأ عملها.			
2	أتعرف أجزاء آلة القطع بالبلازما.			
3	أميز بين أنواع مقابض القطع بالبلازما.			
4	أبين أنواع الغازات المستعملة في عملية القطع بالبلازما.			
5	أبين أهمية الغاز المضغوط في عملية القطع بالبلازما.			
6	أحدّد الإجراءات المتّبعة في عملية القطع بالبلازما.			

## أسئلة الدرس

- 1- اشرح مبدأ عمل القطع بالبلازما.
- 2- تُجرى عملية القطع بالبلازما بطريقتين. اشرح طريقة القوس المنقول.
- 3- عدّد الأجزاء المُستهلكة في مشعل قطع البلازما اليدوي.
- 4- كيف تُحوّل المشاعل اليدوية لمشاعل شبه آلية؟




## الخريطة المفاهيمية

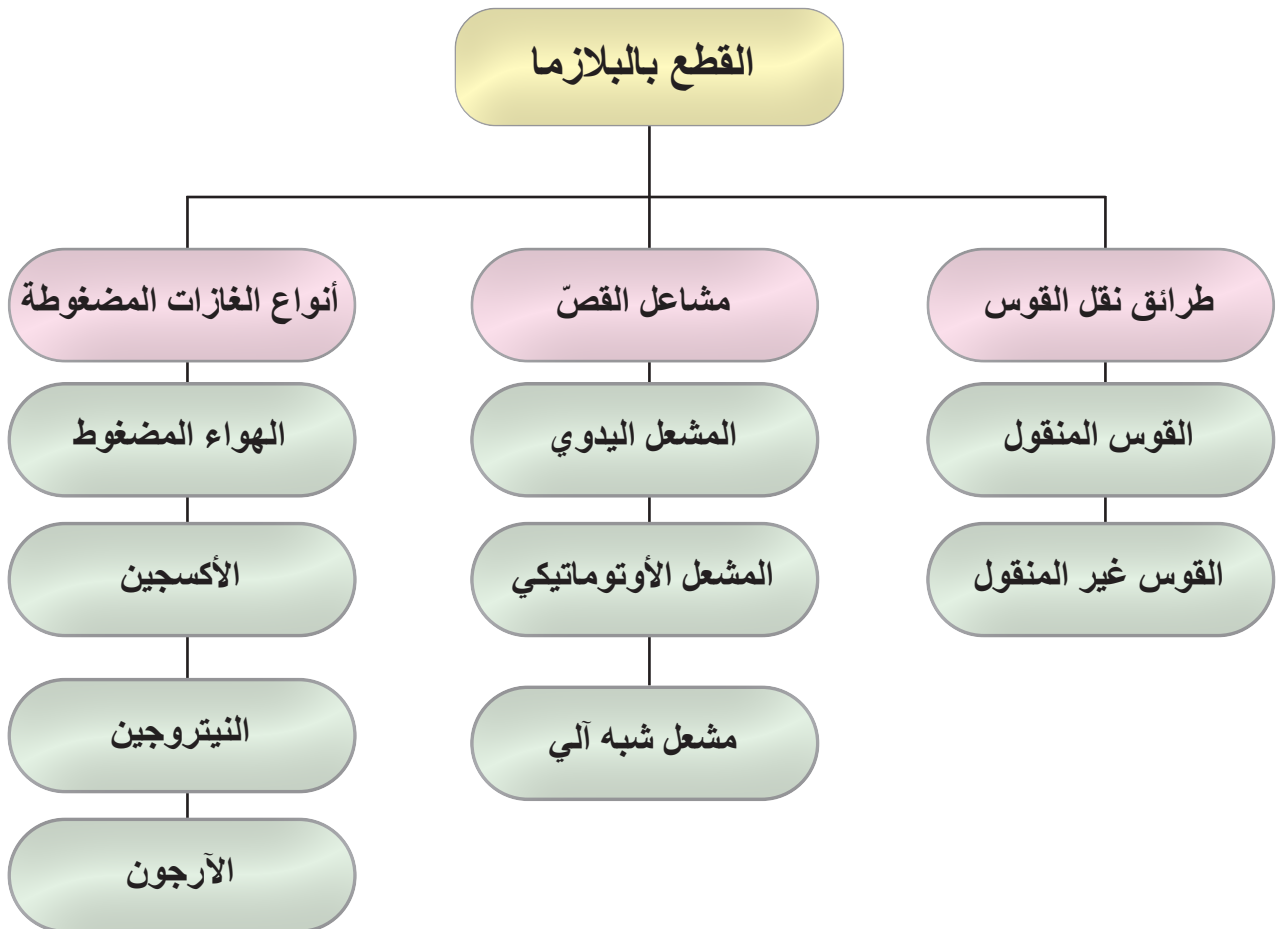




## تمارين الوحدة

1- حدّد ما تُشير إليه الأرقام من (1 - 6) في الشكل المرفق أدناه.

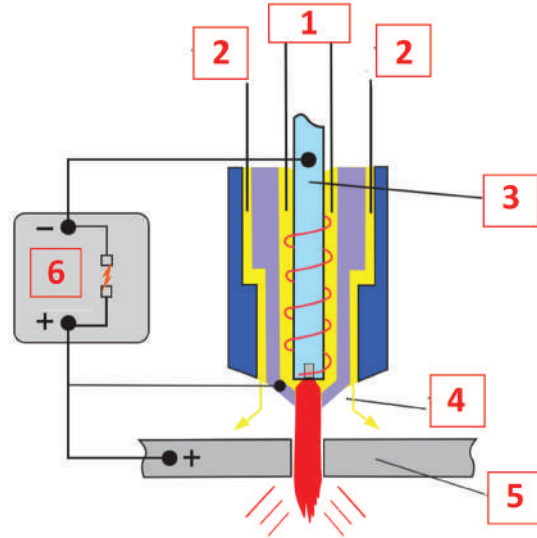

- 2- تُستعمل عدّة أنواع من الغازات المضغوطة في عمليات القّطع بالبلازما. اذكر الفرق بين غازي ال آرغون والأكسجين.
- 3- ما علاقة سُمك المعدن المراد قطعه، بشدّة التّيّار المضبوط في ماكينة القّطع؟
- 4- توجد عدّة عيوب تُنتج في عمليات القّطع بالبلازما. اذكر العيب وأسبابه في الأشكال الآتية.

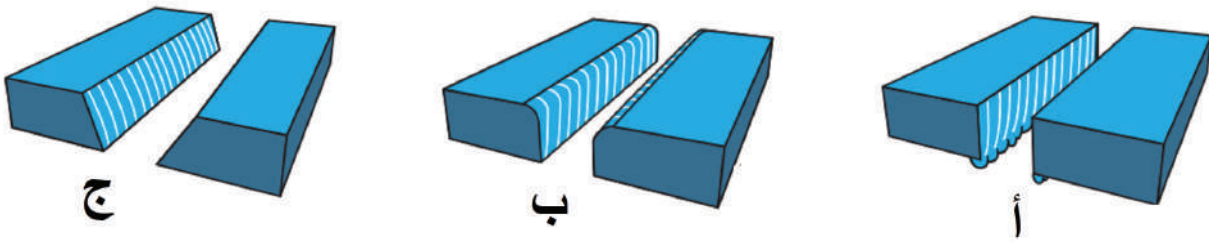

5- توجد عدّة احتياطات للسلامة المهنية بالقّطع بالبلازما. اذكر خمسة منها.

تجهيز محطة القطع بالبلازما، وتركيب مقبض القطع  
ومعايرة الهواء

التمرين الأول:

يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:


- يُجهز محطة القطع بالبلازما.
- يُجهز مقبض القطع حسب طبيعة قطع المشغولة.
- يُعاير ضغط الهواء حسب نوع المعدن المراد قطعه وسُمكه.

الشكل (7)

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	الغُدّ اليدوية والتجهيزات
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• معدّات السلامة والصحة المهنية، قطع بالبلازما غير مجمّعة، مصدر هواء مضغوط، أدوات ربط.</li> </ul>
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 - ارتدِ ملابس الوقاية الشخصية.</p> <p>2 - اقرأ كُتَيْب قواعد السلامة المهنية الخاصة بالتركيب، بهدف تطبيقها في أثناء تجميع أجزاء محطة البلازما.</p> <p>3 - تفقّد جاهزية أجزاء ماكينة القطع والوصلات الخاصة بها.</p> <p>4 - اضبط ضغط الهواء للضاغطة، بحيث لا يزيد على (10) بار ولا يقلّ عن (5) بار.</p>
<p>(أجزاء تالفة تحتاج إلى تبديل)</p>  <p>الشكل (1)</p>	<p>5 - تأكّد من جاهزية أجزاء المشعل، وعند ملاحظة أنّ أحد الأجزاء تالف أو محروق استبدله فوراً، كما في الشكل (1).</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p>الشكل (2)</p>	<p>6 - ركب قطب التنجستون في مكانه المخصّص على رأس المشعل، كما في الشكل (2).</p>	<p>7</p>
 <p>الشكل (3)</p>	<p>9 - ركب وعاء غاز التغليف المناسب لعملية القطع على لولب رأس المشعل، كما في الشكل (3).</p>	<p>8</p>
 <p>الشكل (4)</p>	<p>10 - صل كوابل ماكينة البلازما في مكانها المناسب، كما في الشكل (4).</p>	<p>11</p>
 <p>الشكل (5)</p>	<p>11 - صل مصدر الهواء المضغوط في مكانه المناسب في ماكينة القطع، كما في الشكل (5).</p>	<p>12</p>
 <p>الشكل (6)</p>	<p>12 - اضبط شدة التيار الكهربائي بتدوير مفتاح معايرة شدة التيار حسب سُمك قطعة العمل المراد قطعها، أو حسب تعليمات الشركة الصانعة، كما في الشكل (6).</p>	

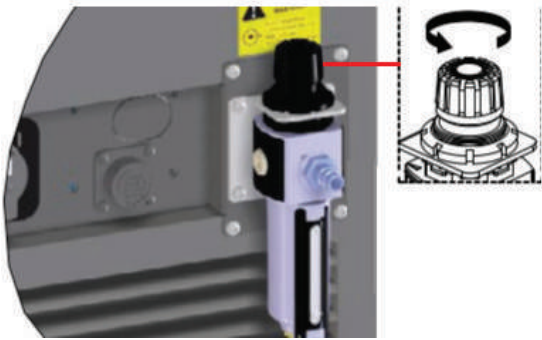الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p>الشكل (7)</p>	<p>13 - افتح صمام مزود الهواء (حسب ما هو متوافر في مشغلك).</p> <p>14 - اضبط ضغط الهواء المستعمل في عمليات القطع، بحيث لا يقل عن (3.5) بار، بما يتناسب مع قدرة الماكينة وسُمك قطعة العمل، كما في الشكل (7).</p>
	<p>15 - نظّف مكان العمل، ثم اجمع العدد والأدوات واحفظها في المكان المخصّص لها.</p>



1- كيف تُحدّد تلف الأجزاء المُستهلكة؟

2- تُضبط شدّة التّيّار حسب عوامل، اذكرها.

## التقويم الذاتي

يُمكنني بعد تنفيذ هذا التمرين، أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زيّ العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أُجهّز مكان العمل قبل البدء بتنفيذ التمرين.			
3	أُجهّز محطة القطع بالبلازما.			
4	أُجهّز مقبض القطع حسب العملية المطلوبة.			
5	أعاير ضغط الهواء حسب نوع المعدن المراد قطعه وسُمكه.			



قطع خطوطاً طولية على قطع حديدية وغير حديدية ذات سُمك مختلف.

التمرين الثاني:




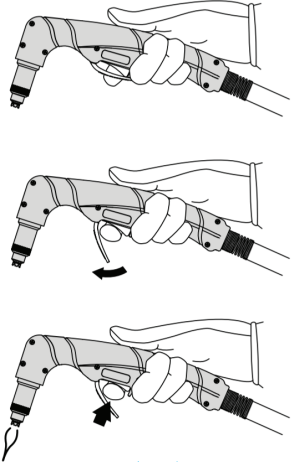
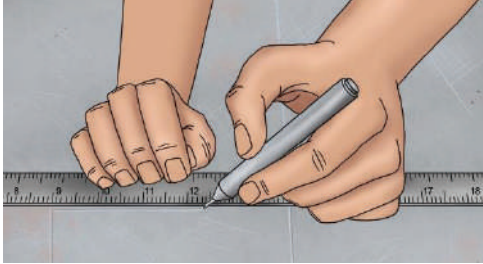
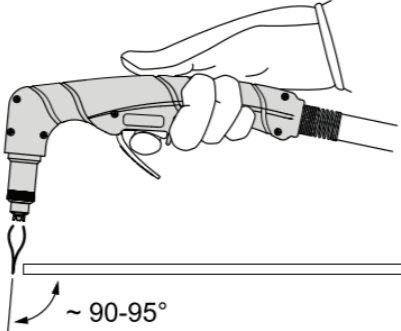
يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:


- يقطع خطوطاً طولية على قطع حديدية ذات سُمك 5 mm، في الوضع الأرضي.
- يقطع خطوطاً طولية على قطع غير حديدية ذات سُمك 5 mm، في الوضع الأرضي.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العُدَد اليدوية والتجهيزات
<p>قطعة عمل من الفولاذ المطاوع بقياس: (5 × 250 × 250) mm</p> <p>قطعة عمل من الألمنيوم بقياس: (5 × 250 × 250) mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• معدّات السلامة والصحة المهنية، أدوات تثبيت متنوّعة، ماكينة قطع بالبلازما، وعاء رمل أو ماء.</li> </ul>
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - ارتدِ ملابس الوقاية الشخصية.</li> <li>2 - التزم متطلبات وقواعد السلامة المهنية العالمية والمحلية، الخاصّة بالقطع بماكينة البلازما.</li> <li>3 - تأكد من خلوّ منطقة العمل من المواد القابلة للاشتعال، ومن توافر طفايات الحريق وحقبيبة الإسعافات الأولية.</li> <li>4 - جهّز محطة القطع بالبلازما، وتأكد من سلامة أجزائها جميعها.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5 - اجلب قطعة العمل ونظّفها من الأوساخ والزيوت، كما في الشكل (1).</li> </ol>

الشكل (1)

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="450 574 566 613">الشكل (2)</p>	<p data-bbox="822 246 1488 286">6 - تثبت قطعة العمل على الطاولة المخصصة للقطع، وضع وعاء الرمل أو الماء أسفلها.</p> <p data-bbox="822 355 1488 460">7 - تثبت كيبل التآريض على طاولة العمل، كما في الشكل (2).</p> <p data-bbox="822 471 1488 576">8 - اضبط شدة التيار على (30) أمبير لقطعة الحديد، و(30 - 40) أمبير لقطعة الألمنيوم.</p> <p data-bbox="822 587 1488 692">9 - اضبط ضغط الهواء الواصل لمشعل القطع بين (3 - 5) بار.</p>	
 <p data-bbox="450 1181 566 1220">الشكل (3)</p>	<p data-bbox="822 755 1488 926">10 - تأكد من جاهزية مشعل قطع البلازما؛ بالضغط على مفتاح التشغيل بعد إزالة الأمان، كما في الشكل (3).</p>	
 <p data-bbox="450 1520 566 1559">الشكل (4)</p>	<p data-bbox="822 1268 1488 1373">11 - خذ قطعة العمل مكان القطع حسب ما هو موجود في المخطط التنفيذي، كما في الشكل (4).</p>	
 <p data-bbox="450 1913 566 1952">الشكل (5)</p>	<p data-bbox="822 1596 1488 1886">12 - قرب مشعل القطع من طرف قطعة العمل وبمحاذاة السطح المخطط، ثم واد قوس القطع واضبط زاوية القطع بين (90°-95°) والمسافة بين رأس المشعل وقطعة العمل بين (5 - 10) mm، كما في الشكل (5).</p>	

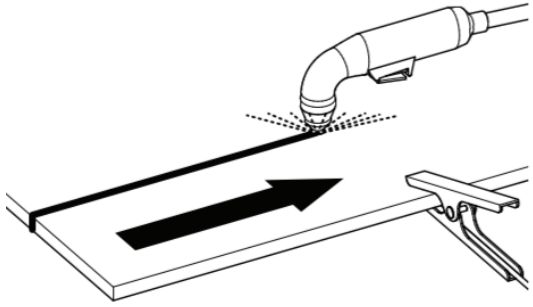الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p>الشكل (6)</p>	<p>13 - حرّك مشعل القطع بعد التأكد من اختراق المعدن بسرعة ثابتة، حتى الوصول إلى نهاية الخط كما في الشكل (6).</p> <p>14 - كرّر العملية مع خطّ ثانٍ بعد استشارة معلّمك.</p>
	<p>15 - نظّف مكان العمل، ثمّ اجمع العدد والأدوات واحفظها في المكان المخصّص لها.</p>



- 1- اذكر خطوات قطع خطوط طولية بوساطة البلازما.
- 2- كيف نتأكد من جاهزية مشعل البلازما للقطع؟
- 3- اذكر الزاوية والمسافة التي تُضبط بين مشعل البلازما وقطعة العمل.

### التقويم الذاتي

يُمكنني بعد تنفيذ هذا التمرين، أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زي العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهّز مكان العمل قبل البدء بتنفيذ التمرين.			
3	أجهّز محطة القطع بالبلازما.			
4	أقطع قطعاً طولية على قطع حديدية في الوضع الأرضي.			
5	أقطع قطعاً طولية على قطع غير حديدية في الوضع الأرضي.			



<p>يُتَوَقَّع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يقطع خطوطاً متعرجة ودوائر على قطع حديدية بسُمك 5 mm.</li> </ul>	
<p><b>متطلبات تنفيذ التمرين:</b></p>	
المواد الأولية	الغُدَد اليدوية والتجهيزات
<p>قطعة عمل من الفولاذ الطري بقياس: (5 × 250 × 250) mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• معدّات السلامة والصحة المهنية، أدوات تثبيت متنوّعة، ماكينة قطع بالبلازما، وعاء رمل أو ماء.</li> </ul>
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - ارتدِ ملابس الوقاية الشخصية.</li> <li>2 - التزم متطلبات وقواعد السلامة المهنية العالمية والمحلية، الخاصة بالقطع بماكينة البلازما.</li> <li>3 - تأكد من خلوّ منطقة العمل من المواد القابلة للاشتعال، ومن توافر طفايات الحريق وحقبيبة الإسعافات الأولية.</li> <li>4 - جهّز محطة القطع بالبلازما، وتأكد من سلامة أجزائها جميعها.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5 - اجلب قطعة العمل ونظّفها من الأوساخ والزيوت، كما في الشكل (1).</li> <li>6 - ثبتّ قطعة العمل على الطاولة المخصّصة للقطع، وضع وعاء الرمل أو الماء أسفلها.</li> </ol>
<p>الشكل (1)</p>	

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="373 620 488 661">الشكل (2)</p>	<p data-bbox="728 242 1419 417">7 - ثبت كيبيل التآريض على طاولة العمل، وخطّط المشغولة بشكل القطع المطلوب الموضّح في المخطط التنفيذي كما في الشكل (2).</p> <p data-bbox="728 428 1419 537">8 - اضبط شدّة التيار على (30) أمبير لقطعة العمل، وكلّما زاد سُمك قطعة العمل يجب زيادة شدّة التيار.</p> <p data-bbox="728 548 1419 657">9 - اضبط ضغط الهواء الواصل لمشعل القطع بين (3 - 5) بار.</p>	
 <p data-bbox="373 1105 488 1146">الشكل (3)</p>	<p data-bbox="728 690 1419 864">10 - تأكد من جاهزية مشعل قطع البلازما بالضغط على مفتاح التشغيل بعد إزالة الأمان، كما في الشكل (3).</p>	
 <p data-bbox="373 1476 488 1517">الشكل (4)</p>	<p data-bbox="728 1170 1419 1476">11 - قرّب مشعل القطع من طرف قطعة العمل وبمحاذاة السطح المخطّط، ثم وّد قوس القطع واضبط زاوية القطع بين (90°-95°) والمسافة بين رأس المشعل وقطعة العمل بين (5 - 10) mm، كما في الشكل (4).</p>	
 <p data-bbox="373 1825 488 1867">الشكل (5)</p>	<p data-bbox="728 1541 1419 1716">12 - حرّك مشعل القطع بعد التأكد من اختراق المعدن بسرعة ثابتة مع ميلان خط العلام الدائري، حتّى الوصول إلى نهاية الخطّ كما في الشكل (5).</p> <p data-bbox="728 1727 1419 1771">13 - كرّر العملية مع خطّ متعرّج بعد استشارة معلّمك.</p>	
<p data-bbox="381 1891 1419 1935">14 - نظّف مكان العمل، ثمّ اجمع العدد والأدوات واحفظها في المكان المخصّص لها.</p>		



## القياس والتقويم



- 1- لماذا يجري تخطيط شكل القطع.
- 2- علّل: يُضبط ضغط الهواء المستعمل في ماكينات القطع بالبلازما.
- 3- اذكر خطوات قطع شكل دائري على لوح صاج بسمك (4 mm).

## التقويم الذاتي

يُمكنني بعد تنفيذ هذا التمرين، أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زيّ العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهّز مكان العمل قبل البدء بتنفيذ التمرين.			
3	أجهّز محطة القطع بالبلازما.			
4	أجهّز مقبض القطع حسب العملية المطلوبة.			
5	أقطع خطوطاً متعرّجة ودوائر على قطع حديدية.			





# اللحام بالأكسي أستلين



- ما اسم هذه الوحدة الموجودة في الشكل؟
- عدّد استخدامات هذه الوحدة.



# 7

يُعدّ اللحام بالأكسجين أستلين من أشهر أنواع اللحام بالغاز؛ إذ يُستعمل فيه خليط من غاز الأكسجين وغاز الأستلين، وقد يُستعمل الهواء بدلاً من الأكسجين عند لحام الرصاص، وتصل درجة حرارة اللهب الناتج من احتراق الأكسجين والأستلين إلى (3200°) تقريباً، ويصلح اللحام بالغاز بصفة خاصة لوصل الألواح المعدنية التي يتراوح سمكها بين (2 - 50) mm. وحالياً يُستعمل اللحام بالغاز بصفة أساسية في لحام الألواح التي يتراوح سمكها بين (1 - 10) mm؛ إذ يُسخّن المعدن في منطقة الوصلة ويُصهر بواسطة لهب غازي ناتج عن احتراق غاز في الأكسجين النقي تقريباً.



## يُتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن:

- يتعرّف مكونات وحدة اللحام بالأكسجين أستلين.
- يُبيّن مبدأ عمل وحدة اللحام بالأكسجين أستلين.
- يتعرّف طريقة اللحام بالأكسجين أستلين.
- يُميّز بين محطة الأكسجين وملحقاتها ومحطة الأستلين وملحقاتها.
- يتعرّف أنواع شعلة اللهب.
- يُميّز بين أنواع وصلات اللحام بالأكسجين أستلين.
- يُشغّل وحدة اللحام بالأكسجين أستلين.
- يلحم قطعاً معدنية بصهر سلك لحام.



القياس والتقييم



# أولاً: اللحام بالأكسي أستلين (Oxy-Acetylene Welding)

الوحدة  
السابعة

## النتائج

- يتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:
- يتعرف مكونات نظام اللحام بالأكسي أستلين.
- يبين مزايا عملية اللحام بالأكسي أستلين.
- يميز بين أنواع اللهب.
- يتعرف أشكال وصلات اللحام

انظر وتساءل



- كيف تجري عملية اللحام بالأكسي أستلين؟
- ما مكونات وحدة اللحام بالأكسي أستلين؟

استكشف



ناقش معلمك وزملاءك عن الفرق بين عملية اللحام بالأكسي أستلين وطرائق اللحام الأخرى.

يُعدّ اللحام بالأوكسي أستلين أحد أشهر أنواع اللحام المستعملة في لحام الأنابيب المعدنية، مثل لحام نحاس مع ألمنيوم أو لحام نحاس مع نحاس، أو لحام نحاس مع حديد، وتُستعمل وحدة اللحام بالأوكسي أستلين لإنتاج شعلة مناسبة لعملية اللحام؛ ففي عملية اللحام تنصهر أطراف المعادن نتيجة الحرارة العالية، ثم تندمج مع بعضها بعضاً.

### مكونات وحدة اللحام بالأوكسي أستلين

تتكوّن وحدة اللحام بالأوكسي أستلين من أسطوانتين ومنظّمتين ضغط وخرطوم ومشعل غاز، وفي ما يأتي تفصيل لهذه المكونات:

#### أسطوانة الأستلين:

تُصنع أسطوانة غاز الأستلين من أنبوب فولاذي منتج بالسحب من دون لحام، ويبلغ ضغط هذه الأسطوانة (15) بار، وهي مملوءة بكتل مسامية من موادّ عضوية مشرّبة بمادّة الأسيتون. وتهدف هذه الاحتياطات إلى الوقاية من خطر انفجار غاز الأستلين الذي يميل إلى الانفجار عند ضغط يبدأ من (2) بار.

غاز الأستلين هو هيدروكربون لا لون له رمزه الكيميائي  $(C_2H_2)$ ، وهو قابل للاشتعال في وجود الأوكسجين وهو غير سام، ولكنّه يؤثّر في الصّحة عند استنشاقه وقد يُسبّب الدوار وعدم الاتّزان وكذلك فقدان الوعي، والتعرّض لهذا الغاز بدرجة كبيرة يُقلّل من نسبة الأوكسجين في الهواء وقد يُسبّب الاختناق والموت، وهو قابل للاشتعال بدرجة كبيرة إذ إنّ مادّة كيميائية متفاعلة عرضة لخطر الانفجار والحريق. هذا ويتفاعل الغاز كيميائياً مع النحاس وسبائكه وهذا التفاعل يؤدّي غالباً إلى أخطار انفجار الغاز؛ لذا، يُنصح بخلو خطوط غاز الأستلين من الوصلات النحاسية.

#### أسطوانة الأوكسجين:


تُصنع أسطوانة غاز الأوكسجين من أنبوب فولاذي منتج بالسحب من دون لحام؛ كي تتحمّل الضغط العالي لغاز الأوكسجين داخلها، وضغط هذه الأسطوانة (100) بار. يُستعمل الأوكسجين مع الأستلين لتحسين عملية الاحتراق. ومن ثمّ، زيادة درجة حرارة اللهب المستعمل في اللحام. والأوكسجين غير قابل للاشتعال، ولكنّه يُساعد على الاشتعال، وهو غاز لا لون له ولا طعم ولا رائحة، وهو أحد المكونات الرئيسة للهواء الجوي مع النيتروجين.

#### منظّمتين الغاز (أوكسجين – أستلين):

أجهزة تعمل على تخفيض الضغط العالي للغاز الموجود داخل الأسطوانة إلى ضغط العمل المراد للحام به، وتتحكّم في مقادير تدفقها وتجعلها مناسبة لعمليات اللحام المختلفة، كما أنّها تُعطي قراءات لقياس ضغط الغازات داخل الأسطوانات، وكذلك قراءات ضغط الغازات الخارجة منها بعد تخفيضها للاستعمال

في أعمال اللحام المختلفة، ويجري ذلك عن طريق عدّادات فيها مؤشّرات تدلّ على مقادير ضغط الغازات المارّة بها عبر قنوات وغرف ضغط خاصّة.


يُعدّ مبدأ عمل المنظّمات جميعها واحد، فالمنظّم يحتوي على حجرتين: حجرة الضغط العالي من بداية مخرج الأسطوانة حتّى صمام خروج الغاز، التي تتصل مباشرة مع الأسطوانة ويكون الضغط فيها مساوياً للضغط في الأسطوانة. وحجرة الضغط المنخفض من صمام التحكم حتّى صمام الإغلاق اليدوي لخروج الغاز، ويوجد بين الحجرتين صمام تحكّم بواسطة مقبض المنظّم الرئيس. ويوجد لكلّ غاز منظّم خاصّ به؛ لذا، يختلف منظّم الأكسجين عن منظّم الأستلين، ويصنع صمام أسطوانة الأكسجين من النحاس لتفادي تأكسد الحديد، أمّا صمام أسطوانة الأستلين فيصنع من الفولاذ. ويبيّن الشكل (1) منظّم ضغط الأسطوانة.

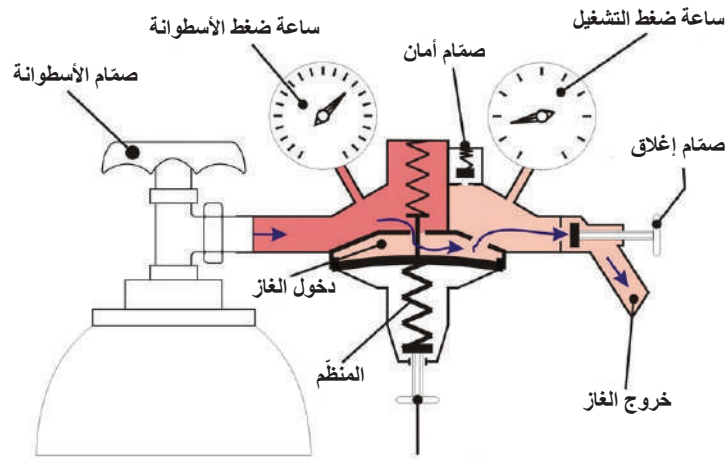

الشكل (1): منظّم ضغط الأسطوانة.

### خراطيم الغاز:

تُصنع الخراطيم من المطاط المدعّم بنسيج خيوط القطن والنايلون وتبلغ في أطوالها (5) أمتار على الأقلّ، وتحتمل حتّى (40) ضغط جوي، وتتراوح أقطارها الداخلية بين (4-11) mm وتثبت لها أطراف تثبيت محكمة، تجعل من الصعب إفلاتها من وصلة الخرطوم. يبيّن الشكل (2) خراطيم الغاز لوحدة الأكسي أستلين.

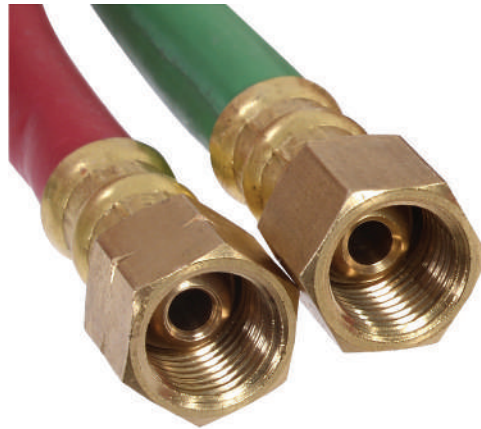

الشكل (2): خراطيم أسطوانات الغاز.



## مشعل اللحام:


يُعدّ مشعل اللحام من الأجزاء المهمة والأساسية في معدّات اللحام؛ إذ يستقبل غاز الأكسجين والأسّتلين، ويخلط الغازين بالكمّية المطلوبة ويصرّفها إلى منطقة اللحام، ويوجد في مشعل اللحام صمامان للتحكّم بكمّية الأكسجين والأسّتلين. يُبيّن الشكل (3) مكوّنات مشعل اللحام.



الشكل (3) مشعل اللحام.


## يوجد نوعان من مشعل اللحام

1- مشعل اللحام منخفض الضغط: يعتمد على مبدأ السحب والخلط؛ إذ يمرّ الأكسجين إلى أنبوبة المشعل خلال صمام التحكّم ثمّ إلى الحاقن بضغط من (2 - 3.5) بار، فتضيق الفتحة ثمّ تعود فتتسع مرّة أخرى في اتجاه غرفة الخلط، ونتيجة اتّساع الفوهة ينخفض الضغط بشدّة في غرفة الخلط، ويُسحب غاز الأسّتلين من فتحة الأسّتلين الذي يُغذّي تحت ضغط منخفض؛ فيمرّ خلال قناة حلقيّة مثبتة بين ساق المشعل والحاقن، وبعدها يمرّ الغاز إلى غرفة الخلط حيث يتشكّل مع الأكسجين الذي يخرج من نهاية فتحة مشعل اللحام. يُبيّن الشكل (4) مشعل اللحام منخفض الضغط.

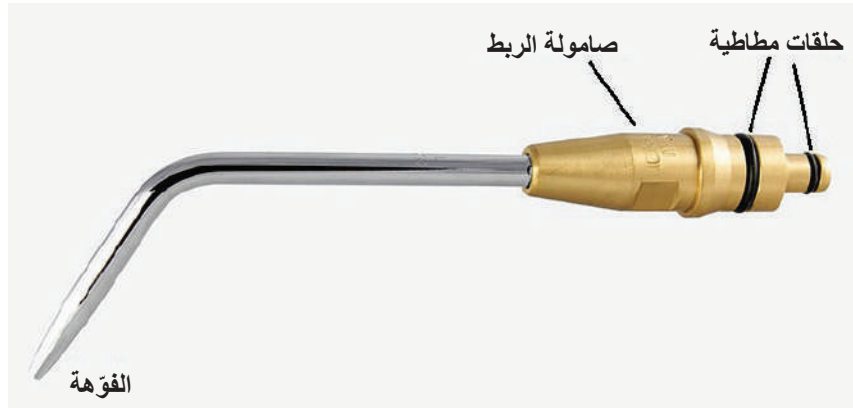


الشكل (4): مشعل اللحام منخفض الضغط.

2- مشعل اللحام مرتفع الضغط: في هذا النوع يندفع الأكسجين والأسّتلين إلى غرفة الخلط بضغط عالٍ؛ إذ يُخلط تحت ضغط عالٍ. يُبيّن الشكل (5) مشعل اللحام مرتفع الضغط.

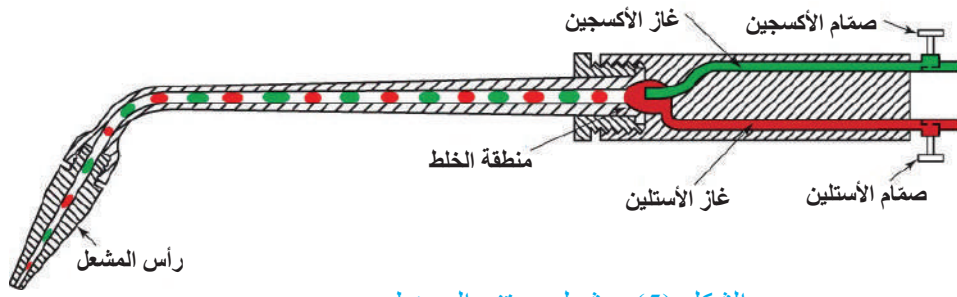

الشكل (5): مشعل مرتفع الضغط.


وحسب الاستعمال، يُركَّب مشعل الضغط المنخفض للتسخين، أمَّا مشعل الضغط المرتفع فيُستعمل لعمليات اللحام والقطع. انظر إلى الشكل (6).

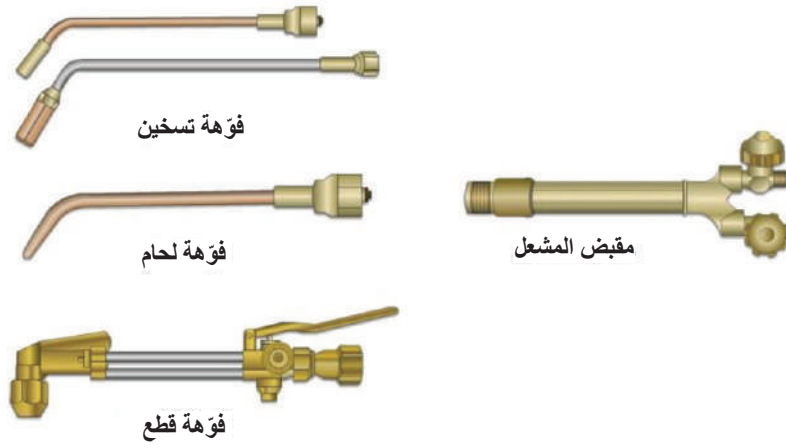

الشكل (6): أنواع فوهة مشعل اللحام.

### رأس اللحام:

يُعدّ رأس اللحام من الأجزاء المهمّة، وله دور كبير في جودة خطّ اللحام؛ فعن طريقه تستطيع تحديد كمّية الحرارة التي تُناسب سُمك المعدن المراد لحامه، وله عدّة مقاسات مختلفة. يُبيّن الشكل (7) هذه الأجزاء.

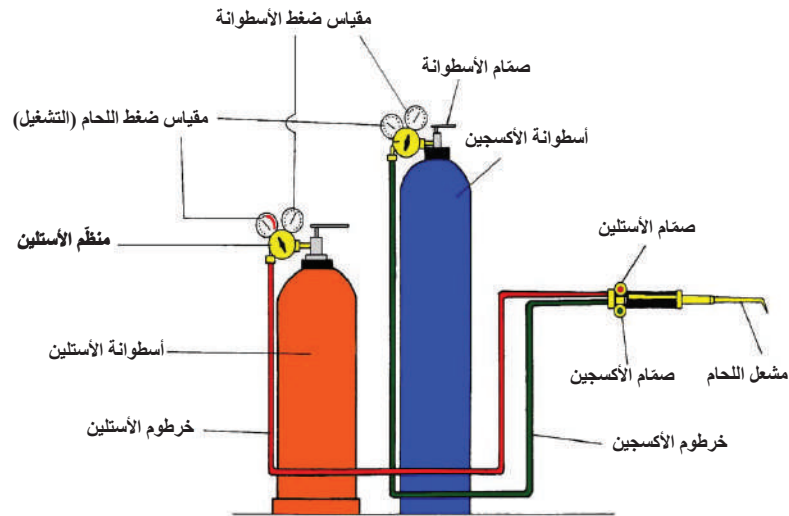


الشكل (7): أجزاء وحدة اللحام بالأكسجين أستلين.

## مبدأ عمل وحدة اللحام بالأكسي أستلين:

تُلحم المعادن بالغاز بواسطة الحرارة الناتجة من المشعل الخاص بالأكسي أستلين؛ إذ يمزج المشعل الأكسجين مع الأستلين ويُشعلهما، ويُستعمل اللهب الناتج في عمليات لحام المعادن. في عمليات اللحام بالأكسي أستلين، يكون الأكسجين في أسطوانة والأستلين في أسطوانة أخرى، ونظرًا إلى وجود هذه الغازات تحت ضغط عالٍ تُستعمل مُنظّمات للضغط على كل أسطوانة، ويوصل الأكسجين والأستلين من الأسطوانات إلى المشعل بواسطة خرطوم، ويُخلط الغازان بعد ذلك ويُشعلان بواسطة المشعل.

تجري عملية اللحام بإعداد أطراف الأجزاء المراد وصلها بالشكل المطلوب، وتنظيفها جيدًا، ثم يُسخّن موضع اللحام حتّى ينصهر المعدن المعرض له؛ إذ تنصهر الأجزاء المراد وصلها باللحام باستعمال اللهب الناتج عن احتراق خليط غاز الأكسجين والأستلين مكونة حوض اللحام، وعندئذ يُضاف سلك حشو من مادة تُشبه المعدن الأصلي على هيئة سيخ لحام ينصهر طرفه من شدة حرارة اللهب؛ إذ تصل درجة الحرارة المتولدة من هذا الخليط إلى (3300°) تقريبًا. ومن ثم، ينصهر طرف سلك اللحام ويختلط مع المعدن المنصهر حتّى يمتلئ الفراغ المجهّز في منطقة اللحام. ويُبعد اللهب لتمتزج المادّتان وتتكوّن كرة اللحام، وتُترك وصلة اللحام حتّى تبرد وتتصلّد، بذلك توصل الأجزاء المراد لحامها اتّصالًا دائمًا، أي بوصلة اللحام المطلوبة. ويبيّن الشكل (8) فكرة اللحام بالأكسي أستلين.

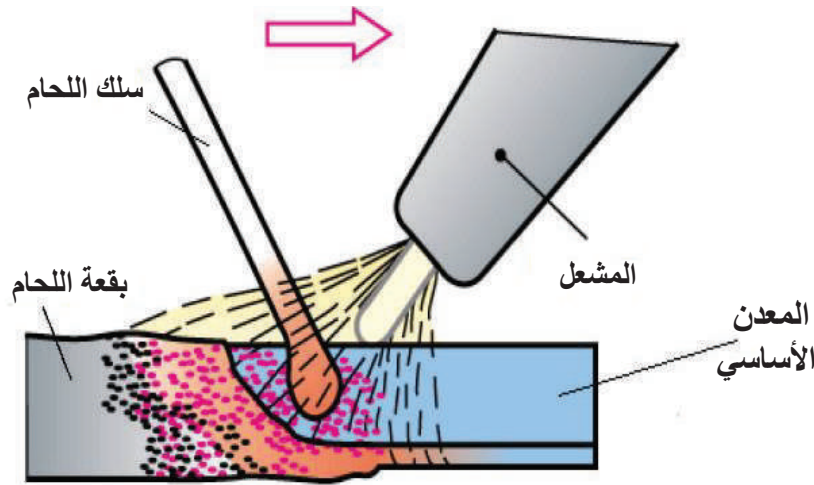

الشكل (8): اللحام بالأكسي أستلين.

## شعلة اللحام بالأكسي أستلين:


يُقسّم لهب الأكسي أستلين إلى منطقتين: المنطقة الأولى يتحد فيها الأكسجين مع الأستلين مكونًا أول أكسيد الكربون والهيدروجين، أمّا في المنطقة الثانية فيتحد كلّ من أول أكسيد الكربون والهيدروجين مع الأكسجين الجوّي مكونًا ثاني أكسيد الكربون والماء. وذلك على أساس أنّ نسبة الأكسجين إلى الأستلين هي (1:1)، ويُعرف اللهب في هذه الحالة باللهب المتعادل.

ويوجد نوعان آخران هما اللهب المؤكسد وهو ذلك اللهب الذي يحتوي على كمية أكبر من الأكسجين ويصلح للحام النحاس الأصفر، واللهب المكرين الذي يحتوي على كمية أكبر من الأستلين أكبر ويصلح للحام

الألمنيوم. أما المعادن الأخرى مثل الصلب والزرهر والنحاس الأحمر، فيصلح لها اللهب المتعادل الذي تبعد فيه أقصى درجة للحرارة تبعد بمقدار (3-4) mm عن مخروط اللهب. وتُقسم مناطق اللهب كما يأتي:

1- منطقة اللهب الداخلية (قلب اللهب) أو منطقة الاشتعال الأولية: هي أكثر مناطق اللهب سخونة، ويجب أن يجري اللحام بحيث تكون نقطة قلب اللهب فوق حافة السطح المراد لحامه. وتبلغ درجة الحرارة داخل المخروط (1000°)، وتصل إلى (3000°) عند حدود مخروط اللهب؛ لذا، يُراعى عدم ملامسة قلب مخروط اللهب للقطعة بداية العمل.


2- منطقة اللهب الخارجية: يجري فيها تسخين أولي لحافة سطح اللحام، ومنع أكسدة اللحام عن طريق استعمال جزء من الأكسجين للاحتراق من نقطة اللحام، وإبعاد ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. ويبيّن الشكل (9) هذه المناطق.

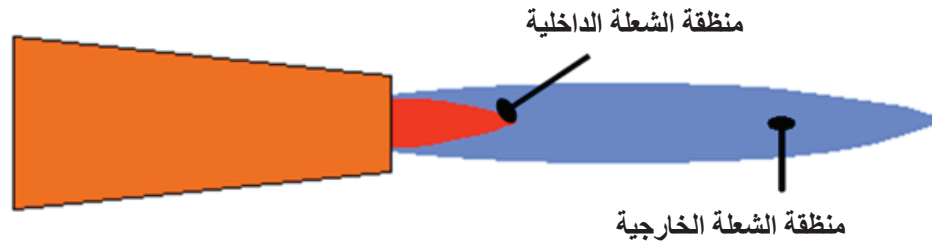

الشكل (9): منطقة الشعلة الداخلية والخارجية.


### أنواع اللهب:

يُمكن تمييز اللهب بثلاثة أنواع حسب نسبة الأكسجين والأستلين الموجودة في اللهب، كما هو موضّح في الشكل (10).

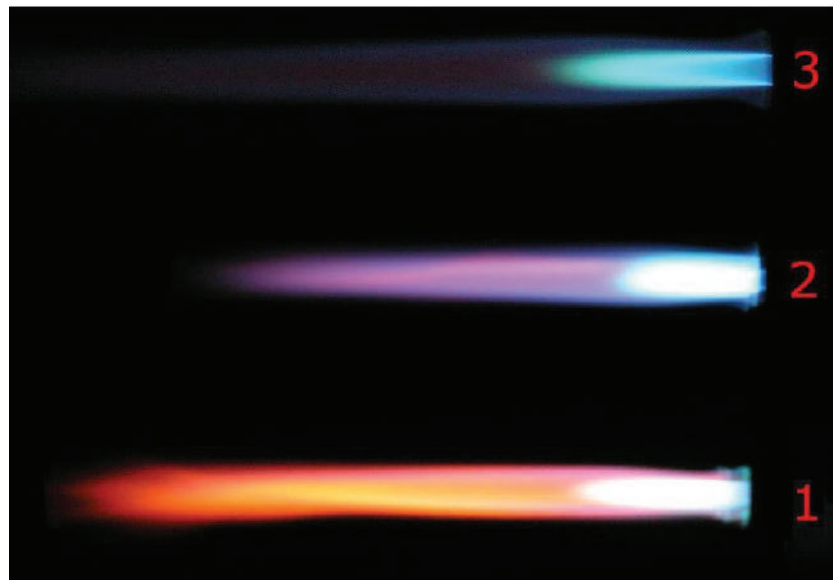


الشكل (10): أنواع اللهب.

**اللهب المكربن أو الناقص:** تكون فيه نسبة الأستلين أكثر من الأكسجين كما هو موضح في الشكل (11)، ويكون فيه مخروط اللهب غير واضح تمامًا ويغلب عليه اللون الأحمر، تصل درجة حرارة اللهب إلى  $(3000^{\circ})$ ، ويُستعمل في لحام المعادن التي تحتاج إلى إضافة نسبة بسيطة من الكربون مثل الألمنيوم.

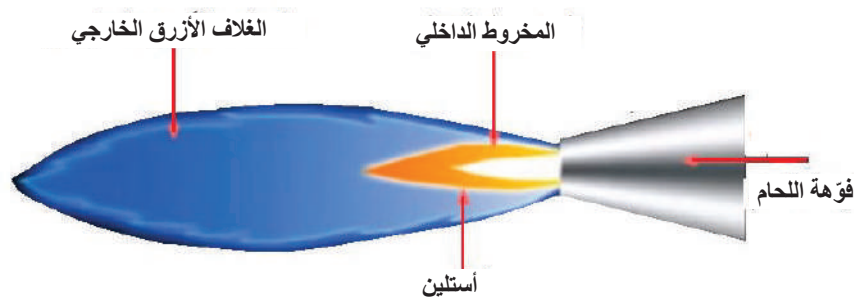

الشكل (11): لهب مكربن.

**اللهب المتعادل:** تكون فيه نسبة غاز الأكسجين والأستلين متساويين، ويكون مخروط اللهب محددًا وواضحًا تمامًا، ويميل لونه إلى الأصفر المائل إلى البياض. وتصل درجة الحرارة اللهب إلى  $(3200^{\circ})$ ، ويُستعمل هذا اللهب في لحام الصلب والألمنيوم والنحاس وحديد الزهر ومعظم عمليات اللحام. ويبيّن الشكل (12) اللهب المتعادل.

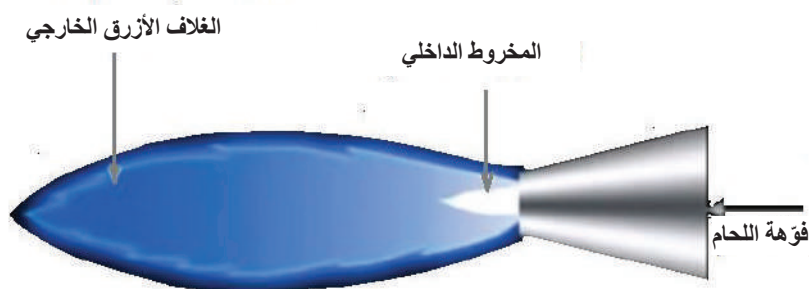

الشكل (12): اللهب المتعادل.

**اللهب المؤكسد:** تكون فيه نسبة الأكسجين أكثر من نسبة الأستلين، ويكون مخروط اللهب واضحًا ومحددًا ويميل لونه إلى الأزرق الغامق، ويكون طول مخروط اللهب أقصر من الطبيعي. وتصل درجة حرارة اللهب إلى  $(3400^{\circ})$ ، ويُستعمل هذا النوع من اللهب في لحام البرونز والنحاس الأصفر والأحمر. ويبيّن الشكل (13) اللهب المؤكسد.



الشكل (13): اللهب المؤكسد.



## وحدة اللحام بالأكسي أستلين


### خطوات التشغيل:

- 1- تحديد سُمك القطعة المراد لحامها.
- 2- اختيار رأس اللحام المناسب حسب المقاسات الموجودة عليه وسُمك القطعة.
- 3- فتح صمّام الأكسجين الموجود على المشعل، ثمّ فتح مسمار الضغط الموجود على المنظّم؛ وذلك بضبط ضغط التشغيل، ثمّ قفل الصمّام الموجود على المشعل.
- 4- ضبط غاز الأستلين بالطريقة السابقة نفسها، ثمّ قفل الصمّام بشكل سريع وذلك لخطورة غاز الأستلين.
- 5- ارتداء نظّارة الوقاية لحماية العينين من ضوء اللهب الساطع عند الإشعال.
- 6- إمساك المشعل باليد اليمني، وباليد الأخرى يفتح صمّام الأستلين بالمشعل بمقدار 3 mm تقريباً.
- 7- استعمال الولاّعة الاحتكاكية لإشعال الغاز.
- 8- فتح صمّام الأستلين ببطء كي يتلاشى الدخان من اللهب، وتتفصل بداية اللهب عن رأس اللحام.
- 9- فتح صمّام الأكسجين بالمشعل ببطء والاستمرار بفتحه حتّى يتحدّد شكل اللهب المخروطي، وهذا هو الشكل المطلوب في عمليات اللحام.

### خطوات الإيقاف:


- 1- إغلاق صمّام الأستلين أوّلاً لإطفاء اللهب.
  - 2- إغلاق صمّام الأكسجين بالمشعل من دون تأخير.
  - 3- إغلاق صمّامي أسطوانة الأستلين ثمّ الأكسجين.
  - 4- فتح صمّام الأكسجين بالمشعل لتفريغ الغاز المتبقي في المشعل والخرطوم والمنظّم، وتركه مفتوحاً لمُدّة قصيرة كي يتراجع الضغط العالي والمنخفض إلى الصفر، ثمّ إغلاق المشعل ومسّار الضغط في المنظّم بتدويره عكس عقارب الساعة.
  - 5- تفريغ غاز الأستلين بالطريقة السابقة نفسها.
  - 6- فكّ رأس اللحام وطي الخرطوم ووضعها في المكان المخصّص لها.
- عند البدء بعناية اللحام يُضاف معدن إلى القطعة المراد لحامها، وذلك عن طريق صهر سلك وإضافته إلى حوض الانصهار للحصول على لحام قوي، وتوجد هذه الأسلاك بأقطار مختلفة ومن مواد مختلفة تناسب معدن القطعة المراد لحامها وسُمكها، ويُختار قطر سلك اللحام بصفة عامّة بحيث لا يزيد عن سُمك القطع المراد لحامها. وفي ما يأتي توضيح لأوضاع وحركات سلك اللحام:
- 1- وضع طرف سلك اللحام في حوض الانصهار بزاوية ميل (30°-40°)، ويُلاحظ اتّجاه سلك اللحام وكذلك المشعل، وتجري عملية التغذية لسلك اللحام عن طريق حركته. كما في الشكل (14).



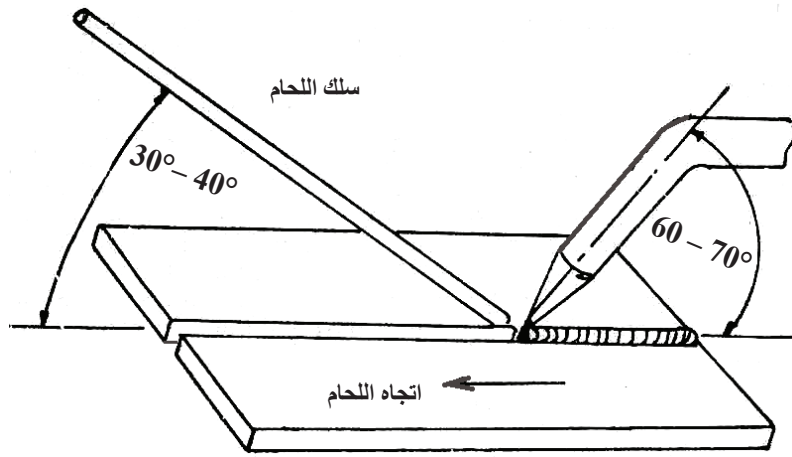


الشكل (14): زاوية سلك اللحام (30°-40°).

2- تحريك مشعل اللحام حركة دائرية وسلك اللحام حركة ترددية، كما هو موضح في الشكل (15)، وذلك للحصول على خط لحام منتظم.

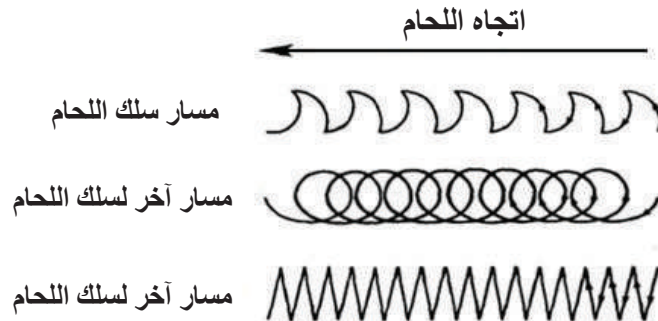

الشكل (15): مسار سلك اللحام.

3- عند نهاية خط اللحام تقل زاوية ميل المشعل لتصبح بحدود (45° - 55°)، وذلك لتقليل تركيز الحرارة، وفي الوقت نفسه تقل زاوية ميل السلك، وفي نقطة النهاية تُضاف كمية من معدن سلك اللحام المنصهر، ويُقرب المخروط الداخلي من حوض الانصهار، كما في الشكل (16).

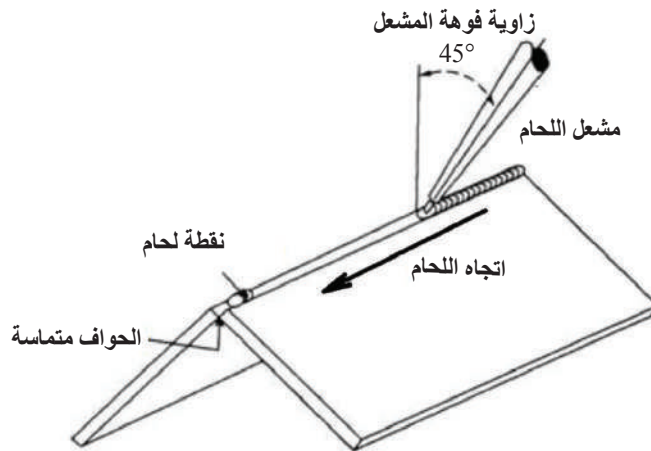

الشكل (16): زاوية ميل المشعل في اللحام الزاوية الخارجية من دون سلك على طول اللحام ونهاية اللحام.

## الإرشادات الفنيّة الواجب اتّباعها، عند اللحام بالأوكسي أستلين:

توجد عدّة إرشادات يجب الأخذ بها عند إنجاز أعمال اللحام المختلفة وتقسّم إلى ثلاثة أقسام: منها قبل البدء في اللحام، ومنها في أثناء اللحام، ومنها بعد الانتهاء من اللحام.

### أولاً: إرشادات ما قبل اللحام:

- 1 - نزع أغطية حماية الصمّامات من الأسطوانات.
- 2 - تثبيت الأسطوانات بسلسلة في جسم ثابت، مع مراعاة أن تكون قائمة (في وضع رأسي)، أو تثبيتها بشكل قائم على التجهيزات المحمولة، وذلك في أثناء العمل في الأماكن البعيدة.
- 3 - عدم استخدام القوة في أثناء تركيب المنظّم.
- 4 - عدم السماح بتسرّب الغاز مطلقاً.
- 5 - وصل الأطراف الأخرى من خراطيم الأوكسجين والأستلين بفوهة الدخول في مشعل اللحام، والتأكد من عدم وجود أسنان تالفة.
- 6 - اختبار تسرّب الغاز لمعدّات (الأوكسي أستلين) برغاوي الصابون كلّ فترة.
- 7 - الإعداد الجيّد لحواف خط اللحام.
- 8 - اختبار سلك الإضافة بقطر يناسب سُمك المعدن المراد لحامه.
- 9 - اختبار رأس المشعل المناسب لصهر سُمك المعدن المراد لحامه.
- 10 - ضبط ضغط الغاز في المنظّمات بالقدر المناسب لعملية اللحام.
- 11 - إشعال مخلوط الغازين، وتعديل اللهب المناسب لعملية اللحام.
- 12 - اختيار وضع مريح ومناسب لأداء عملية اللحام.

### ثانياً: إرشادات في أثناء اللحام

- 1- عدم اللحام والأسطوانات في وضع أفقي، بل يجب وضعها في وضع رأسي قبل اللحام بمدة.
- 2- وضع مكان اللحام على بعد (3) أمتار من الأسطوانات.
- 3- وضع بؤرة اللهب في بداية خطّ اللحام على مسافة تساوي قطر سلك الإضافة المستعمل تقريباً.
- 4- غمس طرف سلك الإضافة في منطقة اللحام بانتظام حتّى نهاية الخطّ.
- 5- مراعاة وجود مخروط اللهب أمام منطقة اللحام باستمرار؛ لضمان التغلغل الكامل.
- 6- تحريك المشعل على خطّ اللحام بالسرعة المناسبة.
- 7- مراعاة زاوية ميل المشعل وسلك الإضافة، واستمرار انضباطها على امتداد طول خطّ اللحام.

### ثالثاً: إرشادات ما بعد الانتهاء من اللحام:

- 1- إطفاء المشعل وإرخاء صمّامات المنظّمات وقفل صمّامات الأسطوانات.
- 2- تخزين الأسطوانات في وضع رأسي.
- 3- رفع القطعة الملحومة بالملقط لتبريدها ثمّ تجفيفها.


4- تنظيف سطح شريط اللحام بفرشاة السلك، وكذلك تنظيف خطّ النفاذ الخلفي.

5- إجراء الاختبارات اللازمة على وصلة اللحام؛ للتأكد من جودتها.

### المهارات الأساسية عند اللحام بوحدة الأكسي أستلين:


عند تنفيذ عمليات اللحام بالأكسي أستلين بالطريقة الصحيحة، نحصل على لحام بمواصفات وجودة عالية، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التركيز على عدّة أمور، منها:

1- **كمية الحرارة:** لابدّ لكمية الحرارة الناتجة من اللهب أن تكون مناسبة لسُمك المعدن، وذلك للحصول على انصهار جيّد بموضع اللحام، والذي يُحدّد كمية الحرارة هو سُمك المعدن وشكل الوصلة، فإذا زاد سُمك المعدن زادت كمية الحرارة وهذا يجعلنا نستعمل مقاساً أكبر لرأس المشعل، وبالنسبة إلى شكل الوصلة إذا كانت زاوية داخلية فتحتاج إلى كمية حرارة أكثر ممّا ستحتاج إذا كانت زاوية خارجية. ويبيّن الشكل (17) كمية الحرارة حسب سُمك المعدن.

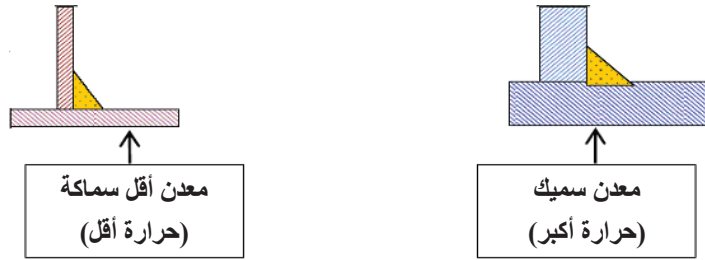


الشكل (17): كمية الحرارة حسب سُمك المعدن.

2- **المسافة بين المخروط الداخلي والمشغولة:** هي المسافة المحصورة بين طرف مخروط اللهب الداخلي وبركة انصهار المعدن الأساسي والتي يجب أن تكون من 2-4 mm، كما في الشكل (18 - أ)، ويتغيّر ذلك حسب مقاس رأس اللحام وسُمك القطعة وحجمها. ويُراعى عدم المبالغة في المسافة بين مخروط اللهب وحوض الانصهار (اللحام)؛ لأنها تؤدي إلى صعوبة التحكم في منطقة الانصهار. كما في الشكل (18 - ب). كما أنّ المسافة القريبة جداً تتسبّب في ارتفاع حرارة رأس اللحام واحتمال تلامس رأس اللحام مع المعدن المنصهر؛ فتحدث فرقة متقطّعة ويسبّب ذلك تناثر المعدن المنصهر خارج منطقة الانصهار، وكذلك تحدث الفرقة نتيجة اقتراب اللهب الأزرق من سطح المعدن أو السلك. كما في الشكل (18 - ج).

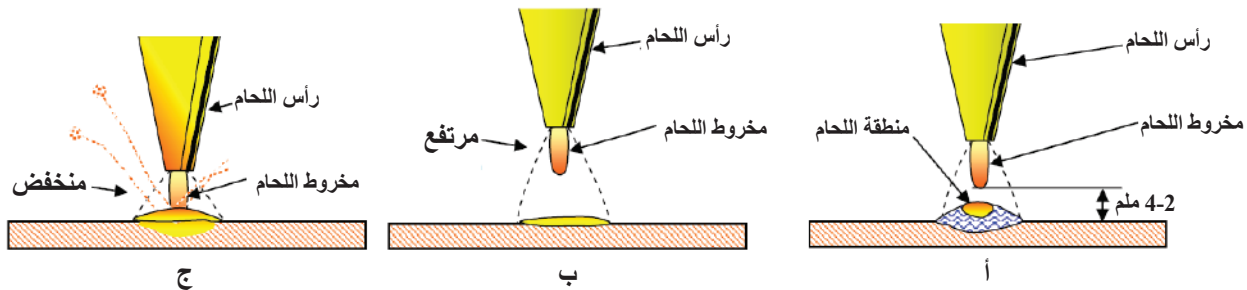


الشكل (18): المسافة بين مخروط اللحام ومنطقة اللحام.

3- **سرعة اللحام:** هي سرعة تحرك المشعل في أثناء اللحام، إذا كانت الحركة صحيحة والسرعة مناسبة فنحصل على انصهار واندماج سلك الإضافة مع معدن المشغولة. ومن ثم، نحصل على خطّ لحام جيّد ومتناسق التموج، أمّا إذا كانت السرعة عالية فتؤدّي الى نقص في التغذية من سلك الإضافة وهذا يُنتج لنا خطّ لحام ضعيفاً وقليل الحجم مع تموج غير منتظم، كما أنّ السرعة البطيئة تؤدّي الى زيادة حجم وسمك وعرض خطوط اللحام، مع احتمالية حدوث ثقب في خطوط اللحام، كما هو موضّح في الشكل (19)؛ إذ يُبيّن رقم (1) سرعة لحام مناسبة، ورقم (2) سرعة لحام بطيئة، ورقم (3) سرعة لحام مبالغ فيها.

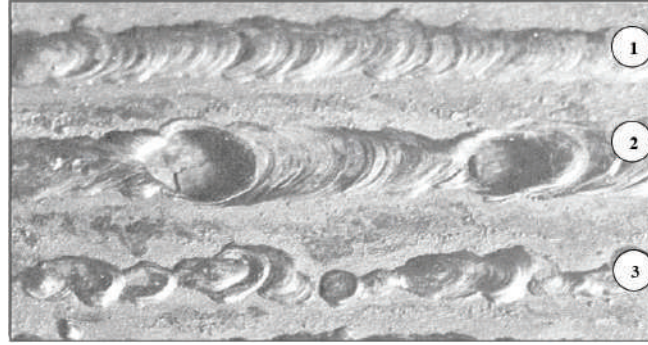


الشكل (19): سرعة مشعل اللحام.

4- **زاوية المشعل وسلك اللحام:** هي الوضعية أو الميل الذي يكون عليه المشعل وسلك اللحام بهدف تركيز الحرارة على سلك الإضافة والمشغولة تركيزاً صحيحاً، وتوجد زاويتان أساسيتان:  
 أ - **زاوية المشعل:** هي الزاوية المحصورة بين محور رأس المشعل والمحور الطولي لقطعة العمل، وتتراوح من  $(40^\circ - 60^\circ)$ ، ويجب مراعاة أنّه كلما قلّ سُمك جدار معدن الماسورة قلّت زاوية ميل المشعل. كما في الشكل (20).

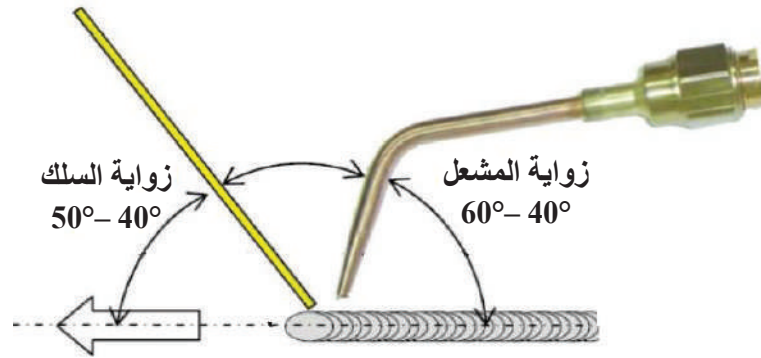

الشكل (20): زاوية المشعل وسلك اللحام.

ب- **زاوية العمل:** هي الزاوية المحصورة بين محور رأس اللحام والمحور العرضي لقطعة العمل، كما هو موضّح في الشكل (21)، وتختلف هذه الزاوية باختلاف شكل قطعة العمل وكذلك باختلاف وضعية اللحام، وتُفيد هذه الوضعية في تركيز الحرارة على قطعة العمل وسلك اللحام تركيزاً صحيحاً.

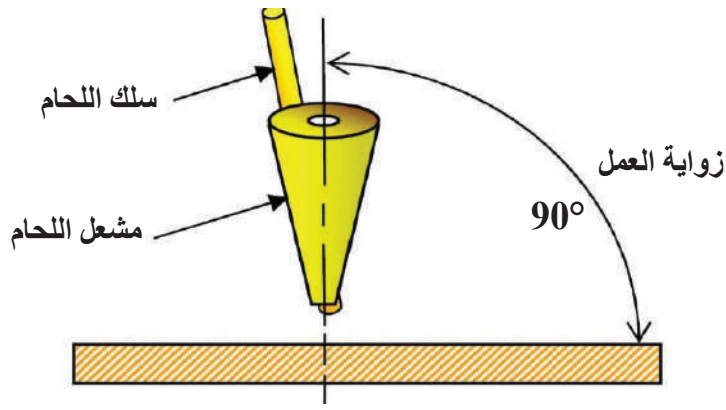


الشكل (21): زاوية العمل.

### وصلات اللحام بالأكسي أستلين:

تُعرف وصلة اللحام بقطعتين معدنيتين مجتمعتين حسب الشكل المراد تنفيذه، وتوجد عدّة أشكال لوصلات اللحام بالأكسي أستلين، نذكر منها:


- 1- الوصلة التناكبية (التقابلية): وتنفذ عن طريق وضع القطعتين بشكل تقابلي، وأهمّ ما في هذه الوصلة تحقيق النفاذ الكامل للحام، وذلك بترك فراغ بين حافتَي القطعتين بمقدار نصف السُمك أو شطف حوافّ القطعتين للحصول على شكل (V)، وبالنسبة إلى الفراغ الذي بينهما يكون كما يأتي:
  - أ - عندما لا يتجاوز سُمك المعدن 1.2 mm فلا يوجد فراغ، كما في الشكل (22 - أ).
  - ب- عندما يكون سُمك المعدن أكبر من 1.2 mm حتّى 4 mm فيساوي الفراغ سُمك المعدن، كما في الشكل (22 - ب).
  - ج- عندما يزيد سُمك المعدن عن 4 mm ويصل إلى 4 mm أو أكثر، فيفضّل شطف المعدن على شكل حرف (V) وتكون حركة اللحام من اليسار إلى اليمين، كما في الشكل (22 - ج).

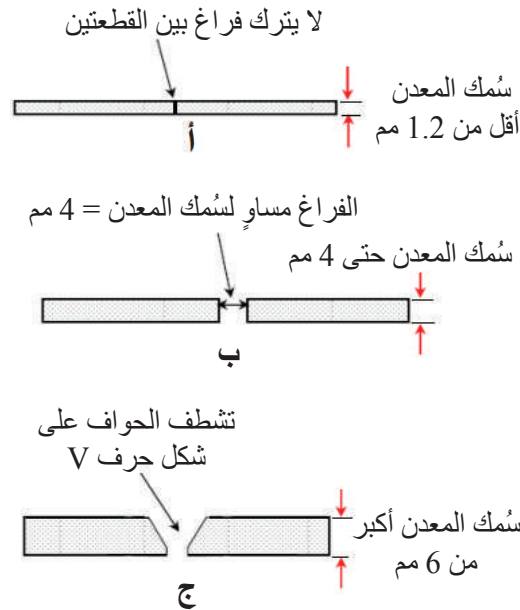

الشكل (22): لحام القطع بسُمك مختلف.




2- الوصلة الانطباقية: ينطبق جزء من قطعة العمل فوق جزء من القطعة الأخرى، وتعدّ هذه الوصلة أقوى من السابقة؛ لأنّ الجزء الأسفل يعمل مسندًا للوصلة. يمكن أن يجري اللحام من جهة واحدة، أو من الجهتين لزيادة المتانة، انظر إلى الشكل (23).

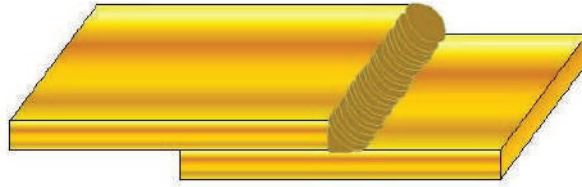


الشكل (23): الوصلة الانطباقية.

3- وصلة الزاوية الداخلية (حرف T): تُشكّل قطعة العمل زاوية قائمة، ويمكن أن يكون اللحام من جهة واحدة أو جهتين لزيادة متانة الوصلة، انظر إلى الشكل (24).

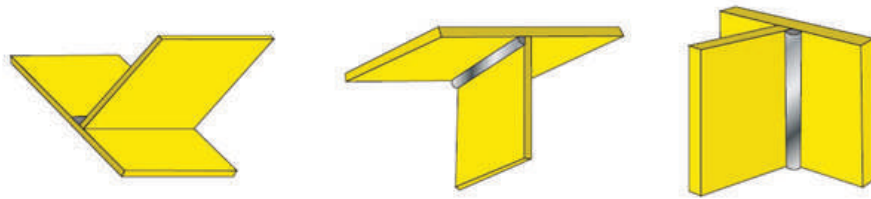

الشكل (24): وصلة لحام داخلية.

4- وصلة الزاوية الخارجية (الركنية): تكون طريقة تنفيذ الزاوية الخارجية بوضع طرفي القطعتين بشكل متعامد؛ إذ تُشكّل قطع العمل زاوية قائمة أو زاوية غير قائمة، وتكون حوافّ القطع متلامسة تمامًا لا يوجد بينها فراغ، وعندما يزيد سُمك المعدن عن 1.5 mm فيجب ترك فراغ مناسب بين حوافّ القطع. وقد يكون اللحام من الخارج أو من الداخل. انظر إلى الشكل (25).

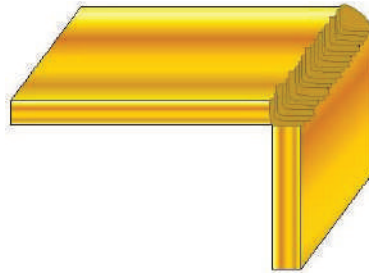

الشكل (25): وصلة اللحام الخارجية.

### مزايا عمليات اللحام بالأوكسي أستلين وعيوبها

من مزايا عملية اللحام بالأوكسي أستلين ما يأتي:

- 1- الاقتصادية العالية مع بساطة الأجهزة المستعملة في اللحام.
- 2- توفير الطاقة اللازمة لصهر المشغولة وسلك الإضافة، من دون الحاجة إلى مصادر التّيّار الكهربائي.
- 3- لحام الوصلات التي لا يمكن الوصول إليها بأنواع اللحام الأخرى.
- 4- سُمك المشغولات الممكن لحامها من 0.5 - 1 mm.
- 5- إمكانية اللحام في الهواء الطلق.



- 6- إمكانية استعمال المشعل لأغراض أخرى مثل التسخين والقطع.
- 7- استعمال الزهر الصلب الكربوني في لحام الألمنيوم.
- على الرغم من هذه المزايا وبساطة اللحام بالأكسي أستلين، إلا أنّ له العديد من العيوب وهي:
  - 1- لا يمكن استعماله في لحام الفولاذ المقاوم للصدأ (Stainless steel).
  - 2- سرعة اللحام منخفضة جدًا.
  - 3- معدّل انصهار منخفض يصل تقريبًا إلى (1) كجم / ساعة.
  - 4- الحدّ الأقصى لسُمك المشغولة (6) mm.

#### احتياطات السلامة المتعلقة بمعدّات اللحام بالأكسي أستلين

- 1- عند تخزين الأسطوانات يجب أن تكون في أماكن جافة وذات تهوية جيّدة وبعيدة عن أشعة الشمس أو أي مصدر حراري؛ لأنّ تعرضها لحرارة تزيد على (45°) يؤدي إلى انفجارها.
- 2- يجب أن تكون الإضاءة الكهربائية في مستودعات أنابيب الغاز من النوع المغلق، ولا تُحدث شررًا عند إضاءتها.
- 3- يجب أن تكون مستودعات التخزين للأسطوانات خالية من الموادّ المشتعلة.
- 4- عند تخزين الأسطوانات يجب أن توضع رأسياً ومثبتة بسلاسل التثبيت تجنّبًا لوقوعها.
- 5- عدم استعمال الرافعات الشوكية عند تحميل أو تنزيل الأسطوانات.

ابحث في مصادر المعرفة المتاحة عن عملية القطع باستعمال وحدة الأكسي أستلين، وكتب تقريرًا عنها وشارك معلمك وزملاءك ما توصّلت إليه.



### القياس والتقويم




### التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:


الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أبيّن مفهوم اللحام بالأكسي أستلين.			
2	أبيّن مكونات وأجزاء وحدة اللحام بالأكسي أستلين.			
3	أتعرف أنواع الشعلات الناتجة من اللحام بالأكسي أستلين.			
4	أذكر مزايا عملية اللحام بالأكسي أستلين وعيوبها.			
5	أبيّن أشكال وصلات اللحام.			

## أسئلة الدرس

- 1- اذكر مكونات وحدة اللحام بالأكسجين أستلين.
- 2- قارن بين أنواع اللهب من حيث نسبة الأكسجين والأستلين.
- 3- وضّح مع الرسم وصلات اللحام بالأكسجين أستلين.
- 4- يُبين الشكل الآتي مشعل اللحام، اكتب في جدول مسميات الأجزاء المشار إليها بالأرقام.

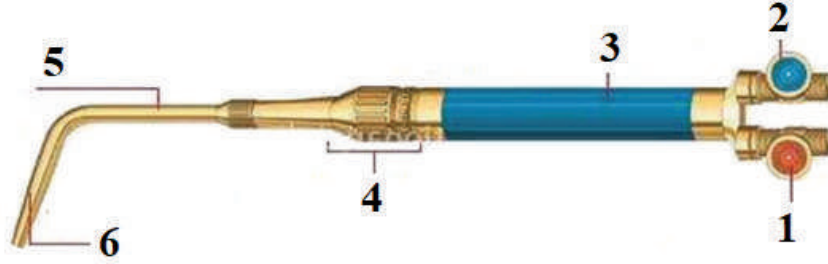


## الخريطة المفاهيمية

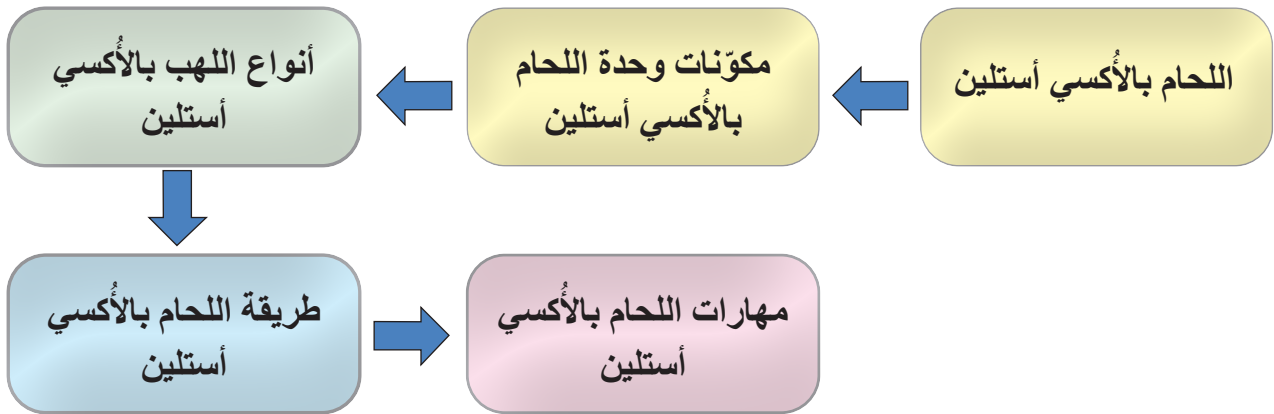



## تمارين الوحدة

- 1- عدّد أجزاء معدّات وحدة اللحام بالأكسجين أستلين.
- 2- اذكر أنواع اللهب في اللحام بالأكسجين أستلين.
- 3- وضح أهميّة منظّمات الغاز في وحدة اللحام بالأكسجين أستلين.
- 4- بيّن مبدأ عمل مشعل اللحام.
- 5- يبيّن الشكل الآتي وحدة اللحام بالأكسجين أستلين، اكتب في جدول ما تُشير إليه الأرقام.

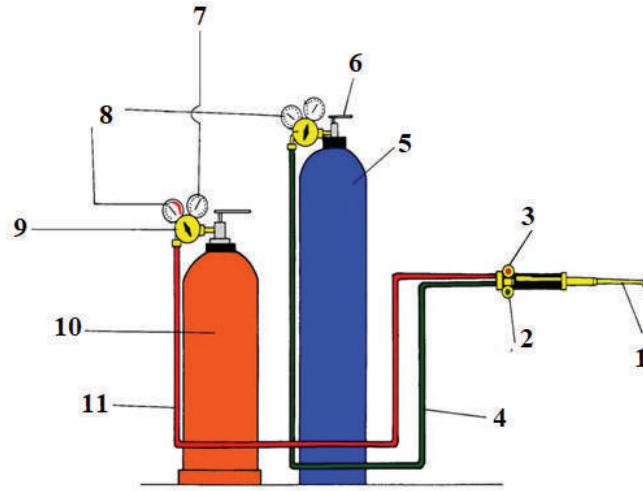

- 6- اذكر أشكال وصلات اللحام بالأكسجين أستلين.
- 7- ما إجراءات السلامة المتعلقة بمعدّات اللحام بالأكسجين أستلين؟
- 8- ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:
  1. من مكونات وحدة اللحام بالأكسجين أستلين أسطوانة غاز الأستلين، وغاز الأستلين قابل للاشتعال ورمزه الكيميائي:  
أ .  $O_2$       ب .  $C_2H_2$       ج .  $H_2O$       د .  $C_3H_3$
  2. يحتوي منظّم ضغط الأسطوانة في وحدة اللحام بالأكسجين أستلين على منطقة للضغط العالي ومنطقة للضغط المنخفض؛ إذ تكون منطقة الضغط العالي:  
أ . من مخرج الأسطوانة حتّى صمّام الإغلاق.  
ب . من صمّام التحكم حتّى صمّام الإغلاق.  
ج . من مخرج الأسطوانة حتّى صمّام خروج الغاز.  
د . من صمّام الأمان حتّى صمّام الإغلاق.
  3. اللهب الذي تكون فيه نسبة الأستلين أعلى من نسبة الأكسجين:  
أ . اللهب المكرين.  
ب . اللهب المتعادل.  
ج . اللهب المؤكسد.  
د . جميع ما ذكر.



التعليمات الواجب اتباعها في أثناء العمل:

- ارتداء اللباس الخاصّ بالمشغل، وتجهيز أدوات السلامة العامّة اللازمة للعمليات اللحام.
- الحرص على نظافة مكان العمل وخلّوه من الزيوت والمواد القابلة للاشتعال.
- التأكد من توافر معدّات الوقاية وطاقبات الحريق.

يُتوقّع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:





- يُشغّل وحدة اللحام بالأكسي أستلين.
- يضبط شعلة وحدة اللحام بالأكسي أستلين.


متطلبات تنفيذ التمرين:

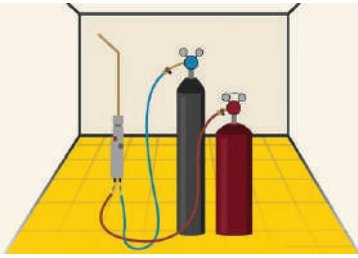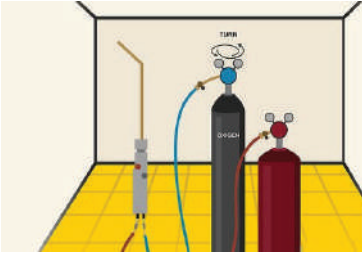المواد الأولية	العدّد اليدوية والتجهيزات
	• مجموعة لحام أكسي أستلين، مقدح (ولاعة).
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	1 - ارتدِ الزيّ الخاصّ بعمليات اللحام.
	2 - جهّز منطقة العمل، وتأكد من معدّات وأدوات السلامة العامّة.
	3 - جهّز وحدة اللحام بالأكسي أستلين، وتأكد من سلامة توصيلات منظّمت الغاز والخرطوم وخلوها من أيّة تسرّبات، كما في الشكل (1).
	4 - أدر برغي ضبط ضغط منظّم الأكسجين ببطء حتّى تصل إلى الضغط المطلوب، وحدّد الضغط على مقياس ضغط التسليم، وأغلق صمّام الأكسجين بالشعلة، كما في الشكل (2).

الشكل (1)

الشكل (2)

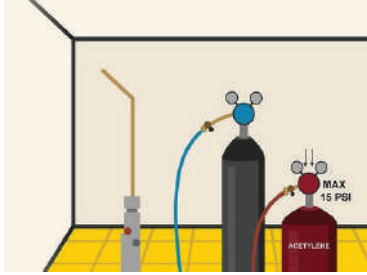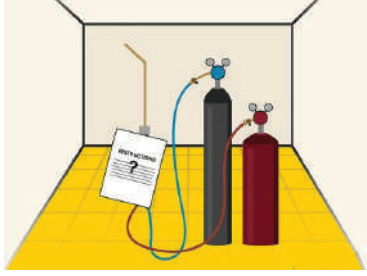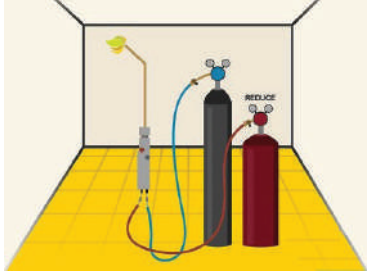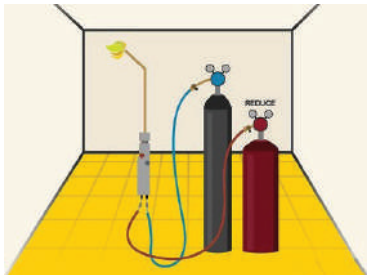الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="376 530 492 570">الشكل (3)</p>	<p data-bbox="740 246 1346 537">5 - اضبط برغي ضبط الأستلين على الضغط المطلوب، بحيث لا يتجاوز الضغط (15 PSI)، ثم أغلق صمام الأستلين عند الوصول إلى الضغط المطلوب، مع ملاحظة عدم فتح الصمام أكثر من دورة كاملة. كما في الشكل (3).</p>	5
 <p data-bbox="376 923 492 963">الشكل (4)</p>	<p data-bbox="740 607 1346 1022">6 - تحقق من تعليمات الشركة المُصنِّعة للشعلة قبل البدء. على الرغم من أن معظم المشاعل تتبَّع إجراءات التشغيل نفسها، إلا أن إرشادات الشركة المُصنِّعة قد تحتوي على نصائح مفيدة أو تحذيرات خاصة لا بدَّ من قراءتها جيِّدًا قبل اتِّباع الخطوات أو النصائح من أيِّ مصادر أخرى، كما في الشكل (4).</p>	6
 <p data-bbox="376 1343 492 1382">الشكل (5)</p>	<p data-bbox="740 1098 1346 1327">7 - افتح شعلة صمام الأستلين 1/2 دورة، وأشعل اللهب بوساطة الوّاعة، في حال لم يظهر لهب لأيِّ سبب، أوقف صمام الأستلين وتأكد من التوصيلات، كما في الشكل (5).</p>	7
 <p data-bbox="376 1801 492 1841">الشكل (6)</p>	<p data-bbox="740 1404 1346 1939">8 - قلّل تدفق الأستلين عن طريق ضبط صمام الأستلين المشعل. يجب أن يبدأ اللهب في إصدار دخان أسود حول الحواف، وعند ظهور الدخان الأسود ابدأ في زيادة تدفق الأستلين مرّة أخرى بما يكفي للتخلّص من الدخان الأسود. يجب أن تبقى الشعلة متّصلة بالطرف (يجب ألا تظهر كما لو أنها "قفزت بعيدًا" عنها)، ويجب أن ينتج عن إجراء الإضاءة لهب محايد أزرق اللون ولا يصدر صوتًا، كما في الشكل (6).</p>	8

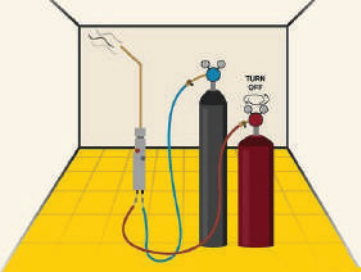الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p>الشكل (7)</p>	<p>9 - أوقف تشغيل الشعلة، وأعد ترتيب منطقة العمل، واتبع تعليمات معلمك، كما في الشكل (7).</p>
	<p>10 - نظّف مكان العمل، ثم اجمع العدد والأدوات واحفظها في المكان المخصّص لها.</p>



## القياس والتقييم



- 1- وضّح كيفية ضبط شعلة اللحام بالأكسي أستلين.
- 2- ما أدوات السلامة العامّة اللازمة لهذا التمرين؟

## التقييم الذاتي

يُمكنني بعد تنفيذ هذا التمرين، أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زيّ العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهّز مكان العمل قبل البدء بتنفيذ التمرين.			
3	أجهّز وحدة اللحام بالأكسي أستلين.			
4	أشغّل وحدة اللحام بالأكسي أستلين.			
5	أضبط شعلة وحدة اللحام بالأكسي أستلين.			



لحام خطوط صهر باستعمال سلك لحام (لحام مسطح)

التمرين الثاني:






يُتَوَقَّع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:

- يُشغَل معدّات اللحام بالأوكسي أستلين ويضبط الإشعال.
- يعمل خطوطاً انصهارية متكرّرة باستعمال سلك اللحام على قطعة العمل.
- يُنفِّذ عملية اللحام بدقّة.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العُدّة اليدوية والتجهيزات
قطعة صاج، سلك لحام.	• طاولة عمل، مجموعة لحام أوكسي أستلين، قلم علام، فرشاة تنظيف سلك، مقدح (ولاعة)، ملقط.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p>الشكل (1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - ارتدِ الزي المناسب لعملية اللحام.</li> <li>2 - جهِّز قطعة العمل ونظّفها من الصدأ إن وُجد.</li> <li>3 - ضع قطعة العمل (الصاج) على طاولة العمل بشكل مسطح بحيث تكون في مستوى النظر، وخطّطها بقلم العلام. كما في الشكل (1).</li> </ol>
<p>جهاز سحب الأدخنة المتصاعدة</p>  <p>الشكل (2)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4 - اختر رأس مشعل اللحام المتوافق مع سُمك قطعة العمل.</li> <li>5 - اضبط ضغط الأوكسجين والأستلين بوساطة ذراع الضبط على المنظم.</li> <li>6 - افتح صمام الأستلين، ثم أشعل اللهب بوساطة المقدح.</li> <li>7 - افتح صمام الأوكسجين لإضافته، واضبطه على اللهب المتعادل. كما في الشكل (2).</li> </ol>

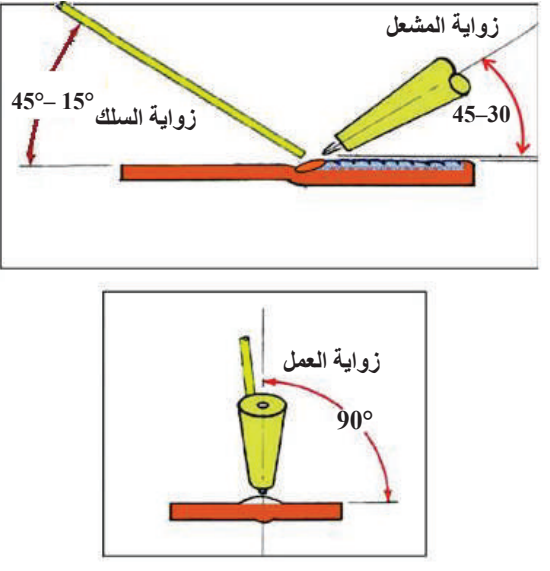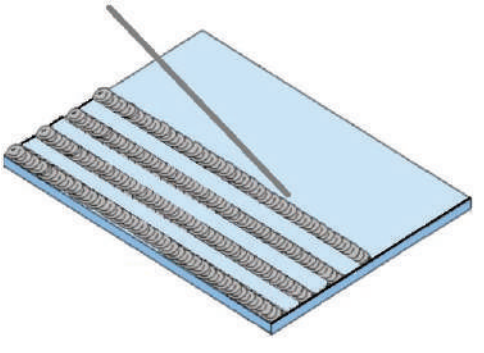الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p>الشكل (3)</p>	<p>8 - أمسك سلك اللحام باليد اليسرى ومشعل اللحام باليد اليمنى.</p> <p>9 - اضبط زاوية ميل المشعل (حسب سُمك قطعة العمل) بحدود (30° - 45°)، وزاوية ميل السلك (15°-45°) باتجاه خط اللحام. كما في الشكل (3).</p> <p>10 - سخّن بداية موضع خطّ اللحام في قطعة العمل؛ بتوجيه نواه اللهب على بداية خطة اللحام لتكوين بركة اللحام.</p> <p>11 - اغمس طرف سلك الترسيب كي يذوب جزء منه.</p>	
 <p>الشكل (4)</p>	<p>12 - استمرّ في تحريك مشعل اللحام وسلك اللحام بسرعة منتظمة مع استمرار غمس السلك.</p> <p>13 - كرّر عملية اللحام حتّى الوصول إلى خطّ لحام مستقيم.</p> <p>14 - نفذ عمليات وخطوط اللحام بسلك اللحام وفقاً للرسم التنفيذي وشروط اللحام. كما في الشكل (4)</p> <p>15 - أطفئ لهب المشعل بالطريقة الصحيحة، وأغلق صمامات وحدة اللحام، وفرّغ الغازات من الخراطيم.</p>	
 <p>الشكل (5)</p>	<p>16 - ارفع قطعة العمل بواسطة الملقط وبرّدها وجفّفها.</p> <p>17 - نظّف اللحام بفرشاة السلك، واكشف على حالة اللحام بالنظر. كما في الشكل (5).</p>	
<p>18 - نظّف مكان العمل، ثمّ اجمع العدد والأدوات واحفظها في المكان المخصّص لها.</p>		



## القياس والتقويم



- 1- ما أدوات السلامة العامّة التي تحتاج إليها لتنفيذ التمرين؟
- 2- ما زاوية ميل سلك اللحام وزاوية ميل مشعل اللحام؟

### التقويم الذاتي

يُمكنني بعد تنفيذ هذا التمرين، أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زيّ العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهّز مكان العمل قبل البدء بتنفيذ التمرين.			
3	أجهّز وحدة اللحام بالأوكسي أستلين.			
4	أشغّل معدّات وحدة اللحام بالأوكسي أستلين، واضبط الشعلة جيّدًا.			
5	أعمل خطوطًا انصهارية متكرّرة؛ باستعمال سلك اللحام على قطعة العمل.			

<p>يُتَوَقَّع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يشغّل معدّات لحام الأكسي أستلين ويضبط الإشعال.</li> <li>• يعمل خطّ لحام زاوية داخلية باستعمال سلك لحام على قطعتين متعامدتين على شكل حرف (T).</li> </ul>	
<p><b>متطلبات تنفيذ التمرين:</b></p>	
المواد الأولية	العُدّة اليدوية والتجهيزات
<p>قطعة صاج عدد (2)، أسلاك لحام.</p>	<p>• طاولة عمل، وحدة لحام أكسي أستلين، مسطرة، ملقط، مقدح (ولاعة)، فرشاة تنظيف سلك.</p>
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - ارتدِ الزيّ المناسب لعملية اللحام.</li> <li>2 - جهّز قطعة العمل ونظّفها من الصدأ إن وجد.</li> <li>3 - اختر رأس مشعل اللحام المتوافق مع سُمك قطعة العمل.</li> <li>4 - اضبط ضغط الأكسجين والأستلين بوساطة ذراع الضبط على المنظّم.</li> </ol>
<p>جهاز سحب الأدخنة المتصاعدة</p>  <p style="text-align: center;">الشكل (1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5 - افتح صمام الأستلين، ثمّ أشعل اللهب بوساطة المقدح.</li> <li>6 - افتح صمّام الأكسجين لإضافته، واضبطه على اللهب المتعادل، كما في الشكل (1).</li> </ol>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
 <p data-bbox="376 642 492 679">الشكل (2)</p>	<p data-bbox="740 246 1339 476">7 - ضع قطعتي العمل (الصاج) على طاولة العمل بشكل مسطح، بحيث تكونان في مستوى أفقي ومتعامدتين لتشكيل زاوية داخلية، كما في الشكل (2).</p> <p data-bbox="740 489 1339 598">8 - أمسك سلك اللحام بيد المشعل، واضبط زاوية المشعل وسلك اللحام، كما في التمرين السابق.</p> <p data-bbox="740 611 1339 716">9 - وجّه رأس نواة اللهب إلى بداية خط اللحام حتّى تتكوّن بركة لحام.</p>	<p data-bbox="1384 246 1410 279">7</p> <p data-bbox="1384 489 1410 521">8</p> <p data-bbox="1384 611 1410 644">9</p>
 <p data-bbox="376 1166 492 1203">الشكل (3)</p>	<p data-bbox="740 794 1339 963">10 - اعمل نقاط لحام في المنتصف ثمّ على الأطراف، مع مراعاة ترك فراغ مناسب بين الحوافّ بحدود 2 mm. كما في الشكل (3).</p> <p data-bbox="740 976 1339 1205">11 - نفذ اللحام بشكل مقابل لتقليل التأثير الحراري على قطعة العمل. مع مراعاة التوافق بين صهر سلك اللحام وسرعة مشعل اللحام؛ للحصول على لحام سليم.</p>	<p data-bbox="1384 794 1410 827">10</p> <p data-bbox="1384 976 1410 1009">11</p>
 <p data-bbox="376 1755 492 1793">الشكل (4)</p>	<p data-bbox="740 1282 1339 1450">12 - نفذ عملية اللحام على طول الزاوية الداخلية بسلك اللحام وفقاً لشروط اللحام الجيد. كما في الشكل (4).</p> <p data-bbox="740 1463 1339 1631">13 - أطفئ لهب المشعل بالطريقة الصحيحة، وأغلق صمامات وحدة اللحام بالأكسي أستلين، وفرّغ الغازات من الخراطيم.</p> <p data-bbox="740 1644 1339 1753">14 - ارفع قطعة العمل بوساطة الملقط وبرّدها وجفّفها، ونظّف اللحام بفرشاة السلك.</p>	<p data-bbox="1384 1282 1410 1314">12</p> <p data-bbox="1384 1463 1410 1496">13</p> <p data-bbox="1384 1644 1410 1677">14</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	15 - اكشف على حالة اللحم بالنظر والاختبارات (عند اللزوم حسب تعليمات المعلم) لكشف العيوب، وإعادة إصلاح عمليات اللحم إن كان بها عيوب عند الفحص.
	16 - أغلق وحدة اللحم بشكل آمن، ثم سلّم قطعة العمل للمعلم لإجراء عملية التقييم.
	17 - نظّف مكان العمل، ثم اجمع العدد والأدوات واحفظها في المكان المخصّص لها.



## القياس والتقييم



- 1- اذكر معدّات الوقاية الشخصية التي تحتاج إليها لتنفيذ التمرين.
- 2- علّل: تنفيذ اللحم بشكل مقابل لقطعة العمل.
- 3- اكتب التقرير العملي للتمرين في دفترك.

## التقويم الذاتي

يُمكنني بعد تنفيذ هذا التمرين، أن:


الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زيّ العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهّز مكان العمل قبل البدء بتنفيذ التمرين.			
3	أجهّز وحدة اللحم بالأكسي أستلين.			
4	أشغل معدّات وحدة اللحم بالأكسي أستلين، واضبط الشعلة جيّدًا.			
5	أعمل خطّ لحم زاوية داخلية باستعمال سلك اللحم على قطعتين متعامدتين.			



- يُتَوَقَّع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:
- يُشغّل معدّات لحام الأكسي أستلين ويضبط الإشعال.
  - يعمل لحام وصلة تقابلية باستعمال سلك لحام على قطعتين.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العُدّة اليدوية والتجهيزات
قطعة صاج عدد (2)، أسلاك لحام.	• طاولة عمل، وحدة لحام أكسي أستلين، مسطرة، ملقط، مقدح (ولاعة)، فرشاة تنظيف سلك.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 - شغّل وحدة اللحام بالأكسي أستلين واضبط الشعلة، كما تعلّمت في التمارين السابقة.</p> <p>2 - ضع قطعتي العمل (الصاج) على طاولة العمل بشكل مسطح، بحيث تكونان في مستوى أفقي ومتقابلتين وبينهما مسافة تساوي نصف قطر السلك.</p>
 <p>الشكل (1)</p>	<p>3 - وجّه رأس نواه اللهب إلى بداية خطّ اللحام كي تتكوّن بركة لحام، ثمّ اعمل نقاط لحام في المنتصف، كما في الشكل (1).</p> <p>4 - راع التوافق بين صهر سلك اللحام وسرعة مشعل اللحام بهدف الحصول على لحام سليم.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p>الشكل (2)</p>	<p>5 - نفذ عمليات اللحام بسلك اللحام وفقاً للرسم التنفيذي وشروط اللحام؛ لتحصل على لحام الوصلة بالشكل المطلوب، كما في الشكل (2).</p>
	<p>6 - أغلق وحدة اللحام بطريقة آمنة، ثم سلّم قطعة العمل للمعلم لإجراء عملية التقييم.</p>
	<p>7 - نظّف مكان العمل، ثم اجمع العدد والأدوات واحفظها في المكان المخصّص لها.</p>



## القياس والتقييم



- 1- اذكر خطوات تشغيل وحدة اللحام بالأكسي أستلين.
- 2- إذا كانت سماكة المعدن 4 mm، فكم تكون مسافة الفراغ بين القطعتين؟
- 3- اكتب التقرير العملي للتمرين في دفترك، وناقش معمك في ما ورد فيه.



## التقويم الذاتي

يُمكنني بعد تنفيذ هذا التمرين، أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زيّ العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهّز مكان العمل قبل البدء بتنفيذ التمرين.			
3	أجهّز وحدة اللحام بالأكسي أستلين.			
4	أشغل معدّات وحدة اللحام بالأكسي أستلين، واضبط الشعلة جيّداً.			
5	أعمل لحام وصلة تقابلية باستعمال سلك لحام على قطعتين.			

- يُتَوَقَّع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين، أن:
- يُشغّل معدّات لحام الأوكسي أستلين ويضبط الإشعال.
  - يعمل لحام وصلة تراكيبية باستعمال سلك لحام على قطعتين.

متطلبات تنفيذ التمرين:

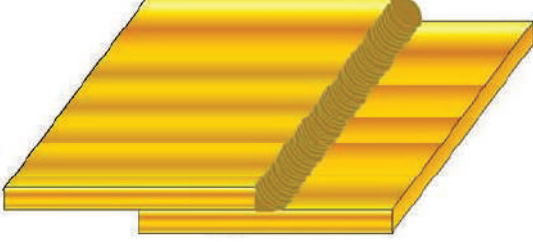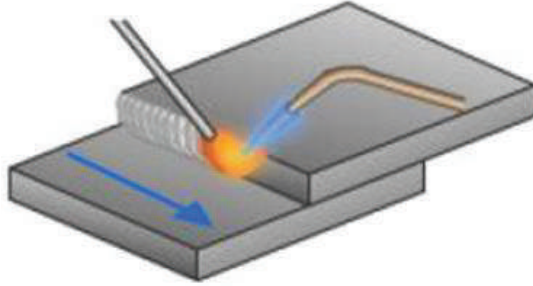المواد الأولية	العُدّة اليدوية والتجهيزات
قطعة صاج عدد (2)، أسلاك لحام.	طاولة عمل، وحدة لحام أوكسي أستلين، مسطرة، ملقط، مقدح (ولاعة)، فرشاة تنظيف سلك.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p>الشكل (1)</p>	<p>1 - شغّل وحدة اللحام بالأوكسي أستلين واضبط الشعلة، كما تعلّمت في التمارين السابقة.</p> <p>2 - ضع قطعتي العمل (الصاج) على طاولة العمل بشكل مسطح، بحيث تكونان في مستوى أفقي ومتعامدتين لتشكيل زاوية قائمة من الخارج، كما في الشكل (1).</p>
 <p>الشكل (2)</p>	<p>3 - وجه رأس نواه اللهب إلى بداية خطّ اللحام كي تتكوّن بركة لحام، ثمّ اعمل نقاط لحام في المنتصف، كما في الشكل (2).</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p>الشكل (3)</p>	<p>4 - راعِ التوافق بين صهر سلك اللحام وسرعة مشعل اللحام بهدف لحصول على لحام سليم.</p> <p>5 - نفذ عمليات اللحام بسلك اللحام وفقاً للرسم التنفيذي وشروط اللحام لتحصل على لحام الوصلة بالشكل المطلوب، كما في الشكل (3).</p> <p>6 - أغلق وحدة اللحام بطريقة آمنة، ثم سلّم قطعة العمل للمعلم لإجراء عملية التقييم.</p>
	<p>7 - نظّف مكان العمل، ثم اجمع العدد والأدوات واحفظها في المكان المخصّص لها.</p>



## القياس والتقييم



- 1- اذكر خطوات تشغيل وحدة اللحام بالأكسي أستلين.
- 2- كيف تُركّب القطعة العلوية على القطعة السفلية عند عمل وصلة تراكبية؟
- 3- اكتب التقرير العملي للتمرين في دفترك، وناقش معلمك بما ورد فيه.

## التقييم الذاتي

يُمكنني بعد تنفيذ هذا التمرين، أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أرتدي زيّ العمل المهني ووسائل الوقاية الشخصية.			
2	أجهّز مكان العمل قبل البدء بتنفيذ التمرين.			
3	أجهّز وحدة اللحام بالأكسي أستلين.			
4	أشغل معدّات وحدة اللحام بالأكسي أستلين، واضبط الشعلة جيّداً.			
5	أعمل لحام وصلة تقابلية باستعمال سلك لحام على قطعتين.			

## مسرد المصطلحات

Absolute coordinates System	نظام المحاور المطلقة
Base Zero Point System	نقطة الصفر الأساسية
Block number	رقم الجملة (المقطع) داخل البرنامج
carburetor flame	اللهب المكربن
Chuck	ظرف المخرطة
CNC turning	المخارط في ماكينات التحكم الرقمي بالحاسوب
Circular Interpolation Clockwise	حركة القطع الدائرية في اتجاه عقارب الساعة
Circular Interpolation counterclockwise	حركة القطع الدائرية في عكس اتجاه عقارب الساعة
Compensation	تعويض
Control panel	لوحة التحكم
coolant supply	تغذية سائل التبريد
Contouring control	التحكم الكنتوري
Computer Numerical Control	التحكم الرقمي بالحاسوب
Dry Run	التشغيل الجاف
Dwell	زمن التوقف
equalized flame	اللهب المتعادل
EMERGENCY SHUTDOWN	مفتاح إيقاف الطوارئ
feed rate	معدل التغذية
Feedback	تغذية عكسية
Finish Turning	الخراطة الناعمة
Flame	اللهب
gas regulator	منظم الغاز
Incremental dimensions	الأبعاد النسبية للإحداثيات
Inserts	لقم القطع التي تتركب على حامل العدة
JOG	وضع الحركة اليدوي باستخدام مفاتيح الإحداثيات X و Y و Z
Linear Interpolation	حركة القطع الخطية
Machine coordinate systems	نظام إحداثيات الماكينة
Machine zero point	نقطة الصفر للماكينة

Main Switch	مفتاح التشغيل الرئيس
Measuring	قياس
Multifunction	متعدد الوظائف
offset	ترحيل (إزاحة)
Oxy-Acetylene Welding	اللحام بالأكسجين أسيتلين
oxidizing flame	اللهب المؤكسد
position Axis	وضع المحور
Programming Procedure	طريقة البرمجة
Reference Point	نقطة الإسناد (المرجع)
Radial Turning	الخراطة القطرية
Rough turning	الخراطة الخشنة
Rapid Traverse	الانتقال السريع
stored Programs	البرامج المخزنة
Simulation	المحاكاة
Spindle speeds	سرعات محور عمود الدوران
Test program	اختبار البرنامج
Tool motions	حركات الماكينة (العدّة)
Tool radius	نصف قطر العدّة
Tool radius compensation	تعويض لنصف قطر أداة القطع
welding torch	مشعل اللحام
window Program	نافذة البرنامج



## المصادر والمراجع

### المراجع العربية:

- 1- ميكانيكا العلوم الصناعية، الجمهورية العراقية.
- 2- عمليات قطع المعادن، تأليف رودلف جينسكي، ترجمة المهندس محمد علوي الجزار.
- 3- فن الخراطة والتفريز، تأليف فيودور بارباشوف ترجمة المهندس عيسى الزبيدي.
- 4- ميكانيكا تشغيل آلات التحكم الرقمي بالحاسب (CNC)، المملكة العربية السعودية.
- 5- دليل التشغيل لماكنات الخراطة المحوسبة:
- SINUMERIK 808D ADVANCED (Turning)
- 6- تكنولوجيا اللحام، الدكتور أحمد ذكي.

### المراجع الأجنبية:

- 1- Harold Hall, "Tool and Cutter Sharpening", First Published by Special Interest Model Books Ltd, 2006.
- 2- Mikell P. Groover, "Fundamentals of Modern Manufacturing. Material, Processes, and System" Fourth Edition.
- 3- U.K. Singh and Manish Dwivedi "Manufacturing Processes", Second Edition, New Age International Ltd. Published 2009.
- 4- Robert H. Smith, "Advanced Machine Work", Industrial Education Book Company Boston, U.S.A, 7th Edition.2007
- 5- Serape Kalpak Jian and Steven R. Schmid, "Manufacturing Engineering and Technology" Prentice Hall 2006.
- 6- Bruce J. Black - Workshop Processes, Practices and Materials Fourth edition 2010.
- 7- 13-Unitor maritime welding handbook- Wilhelmsen (14 edition).
- 8- 14-Sacks, Raymond; Bohnart, E. (2005). Welding Principles and Practices. New York.
- 9- Welding Handbook Processes,2015, Miami, American welding society.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ  
الْعَلِيِّ  
الْعَلِيِّ